



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بغداد

كلية الهندسة



# مبادئ عمليات الإنتاج

د. عادل محمود حسن  
أستاذ مساعد قسم الميكانيكا  
كلية الهندسة جامعة بغداد

د. فؤاد خلف الخنزرجي  
أستاذ مساعد قسم الميكانيكا  
كلية الهندسة جامعة بغداد



جامعة بغداد - كلية الهندسة  
قسم هندسة الري والبزل  
مختبر الحاسبات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بغداد

كلية الهندسة



## مبادئ عمليات الانتاج

د. عادل محمود حسن  
استاذ مساعد / قسم الميكانيك  
كلية الهندسة / جامعة بغداد

د. قحطان خلف الخزرجي  
استاذ مساعد / قسم الميكانيك  
كلية الهندسة / جامعة بغداد

( الطبعة الثانية )

طبع على نفقة جامعة بغداد

مطبعة التعليم العالي

بغداد - ١٩٨٧

## محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة الطبعة الثانية	٤
مقدمة الطبعة الاولى	٥
الفصل الاول - انتاج المعادن	١١
- انتاج المعادن الحديدية	١٣
خامات الحديد ، انتاج الحديد الغفل ، انتاج الصلب ، انتاج الحديد الزهر ، انتاج المسبوكات الاولى .	١٤ - ٣٠
- انتاج المعادن غير الحديدية	٣١
- تركيز الخامات ، انتاج النحاس ، انتاج الألمنيوم ، انتاج الرصاص	٣٣ - ٤٢
- اسئلة	٤٣
الفصل الثاني - الخواص الميكانيكية والفيزيائية	٤٥
- الخواص الفيزيائية للمعادن	٤٧
الشبكة الحيزية للمعادن النقية ، الشبكة الحيزية للسبائك المعدنية .	٤٨ - ٥٢
- الخواص الميكانيكية للمعادن	٥٣
اختبار الشد ، اختبار المتانة ، اختبار الصلادة ، الخواص الميكانيكية الاخرى .	٥٤ - ٦٣
- اسئلة	٦٤
الفصل الثالث - آلية انجماد المعادن	٦٥
آلية الانجماد ، سرعة التبريد البطيئة ، سرعة التبريد العالية ، التبريد غير المتجانس ، عيوب المسبوكات ، الانكماش ، معالجة الانكماش ، الفجوات الغازية ، معالجة الفجوات الغازية ، الانعزال ، معالجة الانعزال ، الكشف عن العيوب .	٦٧ - ٩٨
- اسئلة	٩٩
الفصل الرابع - القياس والتحديد	١٠١
- القياس واهم ادواته	١٠٣

- مسطرة الصلب ، مسطرة قياس العميق ، القدمة ، المايكرومتر ،  
زاوية الضبط القائمة ، المنقلة القدمة ، ميزان التسوية الكحولي ،  
١٠٣ - ١١٤  
١١٥  
المجموعة المركبة ، قوالب القياس .  
- التحديد وادواته  
الطلاء في التحديد ، مسطرة التحديد ، المخطاط ، سنبل المركز ،  
١١٥ - ١١٩  
فرجال التقسيم .  
- اسئلة  
١٢٢  
الفصل الخامس - عدد التشغيل اليدوية  
المبرد وعملية البرادة ، المقشط اليدوي ، الاجنة او الازميل ، المنشار  
١٢٥ - ١٣٤  
وعملية النشر  
١٣٥  
- اسئلة  
١٣٧  
الفصل السادس - تشغيل المعادن  
١٤١ - ١٥١  
الخرطة ، الثقب ، القشط ، التفريز ، التجليخ  
١٥٢  
- اسئلة  
١٥٥  
الفصل السابع - السبابة  
١٥٨  
- عمليات السبابة  
السبابة الرملية ، السبابة في القوالب الدائمة ، السبابة في القوالب  
الدائمة تحت الضغط ، السبابة بالطرد المركزي .  
١٦٦ - ١٧٨  
١٧٩  
- اسئلة  
١٨١  
الفصل الثامن - عمليات التشكيل الميكانيكي للمعادن  
١٨٤  
- عمليات التشكيل على الساخن  
الدرفلة على الساخن ، العدادة ، عمليات البثق ، التشكيل الساخن  
١٨٥ - ١٩٢  
بالدوران ، التشكيل بالخرق على الساخن .  
١٩٣  
- عمليات التشكيل على البارد  
الدرفلة على البارد ، عمليات السحب على البارد ، التشكيل البارد



بالدوران ، البثق على البارد ، التشكيل بالسك والختم ، التشكيل  
بضغط السوائل او المطاط ، العمليات الخاصة •

١٩٣ - ٢٠٦

٢٠٧

- اسئلة

٢٠٩

الفصل التاسع - اعادة التبلور والتشكيل الميكانيكي

٢١١

- التشكيل على البارد

تأثير التشكيل البارد على الخواص ، التخمير وإعادة التبلور ، اعادة

٢١٢ - ٢٢٢

التبلور •

٢٢٣

- التشكيل على الساخن

٢٢٦

مقارنة بين التشكيل البارد والساخن

٢٣٠

- اسئلة

٢٣٣

الفصل العاشر - بعض المواد الهندسية الشائعة

الحديد والفولاذ ( الصلب ) ، انواع الفولاذ ، الكرييدات الصلدة ،

٢٣٥ - ٢٧٢

المعادن الحديثة ، المعادن اللا حديدية

٢٧٣

- اسئلة

٢٧٩

الفصل الحادي عشر - اللدائن

٢٨١ - ٢٨٥

خواص اللدائن ، طرق التصنيع

٢٨٦

- اسئلة

٢٨٧

الفصل الثاني عشر - المواد الخزفية والزجاج

انواع المواد الخزفية ، خواص المواد الخزفية ، انتاج وتصنيع المواد

٢٨٩ - ٣٠٨

الخزفية ، لزجاج

٣٠٩

- اسئلة

٣١٣

الفصل الثالث عشر - وصل المعادن

٣١٥

- طرق وصل المعادن

## الموضوع

وتصفحة

الوصل بالبراعي ( اللوالب ) ، الوصل بالبرشمة ، الوصل  
بالسمكرة والمونة . ٣١٥ - ٣١٦

٣١٧ - اللحام

لحام الحداة ، اللحام الغازي ، لحام القوس الكهربائي ، لحام  
المقاومة الكهربائية ، اللحام البارد . ٣١٩ - ٣٢٥

٣٢٧ - اسئلة

٣٢٩ - ٣٢٠ الفصل الرابع عشر - السلامة الصناعية

٣٤١ - اسئلة

٣٤٣ - المفردات العلمية

٣٥٩ - المصادر



## الفصل الاول

### ( انتاج المعادن )

#### Production of Metals

## الفصل الاول

### ( انتاج المعادن )

#### Production of Metals

#### Production of Ferrous Metals

عرف الانسان الحديد منذ فترة طويلة كطريق السبائك الحديدية وكان يحصل في تلك الفترة على هذه المعادن من خلال التيارات الساخنة على الارض ولا سيما الحديد النقي بان الحديد النقي قابل للتقوية والتشكيل من قبل المعادن التي كان يستعملها كالذهب والفضة والبرص ، كما لاحظ بان صلابته تفوق هذه المعادن جميعا ، وسبب هذا المعدن الجديد من المعادن المتوفرة حينذاك وذلك لقوة سقوط التيارات والضغط المم الاساس الهوائي في طريقة الحصول عليه من الارض ، ولما افترحت الصنعة من هذا المعدن في تلك الفترة كانت تاج باسماء على من يطلقها الصنعة من الذهب

## الفصل الاول

### ( انتاج المعادن )

#### Producation of Metals

بالرغم من ان بعض المواد الهندسية ( معدنية وغير معدنية ) من أصل عضوي ( حيواني او نباتي ) لكن الارض تعتبر المصدر الرئيسي لبقاء مثل هذه الاحياء ولوجود الكثير من المواد ، كما انه لمن النادر وجود المواد في الطبيعة بالشكل الذي تستعمل به في الصناعة .

فالمواد المعدنية ( المعادن ) تستخلص من خاماتها وذلك بعد مرورها بسلسلة من العمليات الغرض منها التخلص من العناصر الغريبة والمتواجدة في الخامات من اجل الحصول على هذه المعادن بدرجة النقاوة المطلوبة في التصنيع وبما ان دراسة انتاج مختلف انواع المعادن بالتفصيل قد يحتاج الى مجلدات متعددة وهذا بالطبع ليس الغرض من هذا المؤلف لذا فقد خصصنا هذا الفصل لدراسة انتاج بعض المعادن والتي نعتقد بانها ضرورية لتكوين فكرة لدى القاريء من اجل استيعاب مواد الفصول القادمة من هذا الكتاب .

#### 1-1 انتاج المعادن الحديدية : Production of Ferrous Metals

عرف الانسان الحديد منذ فترة طويلة تتجاوز الستة الاف سنة وكان يحصل في تلك الفترة على هذا المعدن من حجر النيازك الساقطة على الارض . ولاحظ الانسان القديم بان حديد النيازك قابل للطرق والتشكيل مثل بقية المعادن التي كان يستعملها كالذهب والفضة والنحاس ، كما لاحظ بان صلابته تفوق هذه المعادن جميعا . واعتبر هذا المعدن الجديد من ائمن المعادن المتوفرة حينذاك وذلك لندرة سقوط النيازك ولعدم المام الانسان البدائي بأية طريقة للحصول عليه من الارض ، ولعل المنتجات المصنوعة من هذا المعدن في تلك الفترة كانت تباع بأسعار اعلى من نظائرها المصنوعة من الذهب !



ومنذ حوالي اربعين قرنا تقريبا ، تعلم الانسان كيف يستخلص هذا المعدن من خاماته ولعل ذلك قد حدث بالصدفة في العراق او في مصر . ويعد هذا الحدث من اهم الاكتشافات في تاريخ الانسان حيث انه لا يقل اهمية عن اكتشاف النار او اختراع العجلات .

وبعد هذا الاكتشاف حل الحديد محل الحجر والبرونز في صنع الادوات والاسلحة ونقل الانسان من عصر الى عصر آخر لا زال نعيشه ، وخطت المدنية باستعمال الحديد خطوات جبارة في سلم الرقي والتقدم .

وعندما بدأ استعماله يعم وينتشر ، حسنت خواصه لمرات عديدة وتم الكشف عن صفات جديدة له وامكانيات كثيرة لاستخدامه ، وبذلك تضاعف انتاجه حتى اصبح اليوم ينتج بكميات تبلغ الاف اضعاف ما انتج منه سابقا .

### ١ - ١ - ١ خامات الحديد : Iron Ores

خامات الحديد هي خامات طبيعية تحتوي على اكاسيد او كاربونات او هيدروكسيدات الحديد بالاضافة الى المواد العاطلة كالسيلكا ( $\text{SiO}_2$ ) والالومينا ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) وغيرها .

وتتحدد صلاحية خام الحديد للاستخلاص بنسبة الحديد فيه وبتركيب المادة العاطلة ، وبوجود عناصر اخرى مختلطة به كالكبريت والفسفور والمنغنيز . . . الخ .

واهم خامات الحديد التي تستعمل كمصدر للحديد التجاري هي :

#### **١ - الماجنتيت**

ويحتوي على الحديد في شكل اوكسيد الحديد المغناطيس ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) ونسبة الحديد في هذا الخام قد تصل الى ٧٢.٤٪ والخام ذو خواص مغناطيسية ، شديد الكثافة ، اسود اللون .

## ب - الهيماتيت

وهو عبارة عن اوكسيد الحديد غير المائي ( $Fe_2O_3$ ) وهو المصدر المصدر الرئيسي لمعظم الحديد المستعمل في العالم وتتراوح نسبة الحديد في هذا الخام من ٤٠ - ٦٥٪ ولونه احمر ، او بني ، او اسود .

## ج - الليمونيت

الليمونيت وانواع اخرى من هيدروكسييدات الحديد يتراوح تركيبها الكيميائي من ( $2Fe_2O_3 \cdot H_2O$ ) الى ( $Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ ) وتتراوح نسبة الحديد في هذه الخامات من ٢٠-٥٥٪ وتتميز بلونها البني ذات الصفات المختلفة

## د - السيلوريت

وهو عبارة عن كاربونات الحديد ( $FeCO_3$ ) ونسبة الحديد فيه قليلة جدا ولونه رمادي مصفر .

١-٢-١ انتاج الحديد الغفل : Product of Pig Iron.


١-٢-١-١ الفرن العالي : Blast Furnace.

يعتبر الحديد الغفل المصدر الرئيسي لكافة المعادن الحديدية المستعملة في الصناعة . وينتج هذا النوع من الحديد في فرن يسمى بالفرن العالي او الفرن 'لنفاخ' ( شكل ١-١ ) .

وهذا الفرن عبارة عن برج ضخم مغلف من الخارج بصفائح الصلب السمكة ومبطن من الداخل بطابوق حراري ومجهز بمراوح هوائية لتجهيز الهواء اللازم للاحتراق واختزال الشوائب وهناك عربات للشحن ترفع مع



ما تحمله من المواد الاولية الى اعلى الفرن بواسطة رافعة مائلة •  
 وشحنة الفرن تتكون من خام الحديد ، الحجر الجيري وفحم الكوك  
 والحجر الجيري عبارة عن عامل مساعد يتحد مع المواد العاطلة ومع رماد الوقود  
 ليكون الخبث السائل • ويجهز فحم الكوك الحرارة واول اوكسيد الكربون  
 لاختزال اوكسيد الحديد •

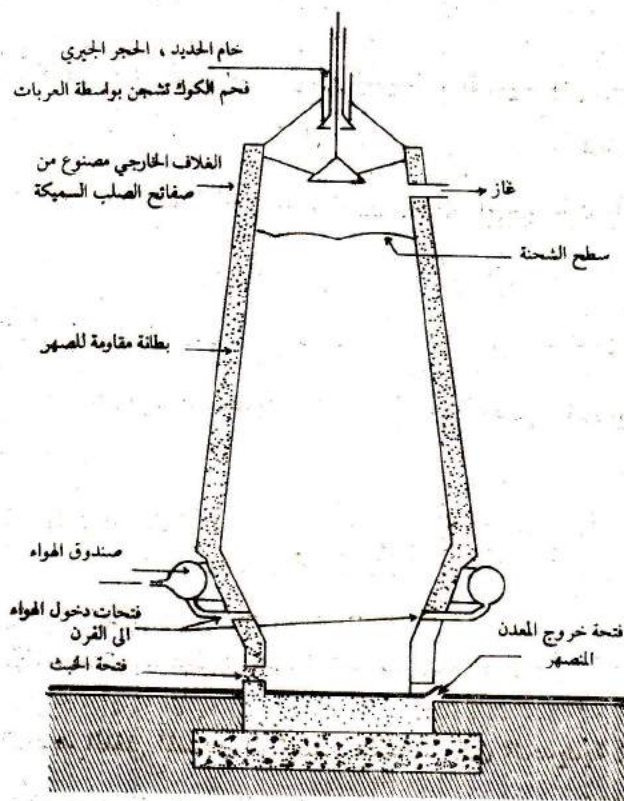

شكل ( ١-١ ) الفرن العالي



## ١-٢-٢ نواتج الفرن العالي : Products of Blast furnace

### أ - الحديد الغفل : Pig Iron

ينقل حديد الغفل المصهور الى افران اخرى لتقليل نسبة الشوائب فيه  
أما بحالته السائلة او الصلبة . فاذا كانت افران التحويل قريبة من موقع  
الفرن العالي فيتم نقله بحالته السائلة . أما اذا كانت هذه الافران بعيدة عن  
موقع الفرن العالي ، فان الحديد الغفل السائل يسبك على شكل كتل معدنية  
كبيرة « مسبوكات اولية » ثم ينقل الى موقع هذه الافران حيث يعاد صهره  
ويحول الى مواد حديدية اخرى .

### ب - الخبث : Slag

كان الخبث في السابق يدفن في الارض للتخلص منه ، ولكن بتطور  
الصناعة اصبح يستعمل في صناعة الاسمنت والاسمدة وفي انتاج صوف الخبث  
الذي يستعمل كعازل للحرارة وفي الكثير من الصناعات الاخرى .

### ج - الغازات : Gases

والغازات الناتجة من الفرن العالي هي :



وتستعمل هذه الغازات بعد تخليصها من الغبار كوقود لمسخنات الهواء  
والغلايات وغيرها من التركيبات الصناعية الموجودة في موقع الفرن العالي او  
بالقرب منه .

ونظرا لان فحم الكوك المستخدم في الفرن العالي لاختزال الحديد اصبح  
يشكل مشكلة عالمية وذلك لتناقص كمياته وارتفاع سعره فقد بدأت محاولات  
عديدة لاستخدام مواد بديلة عنه لتكون مصدرا للطاقة والاختزال .  
ويستخدم في العراق « محافظة البصرة » الغاز الطبيعي في الوقت الحاضر  
كمصدر للطاقة وكمادة لاختزال الخامات . حيث يمرر الغاز على جهاز يفصل



منه الكبريت ثم يخلط هذا الغاز ببخار مسخن ليتحول الى الغاز المختزل بأمراره على عامل مساعد « النيكل مثلا » ليتم التفاعل التالي في درجة حرارة ٨٢٥ م وضغط ١٠ر٥ جو تقريبا .



ثم يمرر هذا الخليط الناتج من اول اوكسيد الكربون والهيدروجين على خامات الحديد والموجودة في مفاعلات خاصة وذلك لتتم عملية الاختزال . ونظرا لفقدان الخامة للاوكسجين الذي يكون على شكل اكاسيد الحديد او اكاسيد لمعادن اخرى فانها تتحول بمرور الوقت الى ما يشابه الاسفنج ، لذا يسمى المنتج بعد انتهاء عملية الاختزال بالحديد الاسفنجي .


ويتميز الحديد الاسفنجي بنقاوته العالية بالنسبة لكمية الكبريت والفسفور والشوائب الاخرى الذي يحتويها اذا قورن بالحديد الغفل .

### ٣-١-١ إنتاج الصلب ( الفولاذ ) : Production of Steel.


الملاحظ مما سبق ان اصل المواد الحديدية هو الحديد الغفل وان كافة هذه المواد المستعملة في الصناعة عبارة عن سبائك من الحديد والكربون وعناصر أخرى منها السيلكون والمنغنيز والفسفور والكبريت وغيرها . وتنقسم هذه السبائك حسب نسب الكربون فيها الى عدة اقسام ، اهمها الصلب والحديد الزهر . ان نسبة الكربون في الصلب المنتج عمليا يندر ان تتجاوز (١٤٪) .

### ١ - ١ - ٣ محول بسمر : Bessemer Converter.

محول بسمر عبارة عن وعاء مركب على حامل محوري شكل (١-٢) ومغلف من الخارج بصفائح سميكة من الصلب ومبطن من الداخل بمادة مقاومة للحرارة . ويدخل الهواء الى المحول خلال الفتحات الموجودة في قاعدة الوعاء وقبل ان تبدأ عملية نفخ الهواء ، يوضع المحول في الوضع الافقي ثم يملأ بالحديد الغفل السائل الى ثلث حجمه تقريبا وبعد ذلك يبدأ بنفخ الهواء ثم يدار المحول الى الوضع الرأسى ( العامل ) فيتحد أوكسجين الهواء المار خلال المعدن المصهور

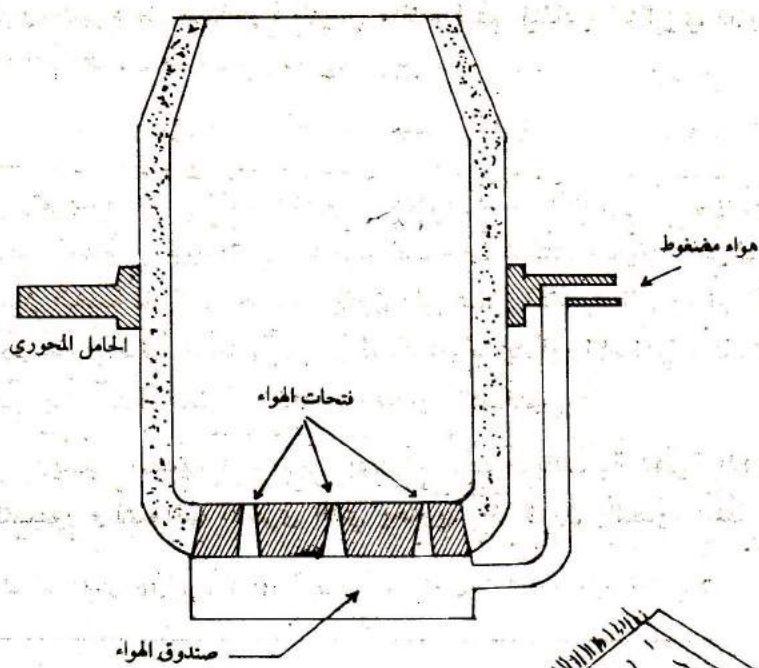

(ب) المحول في وضع التفخ

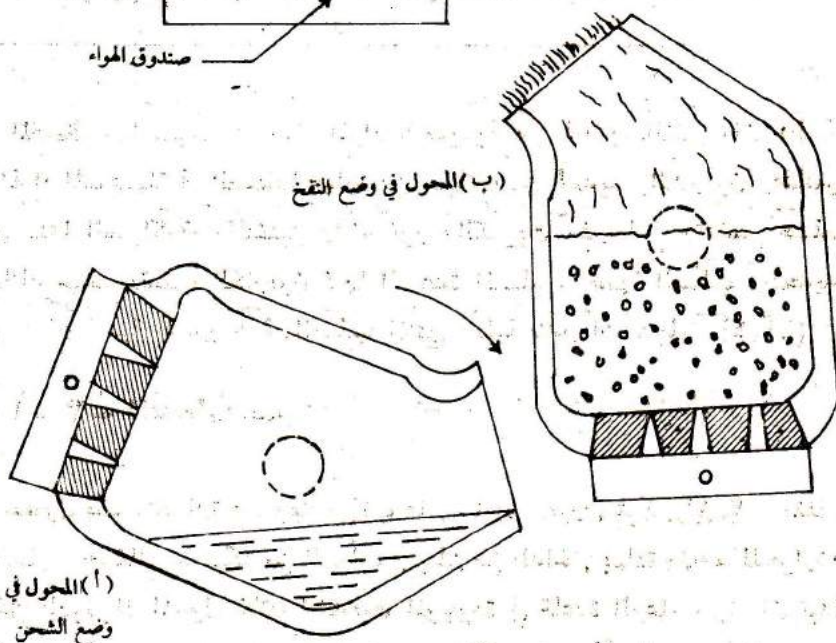

شكل (١-٢) مخول بسم

بالشوائب الموجودة فيه ويحرقها مولدا للهب ساطعا عند عنق المحول . وتلاشي هذا اللهب دليل على احتراق معظم الكربون . وتستمر عملية النفخ بعد زوال هذا اللهب الساطع لحرق العناصر الاخرى ان وجدت كالسيلكون والمنغنيز ولحين ظهور دخان بني غامق يدل على تأكسد شديد للحديد فعندها يدار المحول الى الوضع الافقي مع ايقاف تيار الهواء تدريجيا . ان المعدن المصهور المتبقي بعد انتهاء عملية النفخ عبارة عن حديد بعرضه متأكسد وخالي تقريبا من الشوائب ، لذا فانه من الضروري اضافة بعض المواد الى المعدن المصهور قبل عملية الصب .

وتضاف عادة سبائك الحديد المنغنيزي وتتكون هذه السبائك من ٧٥-٨٠٪ منغنيز ٦-٧٪ كربون والباقي حديد وللتخلص من اوكسيد الحديد المذاب في المعدن المصهور المنتج ، كما انه من الممكن التحكم بكمية الكربون المضافة عن طريق هذه السبائك لانتاج صلب حسب المواصفات المطلوبة .

ان سعة محولات بسمر قد تصل الى (٣٠) طن وعملية تحويل الحديد الغفل الى صلب في هذه المحولات تستغرق حوالي (٣٠) دقيقة وهناك محول مشابه لمحول بسمر يسمى بمحول توماس ويختلف هذا الاخير عن الاول بكون بطانته قاعدية ويستخدم لتحويل حديد الغفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الفسفور والكبريت اما محول بسمر فبطانته حامضية فعلية يتم تحويل الحديد الغفل فيه والذي يحتوي على نسبة قليلة من الفسفور والكبريت .

#### ١-٣-٢ فرن المرقد المفتوح «سيمنز مارتن» Open-hearth Furnace.

يتكون هذا الفرن من مكان التشغيل حيث تصهر الشحنة وشبابيك الشحن لادخال مكونات الشحنة ومن قنوات ومسترجعات للحرارة شكل (٣-١) ويستعمل الوقود السائل او الغازي لتجهيز الفرن بالحرارة اللازمة ، وشحنة الفرن تتكون من الحديد الغفل ( السائل او الصلب ) وكذلك من حديد النفاية وسعة هذه الافران كبيرة تصل احيانا الى (٥٠٠) طن ويعطى الوقود عند اشتعاله في مدخل الفرن لهيبا طويلا زاحفا يسخن مكان التشغيل ويصهر الشحنة .



ويعمل الاوكسجين الموجود في هذا اللهب الزاحف مع الحجر الجيري المضاف الى الشحنة على ازالة الشوائب الموجودة في المعدن المصهور وجعله حديدا نقيًا ( Pure Iron ) .

ويزال الخبث المتكون على افراد ويصب الحديد المصهور في مغارف خاصة ، يضاف اليها نسبة معينة من السبائك الاخرى للحصول على صلب حسب المواصفات المطلوبة .

ان فرن المرقد المفتوح عبارة عن فرن استرجاعي حيث يتم تحويل مجرى سير الوقود والهواء فيه بين فترة واخرى ( كل ٣٠ دقيقة تقريبا ) بواسطة صمامات التحويل ، وبذلك يتم تسخين مسترجعات الحرارة الموجودة على جانبي مكان التشغيل بالتناوب بواسطة الغازات الناتجة من الاحتراق ومسترجعات الحرارة تقوم بدورها بتسخين الهواء والوقود الداخلين الى مكان التشغيل لرفع الكفاءة العاملة للفرن . والزمن المستغرق لانتاج الصلب في فرن ذو سعة (١٠٠) طن يبلغ حوالي (١٤) ساعة ، وهذا يسمى بزمن الصهرة . يتميز فرن المرقد المفتوح الذي يعرف ايضا بفرن سيمنز - مارتن عن محول يسمر بالنقاط التالية :


أ - السعة العالية للفرن ، والتي تصل في بعض افران المرقد المفتوح الى (٥٠٠) طن .

ب - يستعمل حديد النفاية كجزء من مكونات الشحنة وبذلك فان هذه الافران تمثل اسلوب عملي للاستفادة من الحديد القديم كما ينتج عن اضافة حديد النفاية انخفاضا في نسب الشوائب المطلوب ازالتها من الشحنة .

ج - يمكن التحكم في نوعية الصلب المنتج بافران المرقد المفتوح وذلك لطول زمن الصهرة ، لذا فانه من الممكن بسهولة اعادة انتاج نفس النوع وبكميات ضخمة اذا استدعى الامر ذلك .

#### ٣-٣-١-١ فرن القوس الكهربائي : Electric Arc Furnace :

في السنوات الاخيرة بدأ استخدام هذا النوع من الافران يعم وينتشر لتحضير وانتاج صلب بدرجة عالية من الجودة .

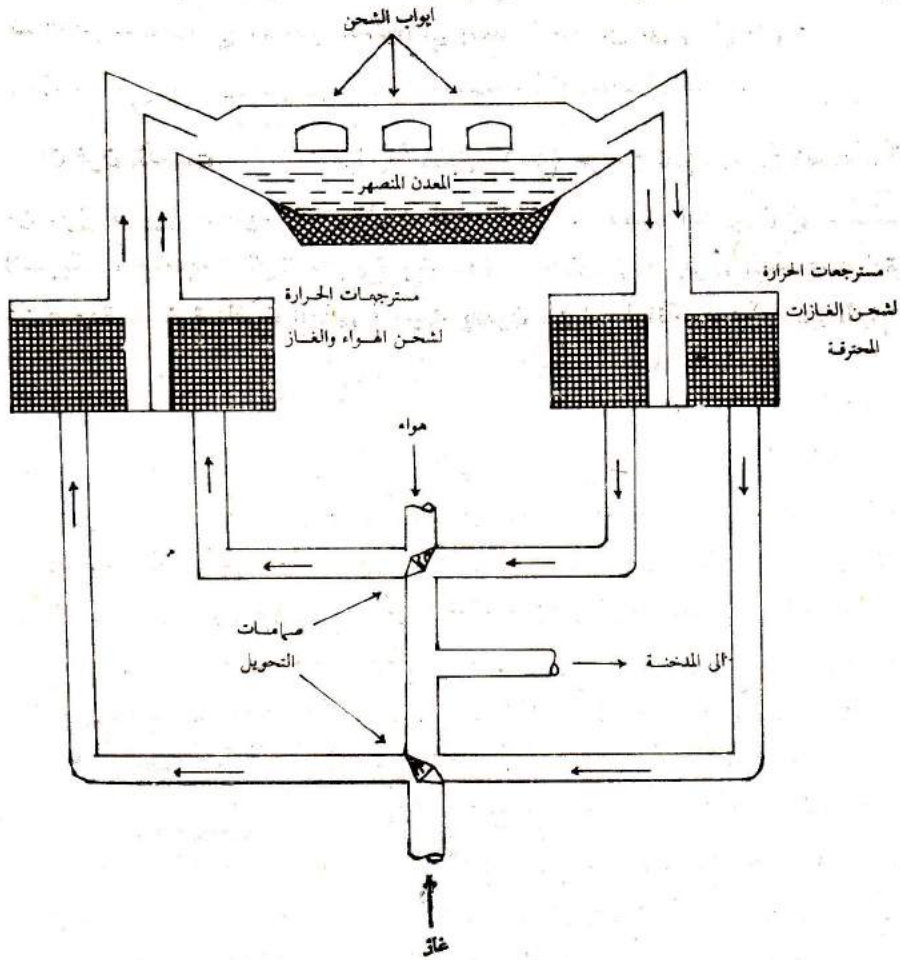


شكل (٣-١) فرن المرقع المفتوح (سيمنز - هارتن)

وتتولد الحرارة اللازمة للصهر ، من الاقواس الكهربائية بين اقطاب الكربون وحمام المعدن . والشوائب الموجودة في الشحنة يتم اكسدها عند صهرها تحت نوع معين من الخبث والذي يمتص بدوره هذه الشوائب المتأكسدة ، ويتم التخلص من هذه الاكاسيد بامالة الفرن .

والشكل (٤-١) يبين مخطط توضيحي لهذا النوع من الافران والتي تستخدم عادة لانتاج الصلب السبائكي بسعة قد تصل الى (١٥) طن .

#### ٤-١-١ إنتاج الحديد الزهر : Production of Cast Iron

ان فرن الدست (Cupola) شكل (٥-١) هو من اهم الافران المستعملة من اجل تحويل الحديد الغفل الى الحديد الزهر ، ونسبة الكربون في هذه السبيكة الحديدية الاخيرة تتراوح بين ٢.٥ - ٣.٧٥٪ . وفرن الدست عبارة عن صورة مصغرة للفرن العالي ، حيث يتكون من اسطوانة مصنوعة من الواح

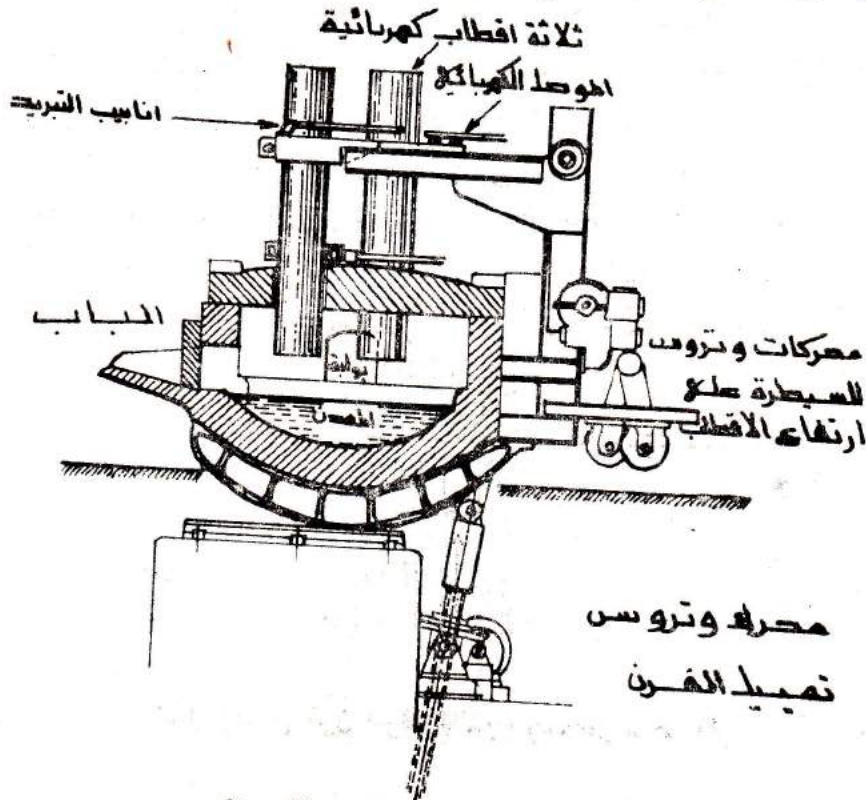


شكل (٤-١) فرن القوس الكهربائي



الصلب السميكة ومبطنة من الداخل بطابوق حراري وترتكز هذه الاسطوانة على اربعة اعمدة ، ويحيط جزئها السفلي صندوق الهواء وفتحات لتوصيل الهواء الى داخل الفرن . وقاع الاسطوانة مغلق بوصلات مفصلية بحيث يمكن تفريغ الفرن باسقاط الباب السفلي . والقاعدة السفلية للفرن تصنع من رمال المسبك حيث يدك في موقعه فوق الباب السفلي .

وتوجد فتحات في اسفل الفرن لخروج المعدن المصهور والخبث ، يشحن الفرن من بوابة شحن بطبقات متتالية من فحم الكوك والمعدن ( حديد الغفل وحديد النفاية) والحجز الجيري الموجود في الجانب العلوي من الاسطوانة ويعمل الحجر الجيري على ازالة معظم الشوائب وابقائها في حالتها السائلة حتى يتم تفريغها من الفرن على شكل خبث . اما المعدن المصهور فيتجمع في اسفل المرقد بعد فترة وجيزة من ايقاد الفرن وامرار التيار الهوائي حيث يجمع في مغارف خاصة في فترات زمنية متقطعة .

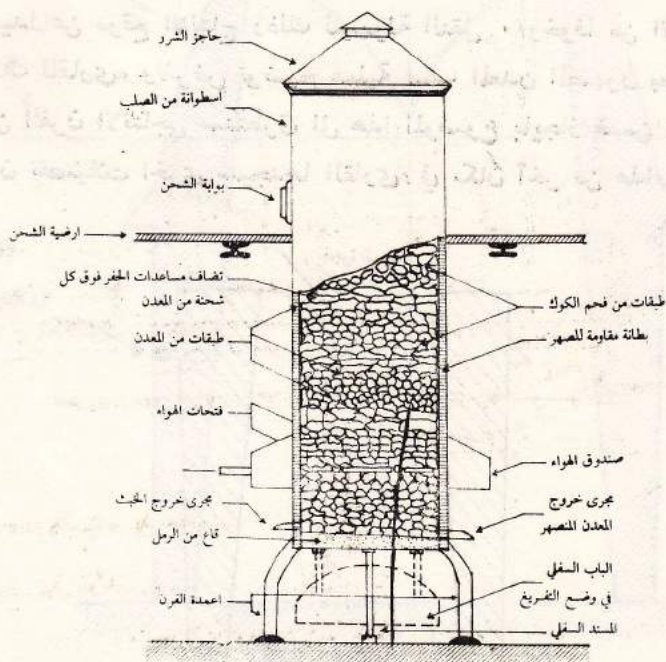


شكل (٥-١) فرن الدست

وينقل الحديد الزهر المصهور بواسطة هذه المغارف الى مكان آخر حيث يصب في القوالب المعدة لانتاج مسبوكات الزهر ، ومن الممكن التحكم بنسب مكونات حديد الزهر باضافة كميات مناسبة ، ذات تركيب معين من حديد النفاية .

وانتاجية الفرن لكل متر مربع من مقطعة تتراوح بين (٧) الى (٨) طن/ ساعة من المعدن المصهور ، علما بأن هذه الافران لا تعمل بصورة مستمرة بل تشتغل لفترة قصيرة تتراوح بين (٤) الى (١٦) ساعة يوميا وحسب الحاجة .

#### ١-١-٥ انتاج المسبوكات الاولى : Production of Ingots

ذكر في الفقرة (١-٢-٢) بأن حديد الغفل ينقل لتقليل نسبة الشوائب فيه اما بحالته السائلة او الصلبة الى افران اخرى . ان عملية النقل هذه تكون في اكثر الاحوال والمعدن في حالته الصلبة وخاصة اذا كان المكان المنقول اليه بعيدا عن موقع الانتاج وذلك لسهولة النقل . وخوفا من الالتباس الذي قد يحدث للقارىء ولغرض توضيح عملية صب المعدن المصهور بعد الحصول عليه من الفرن الانتاجي سنتطرق الى هذا الموضوع بإيجاز ضمن هذا الفصل علما بأن تفصيلات اخرى سيجدها القارىء في مكان آخر من هذا الكتاب .

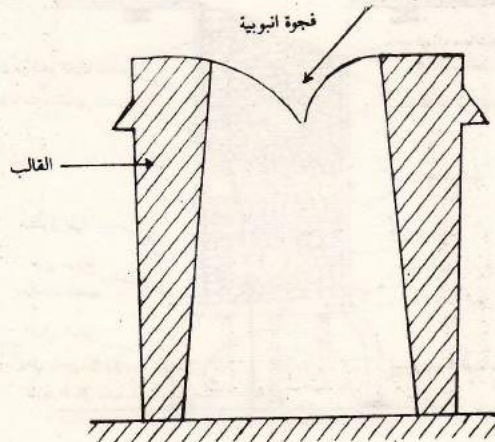


شكل (١-٦) المسبوكات الاولى



ان عملية صب معدن مصهور في قالب معدني او رملي يجسد شكلا معيناً وتركه في هذا القالب ليتحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة تسمى بالسبابة فبعد الحصول على المعدن بالحالة السائلة من الفرن يصب في قالب كما مبين في الشكل (٦-١) .

ولكي يتم التخلص من قناة الانكماش والتي تحصل بسبب انكماش المعدن اثناء التجمد بوضع قالب تكميلي على القالب الاولي كما مبين في الشكل يسمى القالب التكميلي الساخن ( القمة الساخنة ) شكل (٧-١) .

ويلاحظ بأن القالب الاصلي وكذلك القالب التكميلي الساخن مسلوب من الداخل وذلك لتسهيل اخراج المسبوبة بسحب القالب الى الاعلى أما قناة الانكماش فيتم التخلص منها بالقطع ( المقطع ١-١ ) في الشكل ويتخلص من

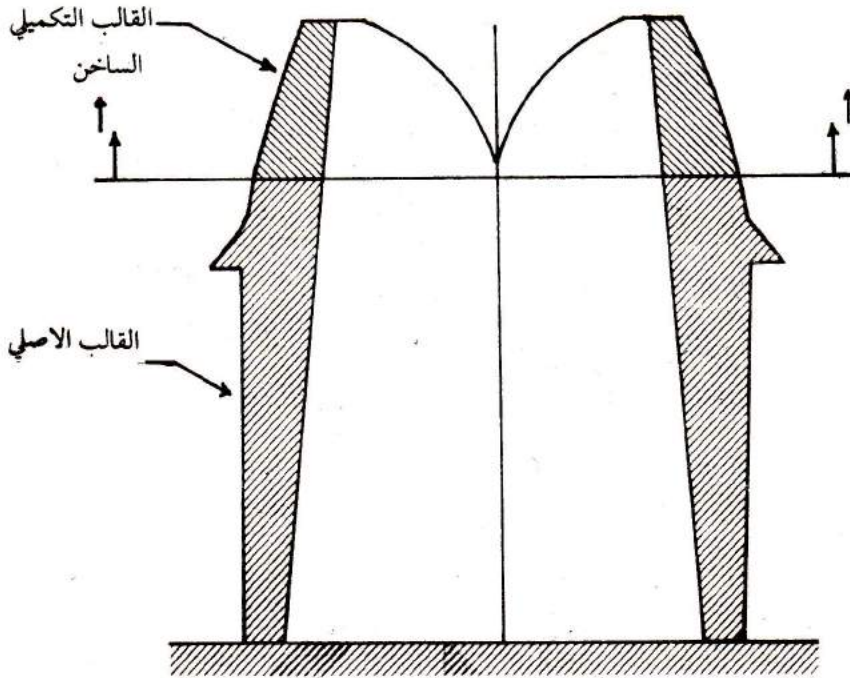


شكل (٧-١) السبابة باستخدام القوالب التكمينية الساخنة .



قناة الانكماش بسبب المضاعفات التي تحدث عند استمرار تشكيل المعدن بعملية كالدرفلة أو الحداة (انظر عمليات التشكيل) حيث تسبب في الحصول على منتجات ، معيوبة لا تفي ، بالمواصفات المطلوبة للمنتجات عند الاستعمال .

#### ٦-١-١ الصلب وأنواعه : Types of steels:

يقسم الصلب عادة الى صلب كاربوني و صلب سبائكي والصلب الكاربوني يقسم بدوره الى صلب البناء ونسبة الكاربون فيه لا تزيد على ٠.٢٦٪ وعند تجاوز نسبة الكاربون النسبة المذكورة يسمى الصلب عندها بصلب العدد ولنسبة الكاربون تأثير كبير على خواص الصلب كما مبين بالشكل (٨-١) ، وهذه الخواص سيأتي تفصيلها ضمن الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعادن في فصل قادم .

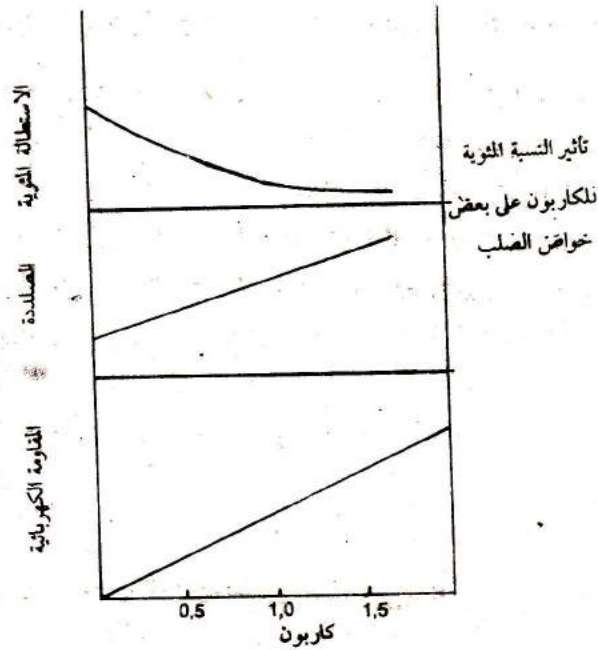

شكل (٨-١) تأثير النسبة المئوية للكاربون على بعض خواص الصلب

اما الصلب السبائكي فيقسم الى سبائكي واطيء حيث لا تتجاوز نسبة عناصر السبك ٤٪ من وزن الصلب واستعملاته لا تختلف بالكثير من استعملات الصلب الكربوني لنفس نسب الكربون ويضاف النيكل عادة للحصول على خواص المقاومة ضد الكلال اما اذا تجاوزت عناصر السبك النسبة المذكورة اعلاه فعندها يسمى الصلب بالصلب السبائكي العالي واهم انواعه صلب العدة عالي السرعة ويحتوي على التنجستن والكروم والصلب المقاوم للصدأ (ويحتوي على النيكل والكروم) الصلب المقاوم للتآكل الكيماوي (يحتوي على المنغنيز) وهناك تقسيمات اخرى للصلب تعتمد على طريقة انتاجه او على نقاوته لا يسع المجال لتفصيلها .

#### ٧-١-٨ الحديد الزهر وانواعه: Cast Iron and Types of Cast Iron

من الممكن تقسيم الحديد الزهر الى الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر الابيض والسبب في هذه التسميات هو الشكل الذي يظهر به مقطع حديد الزهر عند كسره ، فلو وجد الكربون في حالة جرافيت يكون لون المقطع رمادي ، اما اذا وجد الكربون متحد مع الحديد بشكل سمنتيت ( $Fe_3C$ ) فعندها يكون لون المقطع رمادي ابيض وهناك الكثير من الوسائل التي تستخدم من اجل الحصول على حديد الزهر بشكله الرمادي او الابيض منها :

##### أ - سرعة التبريد : Cooling Rate

سرعة التبريد العالية تؤدي الى تكوين السمنتيت بعكس سرعة التبريد البطيئة حيث تساعد على تكون الجرافيت .

##### ب - نسبة الكربون : Constituents Percentage

كلما زادت نسبة الكربون كلما ازداد احتمال تكون حديد الزهر الرمادي بدلا عن الحديد الزهر الابيض .



### ج - نسب المكونات : : Constituents Percentage.

السليكون والنيكل يزيد من احتمال الحصول على الحديد الزهر الرمادي .

### د - المعالجة الحرارية : Heat Treatment.

كلما ازداد وقت المعالجة الحرارية ازداد الاحتمال في الحصول على حديد الزهر الرمادي .

وعند تجميد الحديد الزهر الرمادي يكون الجرافيت على شكل شرائط غير منتظمة كما ان استخدام المغنسيوم ( Mg ) او السيريوم ( Ce ) يؤدي الى تحول هذه الى كريات تحسن من خواص حديد الزهر الرمادي ويسمى هذا النوع من حديد الزهر بحديد الزهر ذو الجرافيت الكروي .

اما حديد الزهر الابيض والذي يكون فيه الكربون متحدا مع الحديد وعلى شكل سيمنتيت فمن النادر استعماله بهذا الشكل وذلك لصلادته وقصافته العاليتين ويقتصر استخدامه بعد معالجته حراريا للحصول على الحديد الطروق ويقسم الحديد الطروق الى الحديد الطروق الاسود وحديد الطروق الابيض ويتم الحصول على النوع الاول بتسخين حديد الزهر الابيض بدرجة حرارة ( ٩٠٠ م ) والمدة يوم او يومين ويبرد ببطء ( ٥٣ ) بالساعة ويكون محيط ( جو ) الفرن متعادل فعليه يتحول السمنتيت الى فريت والى جرافيت كروي اما اذا ازدادت سرعة التبريد عن السرعة المذكورة اعلاه فعندها يتحول السمنتيت الى جرافيت في وسط قاعدة من الفريت والبرليت .

وللحصول على النوع الثاني ( الحديد الطروق الابيض ) فيسخن حديد الزهر الابيض في درجة حرارة ( ٩٠٠ م ) وبمحيط ( جو ) يحتوي على الاوكسجين ويضاف عادة خام الهميتيت والمحتوي على الاوكسجين لتوفير مثل هذا المحيط لمدة تتراوح بين ( ٢-٥ ) يوم . ولوجود الاوكسجين فان الكربون يتأكسد



من سطح القطعة المسخنة والمتكونة من حديد الزهر الابيض ويترك هذا السطح محتويا على فريت أما في مركز القطعة المسخنة فيتحول السمنتيت الى فريت وبرليت وجرافيت كروي .

ويستعمل حديد الزهر الطروق على نطاق واسع في صناعة السيارات والجرارات وعربات السكك الحديدية والالات الزراعية لصناعة الاجزاء المعقدة الشكل والمرضة للصدمات (حيث ان وجود الكرافيت يساعد على امتصاصها) . الحديد الزهر الرمادي ذو الكرافيت الكروي الذي تتفوق خواصه الميكانيكية على خواص حديد الزهر الطروق والذي لا يحتاج لمدة طويلة لتلينه قد بدا يحل محل الاخير في الكثير من الاستعمالات .

## ٢-١ انتاج المعادن غير الحديدية :

### Production of Nonferrous Metals

من النادر استعمال المعادن غير الحديدية بشكلها النقي في الصناعة وذلك لضعف مقاومتها وتتمتع سبائكها بالكثير من الخواص التي تتميز بها عن المعادن الحديدية ، فمقاومتها للتآكل وسهولة تصنيعها وتوصيلها للكهربائية والحرارة تحتم الكثير من استعمالات سبائك هذه المعادن غير الحديدية في الصناعة .

ان معظم المعادن غير الحديدية تقاوم التأثيرات المختلفة للماء والبخار لذا فانه من الممكن استعمالها في المناطق المعرضة لمثل هذه التأثيرات بدون الحاجة الى تغليفها او صبغها . وهذه المقاومة تختلف باختلاف انواع هذه المعادن . ولكن من الممكن القول بأن المعادن غير الحديدية الثقيلة ، بصورة عامة ، تقاوم التآكل اكثر من المعادن غير الحديدية الخفيفة جدول (١-١) باستثناء الالومنيوم الذي يتأكسد بسرعة وهذا الاوكسيد يشكل طبقة خارجية تمنع المعدن من الاتصال والتأثير بالظروف الجوية الخارجية .

جدول (١-١) اهم المعادن المستخدمة في الصناعة

المعدن ( Metal )	رمزه ( Symbol )	الكثافة النسبية ( Relative ) Density	درجة حرارة الانصهار Melting Point ( C° )
الالمنيوم	Al ( Aluminum )	$10^3 \times 2.7$	660
البزموت	Bi ( Bismuth )	$10^3 \times 9.8$	271.3
الكاديوم	Cd ( Cadmium )	$10^3 \times 8.6$	320.9
الكروم	Cr ( Cromium )	$10^3 \times 7.1$	1890
الكوبلت	Co ( Cobalt )	$10^3 \times 8.9$	1490
النحاس	Cu ( Copper )	$10^3 \times 8.9$	1083
الذهب	Au ( Gold )	$10^3 \times 19.3$	1063
الحديد	Fe ( Iion )	$10^3 \times 7.9$	1535
الرصاص	Pb ( Lead )	$10^3 \times 11.3$	326.4
المغنسيوم	Mg ( Magnesium )	$10^3 \times 1.7$	651
الزئبق	Hg ( Mercury )	$10^3 \times 13.6$	388
النيكل	Ni ( Nickel )	$10^3 \times 8.9$	1458
البلاتين	Pt ( Platinum )	$10^3 \times 21.4$	1773
الفضة	Ag ( Silver )	$10^3 \times 10.5$	960
القصدير	Sn ( Tin )	$10^3 \times 7.3$	231.9
التيتانيوم	Ti ( Titanium )	$10^3 \times 4.5$	1725
التنجستن	W ( Tungsten )	$10^3 \times 19.3$	3410
الزئبق	Zn ( Zinc )	$10^3 \times 7.1$	419.5

جدول ( ١ - ١ )

اهم المعادن المستعملة في الصناعة ( رموزها وكثافتها النسبية ودرجة حرارة انصهارها )

والألومنيوم معروف بخفة وزنه واستعمالاته المتعددة في صناعة الطائرات وفي الآونة الأخيرة بدأ استعمال هذا المعدن يعم ويزداد ، واخذ يحل محل الكثير من المعادن في الصناعة من بينها الصلب . ان لون الألومنيوم والتحاس والرصاص وغيرها من المعادن غير الحديدية يتيح مرونة أكثر في اختيار اللون المناسب والملائم للمصنوعات حسب متطلبات استعمالها . كما ان التوصيل الحراري والكهربائي العاليان يعتبران خاصيتان أخريتان من الخواص التي تتفوق فيها المعادن غير الحديدية على الحديدية .

وتختلف المعادن غير الحديدية وسبائكها في قابليتها للحام والتشغيل . ولحام المعادن غير الحديدية اصعب من لحام المعادن الحديدية وتزداد هذه الصعوبة بانخفاض الوزن النوعي للمعدن . وقد يتم تشكيل سبيكة من سبائك احد المعادن الغير الحديدية على البارد ايضا . اما في عمليات التشغيل فان المعادن غير الحديدية الخفيفة اسهل تقبلا للتشغيل من الصلب مثلا او من المعادن غير الحديدية كالنيكل والتيتانيوم .

يلاحظ مما سبق ان المعادن غير الحديدية تتمتع ببعض الخواص التي تتفوق بها على المعادن الحديدية ولكنها تخفق في منافسة هذه الأخيرة في بعض الخواص الأخرى كما يلاحظ صعوبة تعميم خواص المعادن غير الحديدية وذلك لوجود شواذ لكل خاصية تقريبا . لذا فاننا سنكتفي بالقول بأن اختيار المعادن غير الحديدية لغرض صناعي ما ، يحتاج الى دراسة كافة خواص هذه المعادن على انفراد والتوفيق بين هذه الخواص لاختيار انسب معدن منها لاداء الغرض المنشود .

#### ١-٢-١ تركيز خامات المعادن غير الحديدية : Concentration of Ores

ان معظم المعادن غير الحديدية لا توجد في خاماتها بالتركيز الذي يوجد فيه الحديد ، لذا فان هذه الخامات تركز لزيادة نسبة المعدن فيها قبل عملية الاستخلاص نظرا لصعوبة وارتفاع تكاليف استخلاصها من خاماتها بدون اجراء مثل هذه العملية .



يمكن تقسيم عمليات تركيز خامات المعادن غير الحديدية الى :

#### ١-٢-١ التركيز بالجاذبية الارضية :

المعادن بصورة عامة اثقل من المواد العاطلة الموجودة في خاماتها ، وعلى هذه الحقيقة تعتمد طريقة التركيز بالجاذبية الارضية حيث يتم غسل الخامات بالماء في احواض فيترسب خام المعدن المركز اما المواد العاطلة فتطفو على السطح وبذا يتم فصل هذه المواد عن المعدن . وهناك عدة وسائل لاجراء عملية التركيز هذه وجميعها تعتمد على نفس الاسس .


#### ٢-١-٢ التركيز بالطفو الزيتي :

يفتت الخام قبل التركيز الى اجزاء صغيرة جدا ويمزج مع الماء في احواض تسمى باحواض الطفو ثم تضاف اليه كمية من احد الزيوت الخاصة ويرج الخليط رجاً عنيفاً ، فتتكون عندئذ طبقة على سطح السائل مشابهة للزبد ومشبعة بخام المعدن المركز ، حيث تقشط وتهدأ لعملية الاستخلاص ( Smelting ) .

#### ٢-٢-١ افران استخلاص المعادن غير الحديدية : Smelting Furnaces

##### ١-٢-٢-١ الفرن العاكس :

وهو ابسط انواع الافران المستعملة في استخلاص المعادن غير الحديدية ، ويتكون هذا الفرن من مرقد طويل وضيق شكل (١-٩) ويتم الشحن خلال سطح الفرن وذلك برفع بعض اجزاء من هذا السطح تدعى بالسدادات والخبث المتكون من اضافة المواد المساعدة يشكل طبقة تطفو على سطح المعدن المصهور وتقلل بهذا احتمال التأكسد الشديد للمعدن .

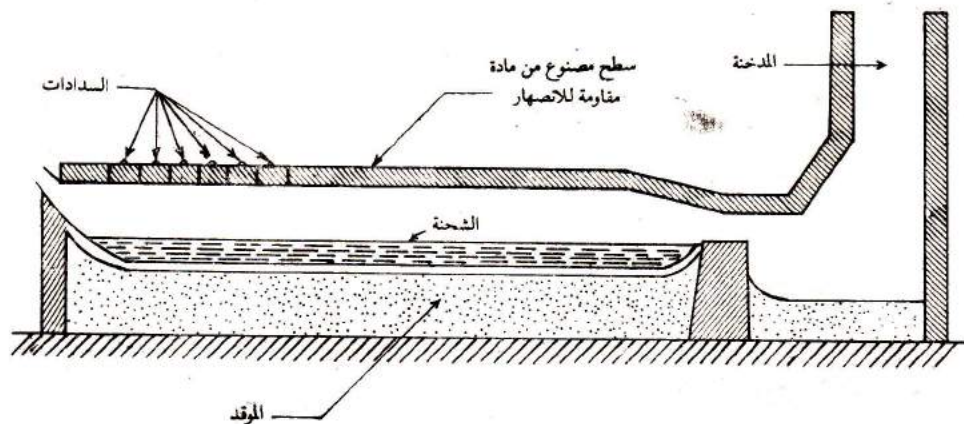

شكل (٩-١) الفرن العاكس

ويستعمل في الوقت الحاضر الوقود الغازي او السائل لتجهيز الحرارة اللازمة لصهر الشحنة ، اما سعة هذه الافران فتتراوح بين (٥) الى (٥٠) طن لكل صهرة .

#### ١-٢-٢-٢ الفرن العالي :

هذا الفرن مشابه للفرن العالي المستعمل في انتاج الحديد ولكنه اصغر حجما منه . وشحنة الفرن تتكون من خامات المعادن الغير حديدية والوقود (يستعمل فحم الكوك عادة) والمواد المساعدة .

وعند هبوط الشحنة خلال الفرن يحترق الوقود بتأثير الهواء ويختزل المعدن وينصهر حيث يتجمع في اسفل الفرن ، اما الخبث فيتجمع فوق سطح المعدن المصهور . ويستخرج المعدن والخبث من فتحات خاصة وبفترات متقطعة . ومن الجدير بالذكر بان هنالك عملية اخرى تسمى بالتحميص تجري قبل عملية الاستخلاص للخامات المحتوية على نسبة عالية من الكبريت وذلك للتقليل

من نسبة هذا العنصر في الخام ولتحويل معظم الكبريتيدات الى اكاسيد وتتم هذه العملية في افران خاصة تسمى بأفران التحميص .

### ٣-٢-١ إنتاج النحاس : Production of Copper

توجد خامات النحاس في القشرة الارضية على شكل مركبات مختلفة كالاكاسيد والكاربونات والسليكات وغيرها ولكن اهم هذه الخامات هي التي توجد على شكل كبريتيدات ممزوجة مع كبريتيد الحديد . تتركز خامات النحاس الكبريتيدية باحدى عمليات التركيز المشروحة سابقا ثم تحمص في افران خاصة شكل (١-١٠) وتنقل الى الفرن العالي او العاكس والمعدن المصهور المنتج بهذه الافران يسمى بالنحاس الصخري ويحتوي على نسبة عالية من الشوائب ، لذا فان النحاس الصخري يصب في محولات شبيهة بمحولات بسمر حيث تتم اكسدة معظم الشوائب الموجودة فيه وذلك بأمرار تيار من الهواء لفترة زمنية تتراوح بين (٤) الى (٥) ساعات وبعد عملية الاكسدة هذه يتحول المعدن المصهور الى النحاس المبثر الذي يحتوي على الشوائب وتتراوح بين ١-٢٪ ولغرض الحصول على نحاس بنقاوة أعلى يسبك المعدن المصهور الناتج على شكل الواح سميكة تغطس في أحواض التحليل الكهربائي المملوءة بمحلول كبريتات النحاس وتوصل بالقطب الموجب كما توصل بالقطب السالب صفائح رقيقة جدا من النحاس العالي النقاوة وعند امرار التيار ينتقل النحاس من القطب الموجب الى القطب لسالب حيث يصهر ويسبك على شكل كتل معدنية جاهزة للتشكيل والتحويل الى اسلاك وانايب وغيرها من الاشكال الاخرى .

ان خواص النحاس الاساسية يمكن حصرها بما يلي :


- درجة حرارة الانصهار ١٠٨٣°م
- البنية الحيزية الشبكة الكعبة متمركزة الوجه
- الكثافة ٨٩٣ × ٣١٠ كغم / م<sup>٣</sup>



- معامل المرونة  $1225 \times 910$  نيوتن/م<sup>2</sup>
- مقاومة الشد  $220 \times 610$  نيوتن/م<sup>2</sup>
- مقاومة التآكل جيد جدا

بعض استعمالاته بالشكل النقي هي :

الاسلاك ، الاستعمالات لغرض الديكور ، الخزانات المستعملة في صناعة  
المواد الغذائية والمواد الكيماوية ، الانابيب في المبادلات الحرارية .

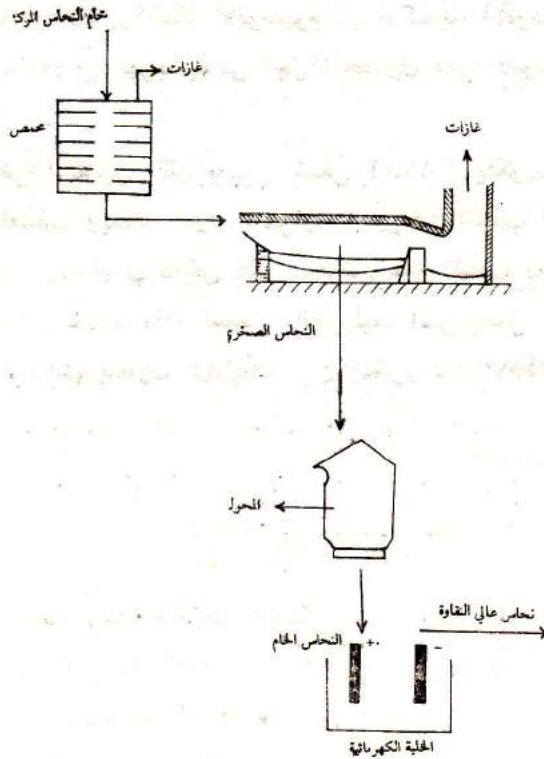


شكل (١٠-١) انتاج النحاس

## ٤-٢-٤ انتاج الالومنيوم : Production of Aluminium

اهم خامات الالومنيوم هي البوكسيت ، وهذه الخامات تحتوي بالدرجة الرئيسية على هيدروكسيد الالومنيوم وعلى الكثير من الشوائب كأكسيد الحديد والسليكون والتيتانيوم وغيرها . ويسحق هذا الخام الى قطع صغيرة يمزج مع الصودا الكاوية في احواض كبيرة تحت ضغط ودرجة حرارة عالية فيذوب هيدروكسيد الالومنيوم في الصودا الكاوية اما الشوائب فتترسب الى القاع حيث يتم فصلها عن المحلول بواسطة مرشحات خاصة وعند تبريد المحلول يترسب هيدروكسيد الالومنيوم على شكل بلورات ، فتتجمع هذه البلورات وتغسل لازالة اثار الصودا الكاوية ، وتسخن في افران دوارة لتبخير الماء وتحويل هيدروكسيد الالومنيوم الى اوكسيد الالومنيوم المسمى بالالومينا ويحلل هذا الاخير كهربائيا من اجل الحصول على الالومنيوم .

وحوض التحليل الكهربائي ( شكل ١-١١ ) يتكون من غلاف مصنوع من صفائح الصلب وبطانة عازلة للحرارة . ويدفن القطب السالب في بطانة من الكربون ، وتتدلى في داخل هذا الحوض عدة اقطاب موجبة مصنوعة من الكربون . وتضاف مادة تسمى بالكروليت التي تعمل كوسيط لتحليل الالومينا ، الذي يتحول الى اوكسجين يتحرر عند الاقطاب الموجبة والالومنيوم

يتجمع في قاع الحوض حيث يتم سحبه بين فترة واخرى ويسبك على شكل مسبوكات اولية جاهزة لعمليات التشكيل المختلفة .

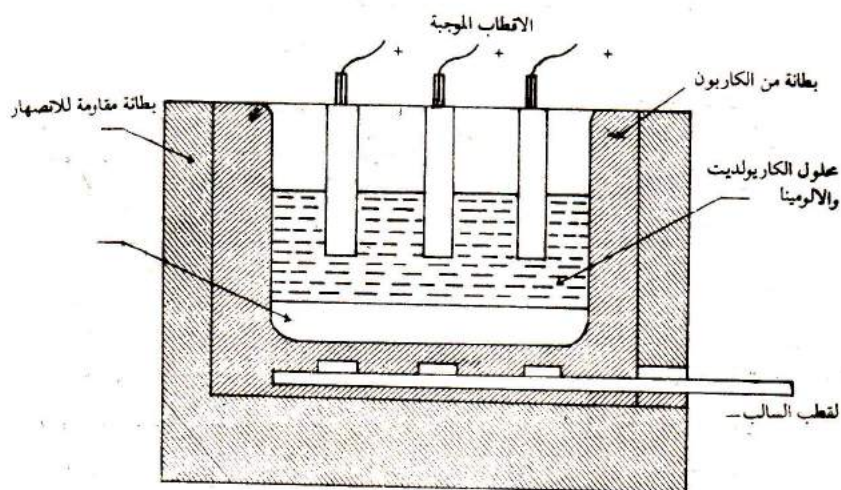

شكل (١١-١) حوض التحليل الكهربائي لانتاج الالمنيوم

ان اهم خواص الالمنيوم :

٦٦٠° م	درجة حرارة الانصهار
الشبكة المكعبة المتمركزة الوجه	البيئة الحيزية
٢٧٥ × ٣١٠ كغم/م <sup>٣</sup>	الكثافة
٧٠٥ × ٩١٠ نيوتن/م <sup>٢</sup>	معامل المرونة
٤٥ × ٦١٠ نيوتن/م <sup>٢</sup>	مقاومة الشد
جيدة جدا	مقاومة التآكل



والالمنيوم يتمتع ببعض الخواص التي تجعله من المواد الهندسية المهمة ومقاومته للتآكل تجعله يستعمل في النقل الجوي والبحري والالمنيوم النقي مقاومته واطئة ولكن بأضافة بعض عناصر السبك له تزداد مقاومته بشكل ملحوظ .

ومعامل المرونة للالمنيوم يساوي (٣/١) (ثلث) معامل المرونة للصلب ولكن معامل المرونة النسبي (معامل المرونة/الوزن النوعي) يتساوى تقريبا مع معامل المرونة النسبي للصلب . وكمعظم المعادن ذات الشبكة المكعبة المتمركزة الوجه من السهل تشكيل الالمنيوم بالضغط وبطرق مختلفة وتوصيله الكهربائي الجيد يؤهله للاستعمال في الكثير من الصناعات الكهربائية .

وللالمنيوم ميل شديد للاتحاد بالاكسجين مكونا بذلك طبقة من الاوكسيد تغطي سمكها بضعة ذرات تحمي ما تحتها من معدن ومقاومة الالمنيوم للتآكل سببه وجود هذه الطبقة ذات الصلادة العالية بالمقارنة بصلادة الالمنيوم النقي (والذي يحتوي عادة على ٩٩.٥٪ منيوم اواكثر) وهو لين جدا واستعمالاته تنحصر في استخدامه كبطانة مانعة للتآكل في خزانات الماء والحليب وفي صناعة المواد الغذائية والكيميائية . وما يسمى بالالمنيوم النقي تجاريا في الصناعة عبارة عن سبيكة من الالمنيوم والحديد (٩٩.٥٪ منيوم و٠.٥٪ حديد) واطافة كمية قليلة من الحديد للالمنيوم يزيد من مقاومته بشكل ملحوظ ولكن يرافق هذا بالطبع انخفاض في قابليته للتشكيل وكذلك في مقاومته للتآكل ويستعمل هذا النوع من الالمنيوم (سبيكة الالمنيوم والحديد) في انتاج الاسلاك والقضبان وكذلك في ادوات الطبخ وفي حواجز الطرق . الخ .

#### ١-٥-٢ انتاج الرصاص : Production of Lead

طريقة انتاج الرصاص ، طريقة محددة ومتشعبة حيث يتم الحصول على الكثير من المعادن الاخرى كمنتجات جانبية . واهم الخامات المستعملة لانتاج الرصاص تحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الرصاص بالاضافة الى عناصر

اخرى ، ويركز الخام بطريقة الجذب الارضي ثم يحمص وينقل الى الفرن العالي حيث يتم استخلاص الرصاص مع عناصر اخرى موجودة في الخام اصلا كالذهب والفضة والنحاس والانتيمون والزرنيخ . وتتم اكسدة الزرنيخ والانتيمون ومعظم النحاس وذلك بنفخ الهواء خلال الرصاص المصهور في افران عاكسة ثم ينقل الرصاص الى غلايات خاصة حيث يضاف الخارصين . وهذا الاخير لا يذوب في الرصاص بل ينصهر ويطفو على السطح مشكلا طبقة يتجمع فيها الذهب والفضة وما تبقى من النحاس وتقشط هذه الطبقة من الخارصين للحصول على الذهب والفضة منها بطرق خاصة .

اما الرصاص المتبقي فيسبك على شكل صفائح سميكة وينقى كهربائيا بطريقة مشابهة تماما لتنقية النحاس كهربائيا والمشروحة سابقا .

ومن اهم خواص الرصاص ما يأتي :

درجة حرارة الانصهار	٥٣٢٧ م
البنية الحيزية	الشبكة المكعبة المتمركزة الوجه
الكثافة	١١,٣٤ × ٣١٠ كغم/م <sup>٣</sup>
معامل المرونة	١٦,٥ × ٩١٠ نيوتن /م <sup>٢</sup>
مقاومة التآكل	جيدة جدا

والرصاص هو احد المعادن المستخدمة من قبل الانسان منذ فترة تزيد على (٤٠٠٠) سنة . وهو من المعادن اللينة وقابل للطرق .

وكما ذكرنا اعلاه فان مقاومته للتآكل الكيماوي جيدة جدا فعليه فان الرصاص قد استخدم على ضوء الصفات المذكورة في انابيب المياه سابقا وكذلك يستخدم كمعدن لدرع الاشعاعات وبالرغم من ان الكثير من السبائك او المعادن قد حلت محل الرصاص في استخداماته في انابيب المياه الا انه لا يزال يستخدم بكثرة كمعدن اساس للكثير من السبائك واهم هذه السبائك هي سبائكه مع القصدير والانتيمون .

وتستخدم سبائك الرصاص والقصدير في وصل المعادن بالقصدير  
( بالسفكرة ) كما سيتم شرحه في فصل لاحق من هذا الكتاب .

وتستعمل هذه الطريقة من وصل المعادن لوصل الصفائح المعدنية في صناعة  
المعلبات او وصل الانابيب المعدنية اما سبائك الرصاص والانتيمون والقصدير  
فتستخدم لصنع حروب الطباعة وكذلك في صنع كراسي التحميل ( المحامل ) .



- اسئلة -

- س ١ : لماذا تعتبر الارض الاصل في المواد الهندسية ؟ وضح اجابتك بالامثلة .
- س ٢ : كيف استخدم الانسان الحديد ؟ وما هي اهم خاماته ؟ اذكر نسب تركيز الحديد في هذه الخامات .
- س ٣ : كيف يتم انتاج الحديد الغفل ؟ ولماذا يعتبر المصدر الرئيسي للمواد الحديدية ؟
- س ٤ : ارسم الفرن العالي وبين اهم اجزائه . ما هي مكونات شحنه ونواتج هذا الفرن ؟
- س ٥ : اشرح احد طرق انتاج الصلب مستعينا بالرسم .
- س ٦ : ما هي الفروق بين محول بسمر وفرن سيمينز - مارتن ؟
- س ٧ : ما هو الحديد الزهر ؟ وكيف يتم انتاجه ؟ اشرح ذلك مستعينا بالرسم .
- س ٨ : ما المقصود بالمسبوكات الاولى ؟ وكيف يتم انتاجها ؟
- س ٩ : ما المقصود بالصلب ؟ عدد اهم انواعه .
- س ١٠ : عدد اهم انواع واستعمالات الحديد الزهر .
- س ١١ : اذكر درجة حرارة انصهار المعادن التالية :
- أ - الالمنيوم      ب - النحاس      ج - الرصاص
- س ١٢ : اذكر طرق تركيز خامات المعادن غير الحديدية وشرح واحدة منها .
- س ١٣ : اشرح مستعينا بالرسم طريقة انتاج احد المعادن التالية :
- أ - النحاس      ب - الالمنيوم
- س ١٤ : عدد اهم سبائك احد المعادن التالية
- أ - النحاس      ب - الالمنيوم      ج - الرصاص
- س ١٥ : عدد اهم استعمالات احد المعادن التالية :
- أ - النحاس      ب - الالمنيوم      ج - الرصاص

س١٦ : عدد اهم استعمالات سبائك احد المعادن التالية :

أ - النحاس      ب - الألمنيوم      ج - الرصاص

س١٧ : ما هي اهم خواص احد المعادن التالية :

أ - النحاس      ب - الألمنيوم      ج - الرصاص

س١٨ : اشرح طريقة انتاج الرصاص وما هي المعادن الاخرى التي تنتج جانبيا باستعمال هذه الطريقة .

## الفصل الثاني

( الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن )

Physical and Mechanical Properties of Metals

إن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد الهندسية تعد من خواص هذه المواد أساسيات الإنتاج الهندسية والتشييد . كما أن معرفة خصائص الخواص والمكانية لها أهمية عظيمة دورا كبيرا في اختيار المواد المناسبة لمختلف الأغراض بحيث يفي الخلق على أفضل وجه . فمن ثم يجب أن نلاحظ أن هذه الخواص تتغير بتغير نوع الخواص الميكانيكية للمعادن بشكل كبير . الأمر من هذه الخواص . لذا فإننا سوف نطرح في هذا الفصل في هذه الخواص .

## الفصل الثاني

( الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن )

Physical and Mechanical Properties of Metals.

---

1-1 الخواص الفيزيائية للمعادن

أ- الربط المعدني والبنية البلورية أو العنصرية

Metallic Bond and Grain Structure

يتميز الربط المعدني عن الربط في المواد الأخرى . بأن الإلكترونات الحرة ( الإلكترونات على الحالة الخارجية للذرة ) حرة تتحرك عن ذراتها وتكون في مستوى التوصيل الكهربائي . التي تعيد بالتفاوتات الموجية المتعددة ( الأيونات ) .  
وتتسم هذه الأيونات بشكل هندسي ثابت وتعمل في الربط بين ذراتها بواسطة قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة والسالبة . والتمسك بالبلورة المعدنية .  
الشكل (1-1)



## الفصل الثاني

### ( الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن )

#### Physical and Mechanical Properties of Metals

ان الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمواد الهندسية تحدد مدى صلاحية هذه المواد لعمليات الانتاج التشغيلية والتشكيلية . كما ان معرفة هذه الخواص وامكانية قياسها تلعب دورا كبيرا في اختيار المواد للملائمة لاجراض معينة . وفي التغلب على المشاكل التي قد تنتج خلال تشغيل هذه المواد وتشكيلها . ولعل الخواص الميكانيكية للمعادن تشكل الجزء الاهم من هذه الخواص .

لذا فاننا سوف نتطرق بشيء من التفصيل الى هذه الخواص .

ان اهم الخواص التي تميز المعادن عن غيرها من المواد الهندسية هي :

- ١ - البنية البلورية او الحبيبية .
- ٢ - التوصيل الحراري والكهربائي الجيدين .
- ٣ - القابلية على التشكيل او التشويه اللدن .
- ٤ - التمدد والتقلص الحراريين .


#### ٢-١ الخواص الفيزيائية للمعادن :

##### ١- الربط المعدني والبنية البلورية او الحبيبية :

##### Metallic Bond and Grain Structure

يمتاز الربط المعدني عن الربط في المواد الاخرى ، بان الالكترونات التكافؤ ( الالكترونات على الحلقة الخارجية للذرة ) سوف تنفصل عن ذراتها وتكون ما يسمى بالسحابة الالكترونية التي تحيط بالذرات الموجبة الشحنة ( الايونات ) .

وتنتظم هذه الايونات بشكل هندسي ثابت ومعين ويتم الربط بينها بواسطة قوة الجذب بين الايونات الموجبة الشحنة والسحابة الالكترونية السالبة الشحنة ، الشكل (١-٢) .

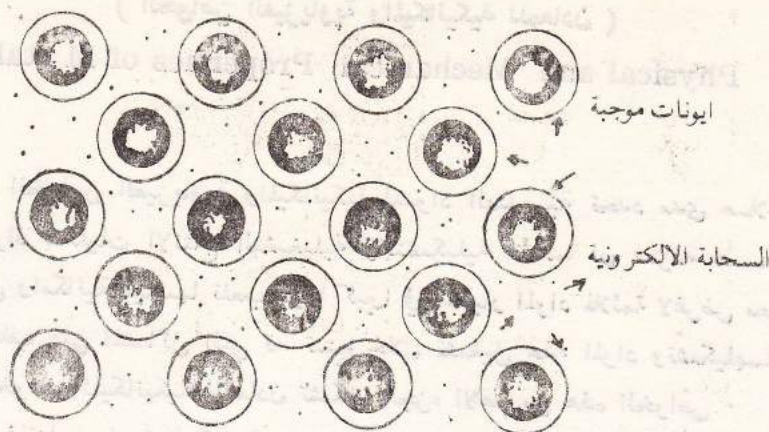


شكل (١-٢) الربط المعدني

ان قابلية الالكترونات على الحركة الحرة هي التي تعلق التوصيل الحراري والكهربائي الجيدين للمعادن ( الفلزات بصورة خاصة ) كما انها تعلق الخواص الميكانيكية مثل المرونة واللدونة والمطيلية .

### الشبكة الحيزية او الفراغية والبنية البلورية للمعادن النقية :

تنظم ذرات المعادن عند تحولها من الحالة السائلة الى الحالة الجامدة (الصلبة) بشكل هندسي ذي ابعاد وزوايا معينة تسمى بالشبكة او البنية الحيزية ، وتبدأ عملية الاخماج بتكوين النواة او الخلية الاحادية او تكوين عدد من هذه النوايات في مناطق مختلفة من السائل ، التي تتكون كل منها من عدد معين من ذرات المعدن . ثم تنمو هذه النوايات بتراكم الذرات عليها محافظة على نفس الشكل الهندسي للنواة الاولى وفي الاتجاهات المختلفة ، مكونة الحبيبية او البلورة ، وتتوقف عملية النمو عندما تصطدم الحبيبات النامية مع بعضها . وتسمى المناطق التي تنحصر بين الحبيبات وتحيط بها بحدود الحبيبية او البلورة ، الشكل (٢-٢) .

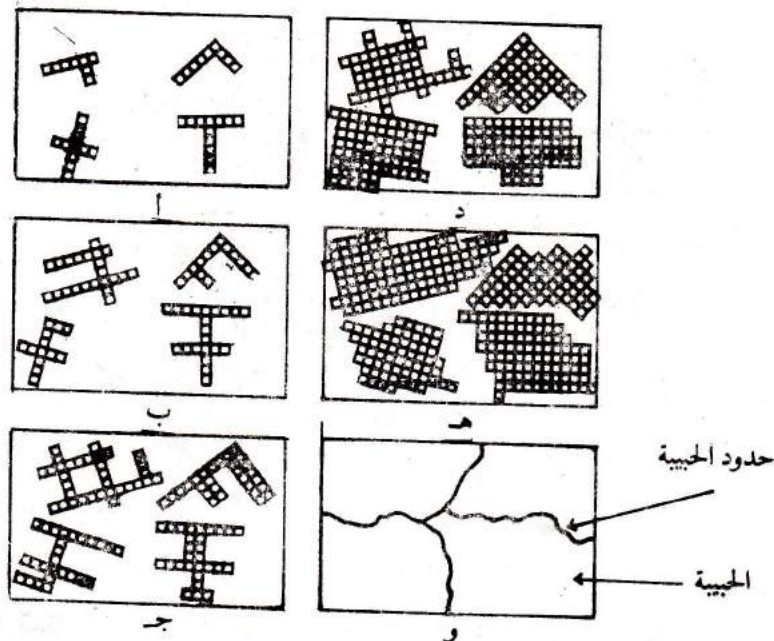

شكل (٢-٢) تكوين النواة ، نموها وتكوين الحبيبة

ان اهم الشبكات الحيزية واكثرها انتشارا في المعادن هي :


١- البنية ا والشبكة الحيزية المكعبة والتمركزة الجسم :

Body-centered Cubic,

تتكون هذه البنية او الشبكة من جسم مكعب تستقر في كل ركن من اركانه ذرة واحدة ، بالامافة الى ذرة اخرى في مركز المكعب . فيكون بذلك مجموع عدد الذرات ، التي تكون الخلية الاحادية او النواة ، تساوي (٩) ذرات . ومن المعادن التي تتجمد على هذا النمط لفولاذ و الصلب في درجة حرارة الغرفة والى درجة (٧٢٣°م) والكروم والفناديوم والتنجستن .

شكل (٢-٣) يبين هذه البنية الحيزية . تمتاز المعادن ذات الشبكة الحيزية المكعبة والتمركزة الجسم بمقاومة خضوع اعلى من المعادن ذات الشبكات الحيزية المكعبة والتمركزة الاوجه ، الا انها تكون اقل مطيلية من الاخيرة .



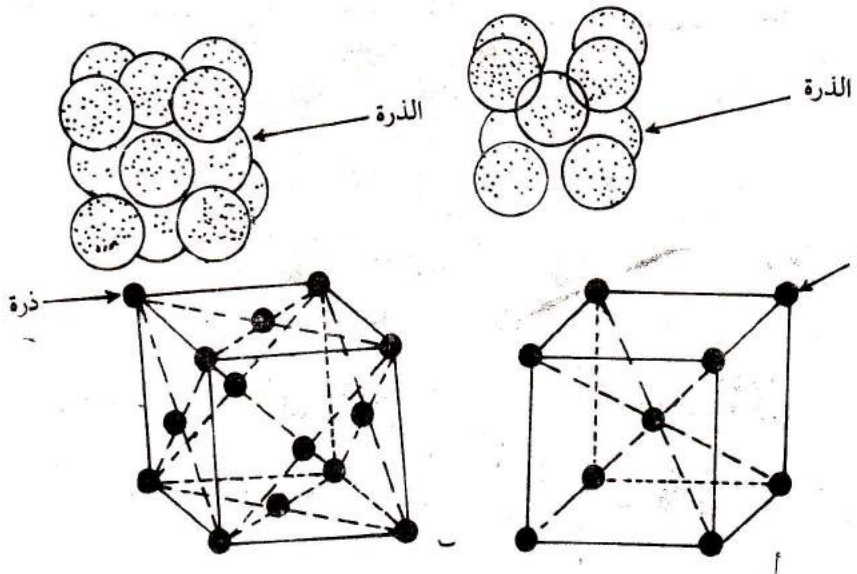


شكل (٣-٢) (أ) الشبكة الحيزية المكعبة والمتمركزة الجسم  
و (ب) الشبكة الحيزية المكعبة والمتمركزة الوجة

## ٢- الشبكة الحيزية المكعبة والمتمركزة الوجة: Face - centered Cubic.

وتنتظم الذرات في هذه الشبكة بحيث تستقر ذرة واحدة في كل ركن من أركان المكعب ، بالإضافة الى ذرة اضافية في وسط كل وجه من اوجه المكعب الستة . اي ان مجموع عدد الذرات في هذه الشبكة ، يساوي (١٤) ذرة .  
النحاس والرصاص والالمنيوم والنيكل ، هي امثلة على المعادن التي تتجمد على هذا النمط . الشكل (٣-٢) ب) يبين هذه الشبكة الحيزية .

## ٣ - الشبكة الحيزية السداسية والمتراصة الذرات : Hexagonal Close. packed.

الشكل (٤-٢) : يبين الشبكة الحيزية السداسية والمتراصة الذرات .

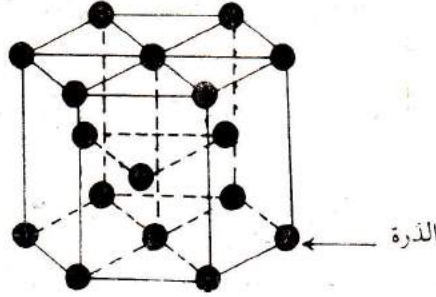

شكل (٤-٢) الشبكة الحيزية السداسية والمتراصة الذرات

وتتكون هذه الشبكة من وجهين سداسيين علوي وسفلي متصلين باوجه جانبية مستطيلة الشكل . وتستقر ذرة واحدة في كل ركن من اركان هذا الشكل الهندسي ، وذرة اخرى تتمركز في كل من الوجهين السداسيين . بالاضافة الى ذلك ، هنالك ثلاث ذرات تنتظم على اركان مثلث متساوي الاضلاع يقع وسط الوجهين العلوي والسفلي . مجموع عدد الذرات يساوي (١٧) ذرة . الشكل (٤-٢) ومن الامثلة على هذه البنية معادن المغنسيوم والخرصين والكاديوم .

بملاحظة الشكل (٤-٢) يتضح ان انزلاق طبقات من الذرات الواحدة فوق الاخرى ليس سهلا ، لذا فان هذه المعادن تكون ذات لدونة ومطيلية اقل من المعادن ذات الشبكات الحيزية المكعبة .


#### الشبكات الحيزية للسبائك المعدنية : Space Lattices of Alloys.

عند تسخين معدنين الى درجة انصهارهما او فوق هذه الدرجة فانها تتحول عادة بعد الانجماد الى ما يسمى بالسبيكة . اذا كان المعدنان يقبلان الذوبان في بعضهما البعض فان السبيكة الناتجة تسمى بالمحلول الجامد . بعض المعادن لا تقبل الذوبان في بعضهما البعض لذا فانها لا تكون سبيكة بالمعنى اعلاه ، وانما ينفصل المعدنان عن بعضهما بعد الانجماد مكونين خليطا او مزيجا منهما يسمى بالخليط او المزيج الميكانيكي . (على سبيل المثال الالمنيوم والرصاص) .

هنالك انواع من المحاليل الجامدة ، وهي تعتمد في تكوينها على خواص المعادن المشتركة في تكوين السبيكة وهذه المحاليل هي :

### ١- المحلول الجامد الاستبدالي : Substitutional Solid Solution.

وهو محلول جامد من معدنين يمتازان بكون ذراتهما متقاربة في الحجم ، بحيث انه يصبح بالامكان احلال ذرة العنصر المذاب محل ذرة العنصر المذيب في البنية الحيزية للمعدن المذيب ، ولكونها متقاربة الحجم فان هذه الذرات لا تستطيع الاستقرار في الفراغات الموجودة بين ذرات المذيب . شكل (٢-١٥) يبين هذا النوع من المحلول الجامد . ومن العناصر التي تتصرف مثل هذا التصرف المعدنان النحاس والنيكل . ومن الضروري توفر شروط اخرى للحصول على مثل هذه المحاليل الجامدة مثل التشابه في الشبكات الحيزية للمعدنين وخواصهما الكيماوية .

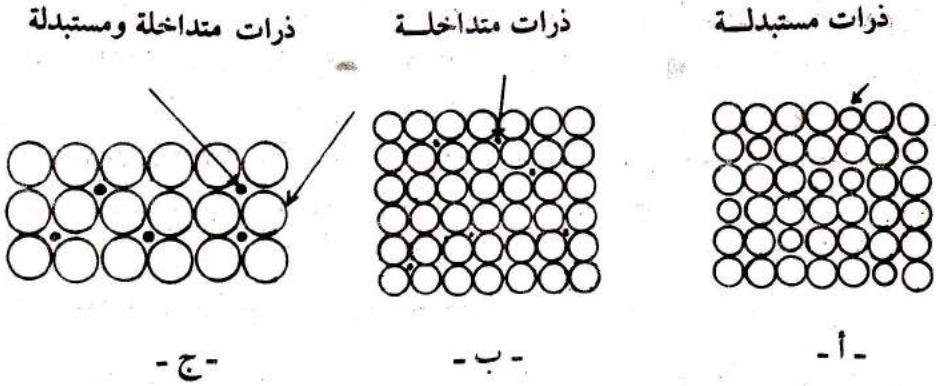

شكل (٢-٥) ( أ ) المحلول الجامد الاستبدالي

( ب ) المحلول الجامد التداخلي

( ج ) المحلول الجامد المشترك



ويتكون هذا المحلول الجامد عندما تكون ذرات العنصر المذاب اصغر بكثير من ذرات العنصر المذيب ، بحيث انها تستطيع التداخل والاستقرار في الفراغات الموجودة بين ذرات العنصر المذيب . شكل (٢-٥ب) ، ومن اكثر الذرات قابلية على التداخل او التغلغل بين ذرات المعادن الاخرى ( الحديد على سبيل المثال ) ، هي ذرات الكربون والنيتروجين والاكسجين ويعتبر الصلب او الفولاذ من الامثلة الهامة على المحاليل الجامدة التداخلية حيث تستقر ذرات الكربون في الفراغات بين ذرات الحديد ذي الشبكة الحيزية المكعبة . وتكون هذه المحاليل اقل شيوعا من النوع الاول .

### ٣- المحلول الجامد المشترك :

وهو المحلول الجامد الذي يجمع بين النوعين المذكورين اعلاه . ومن الجلي ان هذه المحاليل سوف تجمع ميزات النوعين الاخرين من المحاليل . المحلول الجامد المشترك يظهر في شكل (٢-٥ج) .

ومن اهم الامثلة على هذا النوع هي محاليل الصلب السبائكي الحاوي على العناصر مثل الألمنيوم والنحاس والنيكل بالاضافة الى الكربون .

### ٢-٢ الخواص الميكانيكية للمواد المعدنية :

ان اهمية التعرف على الخواص الميكانيكية لمادة معدنية تبرز من خلال انها هي التي تقرر مدى صلاحية هذه القطعة للاستعمال لغرض معين . وفيما يخص عمليات الانتاج التشكيلية والتشغيلية ، فان معرفة هذه الخواص تساعد على الاختيار السليم لطريقة التشكيل او التشغيل المناسبة ، بالاضافة الى انها تمكننا من اختيار المعاملات او المعالجات الملائمة والتي تساعد على التحكم او السيطرة على هذه الخواص .


هنالك اساليب مختلفة لقياس الخواص الميكانيكية ، اي التعبير عنها بأرقام او نسب عددية . وبالإمكان قياس معظم هذه الخواص . ومن الأمثلة على الخواص الميكانيكية التي لا يمكن قياسها او التعبير عنها بدقة هي خاصية قابلية التشغيل . وينتج ذلك بسبب تداخل العوامل التي تلعب دورا في تحديد قابلية تشغيل مادة معدنية معينة . فيما يلي سوف نشرح بشيء من التفصيل الاساليب المتبعة لقياس الخواص الميكانيكية ذات الاهمية في المجال الهندسي مع اعطاء التعاريف المناسبة لكل خاصية من هذه الخواص .

### ١- اختبار الشد : Tensile Test

المقاومة عبارة عن قابلية المعدن على مقاومة التغير في الشكل والحجم بتأثير قوى او جهود خارجية . ويعبر عن القوة بالجهد ، وهو عبارة عن القوة المسلطة على مساحة مقطع نموذج معدني ذي ابعاد معينة .


بينما يعبر عن التغير الناتج في الشكل بالاجهاد . على سبيل المثال الزيادة الحاصلة في طول النموذج ( الاستطالة ) الذي يتعرض الى الشد او السحب .

ولغرض قياس مقاومة معدن معين مع خواص اخرى تتعلق بها ، يستعمل جهاز الشد المبين في الشكل رقم (٢-١٦) ، الذي يقوم بشد او سحب نموذج معدني ذو ابعاد معينة ومعروفة ( النموذج يكون عادة دائري المقطع طوله يساوي ٤ اضعاف جذر مساحة مقطع النموذج حسب المواصفات البريطانية ) . الشكل (٢-٦) .

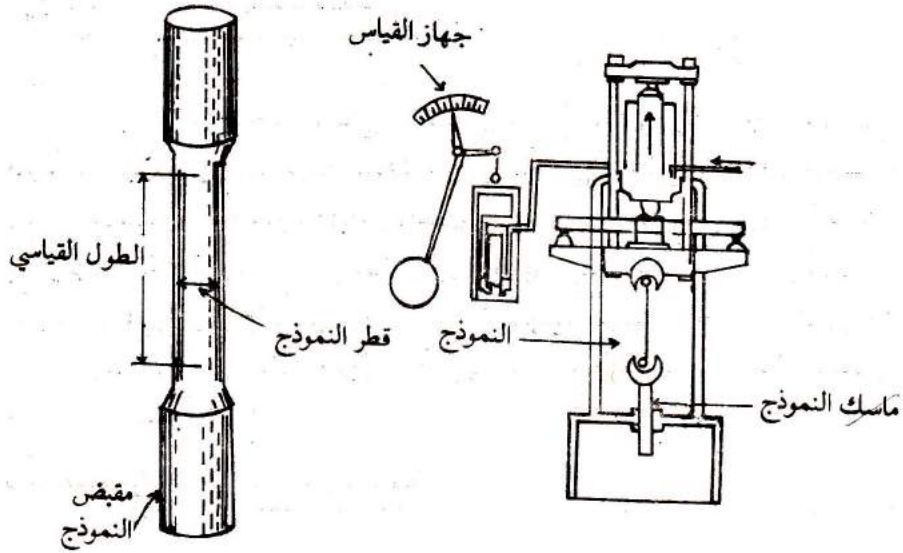

شكل (٦-٢) (أ) جهاز الشد • (ب) نموذج الشد القياسي

يستمر شد النموذج على هذا الجهاز بتسليط اوزان او جهود تصاعدية عليه الى ان ينكسر او يفشل • ويزود الجهاز عادة بمعدات تقوم بتسجيل الجهد المسلط والاجهاد الناتج على شكل مخطط او منحنى بياني يبين العلاقة بينهما ، بالإضافة الى الكثير من المعلومات التي يمكن استنتاجها من المنحنى نفسه • الشكل (٧-٢) يبين نموذجا لهذا المنحنى لنماذج من الحديد النقي والصلب الكربوني •

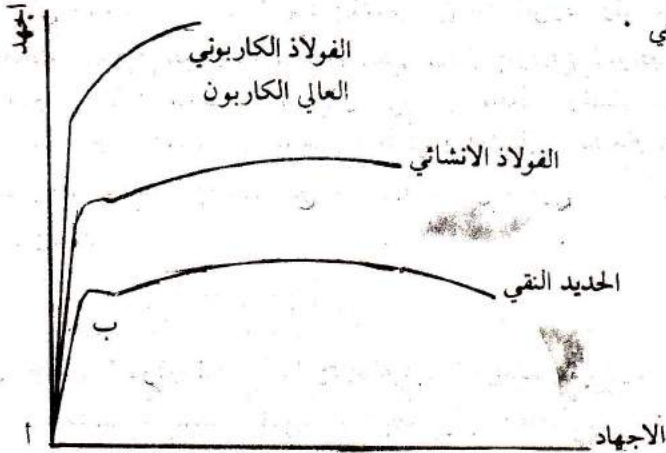

شكل (٧-٢) منحنى او مخطط الجهد للحديد النقي ولبعض سبائك الحديد والكربون



## المرونة : Elasticity

هي عبارة عن الاجهاد الناتج في نموذج معدني معين ويتأثر جهد معين ، بحيث انه يزول بزوال الجهد المسلط على النموذج ، الذي يعود الى حجمه وشكله الاصيلين . وتكون قابلية المعادن على الاجهاد المرن محدودة ، وتحدد بما يسمى بحد المرونة ، وهو اقصى جهد يتحمله المعدن ، شرط ان يكون الاجهاد الناتج مرنا اي وقتيا ويزول بزوال الجهد المسلط وبالامكان تمييز حد المرونة بسهولة على منحنى الجهد والاجهاد ، اذ انه عبارة عن الخط المستقيم أ - ب ، الشكل (٧-٢) .

## نقطة الخضوع : Yield point

وهي عبارة عن نقطة تقع فوق حد المرونة وتمثل في الواقع نقطة الانتقال من خاصية المرونة الى خاصية اللدونة . ( النقطة ج في الشكل ٧-٢ ) .

## اللدونة : Plasticity

عبارة عن الاجهاد اللدن او الدائمي الذي ينتج نتيجة تحميل المعدن بجهد يفوق حد المرونة . وهي من الخواص الميكانيكية المهمة ، حيث انها تحدد مدى تقبل معدن معين للتشكيل الميكانيكي بأساليب التشكيل المختلفة . ويتمثل نطاق اللدونة على منحنى الجهد والاجهاد بالمنطقة من حد المرونة والى نهاية المنحنى . ويحدث الاجهاد اللدن في المعادن التي تمتاز بارتفاع لدونتها على مرحلتين (أ) الاجهاد اللدن المنتظم ، الذي يتوزع على القطعة بكاملها وبصورة متجانسة ، و (ب) الاجهاد اللدن غير المنتظم ، الذي يحدث قبل انكسار النموذج مباشرة ، حيث يحصل تضرر في النموذج ، اي انخفاض مفاجيء في مساحة مقطعة في جزء معين منه .

## مقاومة الشد : Ultimate Strength

اقصى جهد يمكن للنموذج المعدني ان يتحمله قبل ان ينكسر مباشرة ، يسمى بمقاومة الشد . وتمثل في منحنى الجهد والاجهاد باعلى نقطة فيه ، وتسمى احيانا بالمقاومة القصوى . النقطة ( د ) في الشكل (٧-٢) . حيث ان النموذج سوف يتضرر بعد هذه النقطة مباشرة وينكسر او يفشل .

## المطيلية : Ductility

هي قابلية المعدن على تقبل الاجهاد اللدن او الدائمي تحت تأثير قوى او جهود شد او سحب دون ان ينكسر . وتقاس المطيلية بواسطة اختبار الشد . وهي تتمثل بمقدار الاستطالة النسبية الحاصلة في طول النموذج المعدني او بمقدار الانخفاض النسبي الحاصل في مساحة مقطعة بعد الكسر نتيجة للشد او السحب . وتحسب المطيلية بالنسب المئوية استنادا على المعادلتين ادناه :

$$١ - \text{الاستطالة (\%)} = \frac{ط٢ - ط١}{ط١} \times ١٠٠$$


$$٢ - \text{الانخفاض في مساحة المقطع (\%)} = \frac{١٢ - ١٤}{١٤} \times ١٠٠$$

- حيث ، ط١ = الطول الاصلي للنموذج ، ط٢ = الطول النهائي بعد الكسر .  
١٢ = المساحة الاصلية لمقطع النموذج .  
١٤ = المساحة النهائية بعد الكسر .

## ٢- اختبار المتانة والتقصيف : Impact Test

المتانة او مقاومة الصدمة ، تعني قابلية المعدن على مقاومة الكسر او الفشل بتأثير قوة صدمية تؤثر بصورة فجائية على نموذج معدني ذو قياسات معينة .  
الجهاز المستعمل لقياس هذه الخاصية هو جهاز آيزود او جهاز شاربي وسوف تقتصر هنا على شرح اسلوب القياس بالجهاز الاول ، نظرا لانتشار استعماله سواء في المصانع او المختبرات ، بالإضافة الى انه ليست هنالك اختلافات جذرية بين الاسلوبين . الشكل (٢-١٨) يبين رسما تخطيطيا لهذا الجهاز مع النموذج المستعمل . يستعمل جهاز آيزود نمودجا معدنيا دائري المقطع بقطر يساوي (١١ر٣٤) ملم وطول اجمالي مقداره (١٢٧) ملم . ويحتوي

النموذج على ثلاثة حوزوز موزعة بطريقة تغطي قطر النموذج وفي الاتجاهات المختلفة . ويقوم الحز مقام رافع للجهود يسهل عملية كسر النموذج ، ومن هنا مصطلح متانة الحز الذي يستعمل احيانا بدلا من المتانة . ( المواصفات البريطانية ) . يثبت النموذج في مثبت ( ملزمة ) في قاعدة الجهاز ، بحيث ان مستوى الحز يكون في مستوى سطح المثبت . ثم تطلق على النموذج مطرقة بوزن ( ٥٠ ) كغم من ارتفاع معين ، بحيث ان الطاقة الحركية للمطرقة عند الاصطدام بالنموذج تساوي حوالي ( ١٦ ) كغم م .

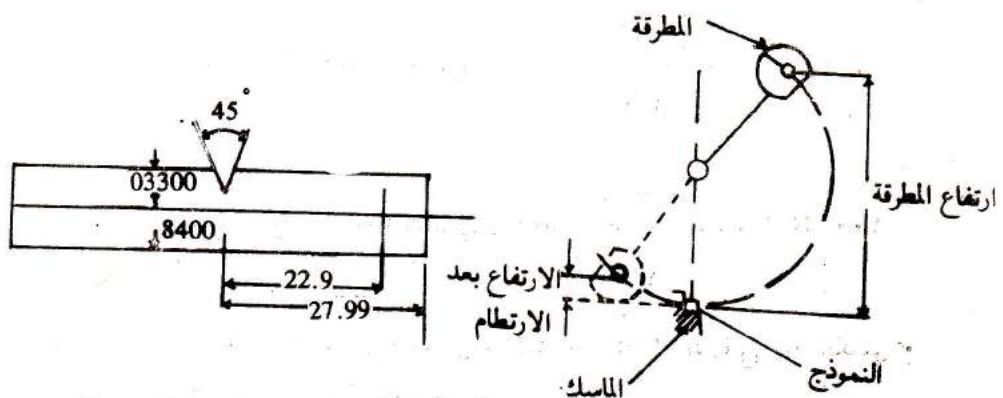

شكل (٢-٨) (أ) جهاز ايزود لقياس المتانة والمقاومة الصدمية

(ب) نموذج قياسي لاختبار المتانة

تصطدم المطرقة بالنموذج فتكسره ، وترتفع من الجهة الثانية الى ارتفاع يتناسب مع مقدار الطاقة المبذولة لكسر النموذج . ويقوم مؤشر يتحرك مع المطرقة بقياس مقدار الطاقة الممتصة من قبل النموذج بعد الكسر ، بوحدات كغم م .

المعادن المتينة او ذات المقاومة الجيدة للصدمة ، تتمتع بمقدارا اكبر من الطاقة مما تفعله المعادن القصيفة . المعادن القصيفة هي المعادن التي لاتقبل الاجهاد اللدن عند تحميلها بالاوزان او بالاحمال ، بل انها تنكسر دون ان يحصل فيها اي اجهاد لدن . من الامثلة المعروفة على المعادن والسبائك القصيفة ، هو الحديد الزهر الابيض .



### ٣- اختبار الصلادة : Hardness Test.


ان افضل تعريف هو انها عبارة عن مقاومة المعدن ضد القطع والتشكيل والتخدش والاختراق من قبل عدد او آلات اصلد منه .  
ويلاحظ ان طرق قياس الصلادة تعتمد اساسا على هذا التعريف .

هناك اجهزة متعددة لقياس الصلادة تتباين في مجالات استعمالها فمنها الذي يستعمل للقطع السميكة او للقطع الرقيقة او كليهما معا . ومنها الذي يستعمل في موقع العمل ويمتاز بصغر حجمه وامكانية نقله من موقع الى اخر . وتستعمل انواع خاصة من هذه الاجهزة لقياس صلادة المنتوجات المنجزة ، حيث انها لا تترك اثرا ظاهرا يضر بالمظهر الخارجي لهذه المنتوجات .

#### أ - جهاز روكويل لقياس الصلادة :

يعتمد هذا الجهاز في قياس الصلادة على اختراق القطعة المراد قياس صلابتها بواسطة كرة فولاذية مصلدة وصغيرة ( بقطر يسوي حوالي ٠.٢٨ ملم ، وقد تستعمل كرات بأقطار اصغر ) مثبتة في حامل .

وتضغط على سطح القطعة بوزن اجمالي مقداره ( ١٠٠ ) كغم . ثم يصار الى قياس عمق الاختراق او الاثر الذي تتركه الكرة على سطح القطعة . ومن الواضح ان عمق هذا الاثر يعتمد على مدى مقاومة المعدن للاختراق بواسطة الكرة الفولاذية . ولقياس صلادة المعادن التي تكون اصلد من الكرة الفولاذية نفسها يستعمل مخروط ماسي صغير ووزن اجمالي مقداره ( ١٥٠ ) كغم . ويتبع نفس الاسلوب اعلاه لقياس الصلادة ، الشكل ( ٢-٩ ) يبين جهاز روكويل لقياس الصلادة .

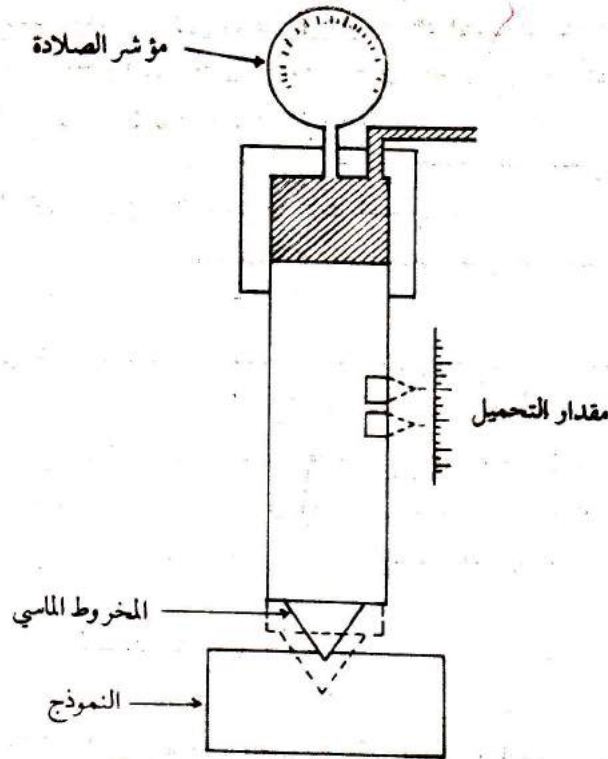

شكل (٢-٩) جهاز روكويل لقياس الصلادة

#### ب - جهاز برينيل لقياس الصلادة :

طريقة برينيل لقياس الصلادة تشبه طريقة روكويل الى حد بعيد حيث انها تعتمد على ضغط كرة فولاذية مصلدة بقطر (١٠) ملم بوزن يساوي (٣٠٠٠) كغم بالنسبة للمعادن الحديدية و (٥٠٠) كغم بالنسبة للمعادن الالاهيدية . ويستمر ضغط الكرة لمدة (١٠) ثواني بالنسبة للاولى و (٣٠) ثانية بالنسبة للاخيرة . ثم يصار الى قياس قطر الاثر الدائري الذي تتركه الكرة على سطح المعدن بالمليمترات ، وباستعمال جداول خاصة يمكن استنتاج صلادة برينيل للمعادن . حيث ان قطر الاثر الدائري يعتمد على مدى مقاومة المعدن للاختراق بواسطة الكرة الفولاذية وتحت وزن معين .

ان تصميم جهاز برينيل يساعد على استعماله لقياس صلادة القطع الكبيرة الحجم نسبيا ، بالإضافة الى اتساع نطاق القياسات الممكن اجراؤها ، نظرا للاوزان الكبيرة نسبيا المستعملة في هذا الجهاز .

#### ج - جهاز فيكرز لقياس الصلادة :

يستعمل في هذا الجهاز هرم ماسي ذو قاعدة مربعة الشكل وزاوية مقدارها ( ١٣٦ ° ) بين كل وجهين متقابلين من اوجه المربع .

الوزن المستعمل يتراوح بين ( ١-١٢٠ ) كغم . وتجري عملية قياس الصلادة بقياس طول الوتر الواصل بين ركني الاثر المربع الشكل والذي يتركه الهرم الماسي على سطح القطعة المعدنية بعد الضغط عليه بوزن معين .

كذلك في هذه الطريقة تستعمل جداول خاصة لتحويل طول الوتر المقاس بالمليمترات الى وحدات صلادة فيكرز . حيث يتناسب طول هذا الوتر عكسيا مع مقاومة المعدن للاختراق بواسطة الهرم الماسي . ويصار عادة الى قياس طول وترى الاثر المربع الشكل واحتساب معدل طول الوتر منهما .


ويستعمل جهاز فيكرز عادة لقياس صلادة المواد المعدنية العالية الصلادة ولقياس صلادة القطع المعدنية السميكة والرقيقة على حد سواء .

#### د - جهاز لقياس الصلادة بالكرة المرتدة ( الصلادة المرنة ) :

تقاس الصلادة في هذه الطريقة باسقاط قرص صغير ، يحتوي في مركزه على كرة فولاذية مصلدة او نقطة صغيرة من الماس على سطح القطعة المعدنية المراد قياس صلابتها واحتساب ارتفاع الارتداد ( رد الفعل بعد الارتطام بسطح المعدن ) عن سطح المعدن بعد الارتطام به . ولا يتجاوز وزن القرص مع الكرة او النقطة الماسية حوالي ( ١٠-١٥ ) غم . ويثبت القرص داخل انبوب زجاجي ذو مسطرة مدرجة على سطحه لقياس ارتفاع الارتداد حيث يحرك القرص



عند السقوط مؤشرا يثبت بعد الارتطام على سطح الانبوب الزجاجي مشيرا الى ارتفاع الارتداد . ويتناسب هذا الارتفاع طرديا مع صلادة المعدن ، حيث ان الارتفاع الكبير يدل على الصلادة العالية والعكس بالعكس . شكل (١٠-٢) يبين جهاز قياس الصلادة بالكرة المرتدة او ما يسمى احيانا بجهاز قياس الصلادة المرنة .

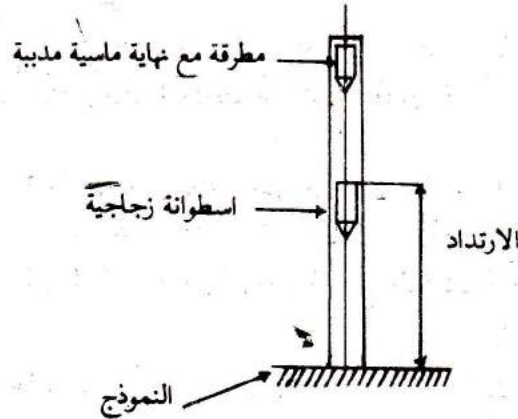

شكل (١٠-٢) جهاز قياس الصلادة بالكرة المرتدة

ونظرا لصغر حجم الجهاز ، يكثر استعماله لقياس صلادة القطع المعدنية في مواقع العمل او الانتاج . كما انه يستعمل عادة لقياس صلادة المنتجات المنجزة ، نظرا لانعدام او صغر الاثر الذي يتركه على هذه القطع بعد عملية القياس .

هنالك اساليب مختلفة اخرى لقياس الصلادة ، الا ان الطرق المذكورة اعلاه تعطي الطالب فكرة متكاملة عن كيفية قياس صلادة المواد المعدنية كما ان هنالك اساليب تقدير او تخمين الصلادة دون الاستعانة باجهزة القياس ، ولكن باستعمال العدد اليدوية البسيطة مثل المبارد والمثاقب اليدوية ، حيث يكثر استعمالها في العامل الانتاجية . الا ان هذه الطرق الاخيرة لا تعطي قياسات دقيقة بمعنى الكلمة ، بل انها طرق للتقدير اكثر منها للقياس .

### ٣-٦ الخواص الميكانيكية الأخرى :

الخواص الميكانيكية المذكورة أعلاه تكون جزءا يسيرا ولكن مهما من خواص المواد المعدنية . ولقد تم التركيز عليها في هذا الكتاب نظرا لسهولة فهمها وسهولة الأساليب المستعملة لقياسها . من الخواص الميكانيكية الهامة ، والتي لا يتسع مجال هذا الكتاب لمناقشتها خاصية مقاومة التزحف وخاصية مقاومة الكلال .

ولعل الجدول (١-٢) يعطي الطالب فكرة عن التباين الكبير في الخواص الميكانيكية للمعادن والسبائك الحديدية وغير الحديدية .

#### جدول (١-٢) بعض الخواص الميكانيكية لعدد من المعادن

##### والسبائك الحديدية وغير الحديدية

المعدن أو السبيكة	مقاومة الشد كغم/ملم <sup>٢</sup>	الاستطالة	صلادة برينيل
الحديد النقي	٢٠	٥٠	٦٠
الصلب (% كربون)	٤١	٣٧	١١٥
الالمنيوم	٨	٤٠	٢٠
النحاس	٢١	٤٥	٤٥
النيكل	٣٢	٣٠	٩٠
الرصاص	١٥	٥٥	٥
الخارصين	١٤	٦٥	٣٨

- اسئلة -

- س١ : ما المقصود بالربط المعدني وكيف يتميز عن انواع الربط الاخرى ؟
- س٢ : ما هي اهم انواع الشبكات الحيزية الموجودة في المعادن النقية اشرح مع ذكر بعض الامثلة .
- س٣ : ما هو المحلول الجامد الاستبدالي والمحلول الجامد التداخلي ماهي شروط تكوينها ؟
- س٤ : عرف الخواص الميكانيكية التالية :
- أ - المرونة      ب - اللدونة      ج - مقاومة الخضوع      د - مقاومة الشد
- س٥ : ما هي المطيلية وكيف تقاس ؟
- س٦ : عرف المثانة و اشرح طريقة لقياسها ؟
- س٧ : ما المقصود بالتقصف ؟
- س٨ : عرف الصلادة و اشرح طريقة لقياس صلادة قطعة منجزة دون اتلافها او تخديش سطحها .
- س٩ : ما هي الفروق بين طريقتي روكويل وبرينيل لقياس الصلادة ؟
- س١٠ : ما هي اهم المعلومات الممكن استنتاجها من تجربة الشد ؟
- س١١ : اذكر اهم طرق قياس الصلادة مع ذكر مجالات استعمالها .
- س١٢ : ما الفرق بين المعدن الصلب والمعدن المتين ( ذو المثانة العالية ) ؟
- س١٣ : ارسم مخطط الجهد والاجهاد للفولاذ الواطيء الكربون اشر على المخطط اهم النقاط المهمة .
- س١٤ : ما هي اهم انواع المحاليل الجامدة ؟ اذكر شروط تكوينها .



### الفصل الثالث

#### ( آلية انجماد المعادن )

#### Mechanism of Solidification

---

## الفصل الثالث

### ( آلية انجماد المعادن )

#### Mechanism of lidification

##### المقدمة :

اشرنا في الفصل الاول من هذا الكتاب وتحت الفقرة الخاصة بانتـسـاج المسبوكات الاولى بان الخطوة الاولى في تصنيع المعادن بعد استخلاصها من الخامات تتمثل في سباكتها في قوالب خاصة ذات اشكال منتظمة عادة ، والناتج من هذه العملية هو ما يسمى عادة بالمسبوك الاولي ( Ingot ) . هذه المسبوكات عبارة عن منتوجات اولية سوف تخضع لعمليات التشكيل الميكانيكي المختلفة والمذكورة في الفصل الخاص بها من هذا الكتاب ، وذلك لغرض تحويلها الى منتوجات نهائية .

في هذا الفصل سوف نحاول التعرف على ما يسمى عادة بالآلية الانجماد اي ماذا سوف يحدث ابتداء من صب المعدن المنصهر في القالب والى حين انجماده اي تحوله من الحالة السائلة الى الحالة الجامدة . ان هذه الآلية هي التي سوف تقرر الكثير من الامور الخاصة بالمعادن ، على سبيل المثال ، نوعية البلورات المتكونة خلال عملية الانجماد ، شكلها وحجمها ، الميوب الموجودة في المسبوكات الاولى وتأثير كل ذلك على مستقبل المعدن فيما يخص الخواص الفيزيائية والميكانيكية .

#### ٣-١ آلية الانجماد : Mechanism of Solidification

ان العامل الرئيسي الذي سوف يقرر نوع وشكل وحجم البلورات المتكونة خلال عملية الانجماد هو سرعة او معدل التبريد ( Cooling Rate ) اي مقدار

درجاته والحرارة المفقودة او المسربة من المعدن المنصهر خلال وحدة الزمن  
( درجة الحرارة/الزمن ) والتي تقاس بوحدات ( م°/ثانية ) .

ان سرعة التبريد ، استنادا الى المحيط الذي يسرب الحرارة او طبيعة  
جدران القالب المستعمل للسبابة ، هذه السرعة من الممكن ان تكون بطيئة  
جدا ، متوسطة او سريعة جدا ، واستنادا على ذلك فان الناتج سوف يكون  
مختلف ايضا . فيما يلي نناقش تأثير سرع التبريد المختلفة على طبيعة المسبوك  
الاولي ، والذي ينطبق ايضا على المسبوكات المنجزة اي المشكلة بعملية  
السبابة المختلفة والمذكورة في الفصل الخاص بالسبابة من هذا الكتاب .

### ١-٣-١- سرعة التبريد البطيئة : Slow Cooling

اذا كانت سرعة التبريد بطيئة ، على سبيل المثال اذا صب المعدن المنصهر  
في قالب معزول بشكل جيد عن المحيط الخارجي بمادة عازلة للحرارة ، فان  
التدرج الحراري سوف يكون قليلا جدا خلال  
(Temperature Gradient)

القالب ، بمعنى ان درجة الحرارة تكون متساوية او متقاربة خلال المنصهر  
بكامله ، وبمعنى اخر فان جميع مناطق المنصهر سوف تبرد بنفس السرعة  
البطيئة . ان ذلك سوف يؤدي الى تكوين بلورات متشابهة من حيث الشكل  
والحجم خلال المنصهر بكامله . ونظرا لكون سرعة التبريد بطيئة ومنظمة  
خلال القالب ، بمعنى انه ليس هنالك تدرج حراري قليل خلال المنصهر ، فان  
هذه البلورات سوف تكون منتظمة الشكل وكبيرة الحجم . ان انتظام شكل  
وكبر حجم هذه البلورات ينتج نتيجة ان النواة الاولى المتكونة او المتجمدة  
سوف تنمو الى جميع الجهات بنفس السرعة وبنفس المقدار ، وان هذه النويات  
سوف تستطيع النمو الى احجام كبيرة نتيجة الفقدان البطيء في درجة الحرارة  
داخل القالب المعزول . البلورات الناتجة من هذه العملية تظهر في الشكل  
(١-٣) . لاحظ انتظام شكلها وكبر حجمها ، ومن هنا فانها تسمى عادة  
بالبلورات المتساوية المحاور (Equi-Axed Crystals) .




وتتكون هذه البنية البلورية عادة في مسبوكات السباكة الدقيقة ، حيث ان الظروف السائدة في مثل هذا النوع من عمليات السباكة مشابهة لما ذكرناه اعلاه .

### ٣-١-٢ - سرعة التبريد العالية : Rapid Cooling


لدى اجراء عملية الانجماد السابقة تحت ظروف سرعة تبريد عالية نسبيا ، على سبيل المثال ، ان يكون القالب المستعمل للسباكة معدنيا ، بمعنى ان يكون موصلا جيدا للحرارة ، وان يصار الى تبريد القالب او جدرانه بواسطة عامل مبرد مثل الماء ، فان ذلك سوف يؤدي الى تكوين عدد كبير من نوبات الانجماد وفي جميع انحاء المنصهر وبالتالي فانه سوف يتكون عدد كبير من البلورات الا انها تكون صغيرة الحجم . ان ذلك يعود الى استهلاك المنصهر من قبل هذا العدد الكبير من النويات والى انها سوف تعيق الواحدة الاخرى اثناء النمو بحيث لا تستطيع النمو الى حجوم كبيرة .

الشكل (٢-٣) يبين هذا النوع من آلية الانجماد . لاحظ تكون عدد كبير من البلورات ذات حجوم صغيرة ، ونظرا لكون التبريد متجانسا في جميع انحاء المنصهر ، بمعنى قلة التدرج الحراري خلال المنصهر ، فان ذلك يؤدي الى كون هذه البلورات منتظمة الشكل ، بحيث يمكن تسميتها ايضا بالبلورات المتساوية المحاور ، كما شاهدنا في المثال السابق . الواقع ان البلورات المتكونة في الحالتين متشابهة ، الا انها تختلف في الحجم .

من الناحية العملية فان هذه الحالة تسود عادة في عمليات السباكة

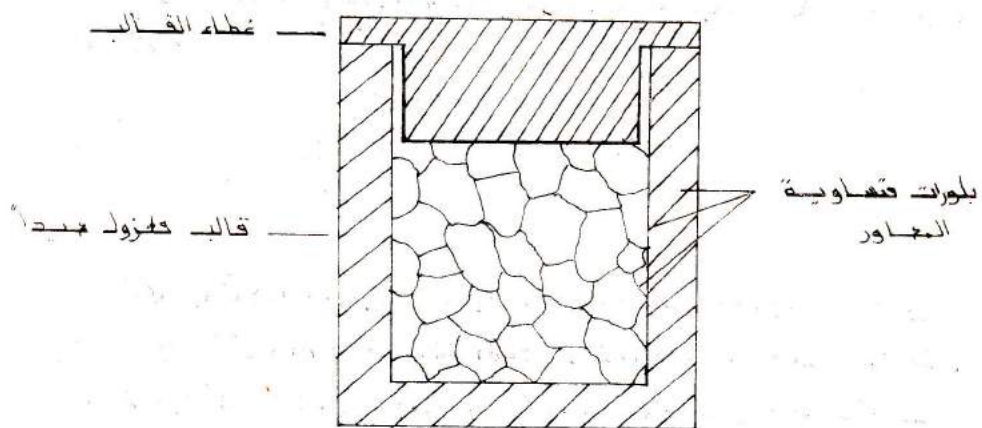

شكل (١-٣) بلورات متساوية المحاور تتكون نتيجة التبريد البطيء والمتجانس

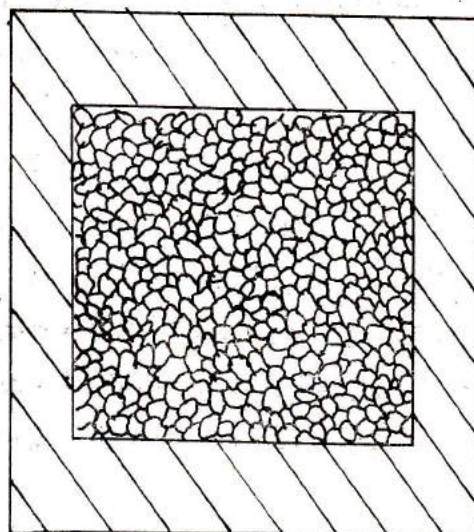

شكل (٢-٤) بلورات متساوية المحاور صغيرة الحجم تكونت نتيجة التبريد السريع نسبيا والمتجانس

في القوالب المعدنية الدائمة والتي يجري تبريدها باستمرار اثناء السباكة ،  
مما ينتج سرعة تبريد عالية نسبيا تؤدي الى نفس النتيجة الانفة الذكر .

### ٣-١-٣- التبريد غير المتجانس : Non-Uniform Cooling

اذا سادت الظروف المذكورة في الحالتين اعلاه في نفس الوقت ، اي توفر  
سرعة تبريد عالية وواطئة في نفس الوقت ، فان ذلك يعني وجود تدرج حراري  
كبير . على سبيل المثال ، افرض ان المعدن المنصهر قد تم صبه في قالب معدني  
ذو مقطع كبير . في هذه الحالة يمكن التصور بسهولة بان الجزء من المعدن  
المنصهر الذي يلامس جدران القالب سوف يفقد الحرارة بسرعة خلال جدران  
القالب ، في حين ان المنصهر الموجود في وسط القالب سوف يبقى سائلا وفي  
درجات حرارة عالية لفترة زمنية طويلة ، اي انه سوف يتجمد بسرعة بطيئة  
نسبيا ، كما يمكن التصور بان المنصهر المحصور ما بين جدران القالب ووسطه  
سوف تكون سرعة تبريده متوازنة بين السرعتين السابقتين ، اي انه سوف  
يبرد ويتجمد بسرعة متوسطة بين العالية والوطئة . بمعنى اخر ، فان هنالك  
تدرج حراري يبدأ من جدار القالب حيث سرعة التبريد العالية نسبيا وينتهي  
في مركز القالب حيث سرعة التبريد البطيئة .


الشكل (٣-٣) يبين التدرج الحراري السائد في القالب المعدني الكبير  
المقطع ، والشكل (٤-٣) يبين آلية الانجماد لمعدن منصهر تم صبه في مثل  
القالب وانواع واشكال البلورات المتكونة تحت الظروف المذكورة لدى صب  
المعدن المنصهر في القالب وتماسه مباشرة مع جدار القالب البارد فان الجزء  
اللامس لهذا الجدار مباشرة سوف يبرد بسرعة متجمدا بصورة شبه فورية  
نتيجة الفقدان الكبير والسريع للحرارة . وبذلك سوف تتكون على الجدار  
بلورات صغيرة الحجم جدا وتكون عادة متساوية المحاور وتسمى بالبلورات




المتكونة نتيجة التبريد المفاجيء ( Chill Crystals ) ، وهذه تغطي جدران  
القالب الداخلية وتقيم عازلا بينها وبين بقية المعدن المنصهر لذا فان الجزء  
المجاور من المعدن المنصهر لهذه البلورات سوف يبرد بسرعة بطيئة نسبيا ويكون  
لهذا السبب نويات تنمو ببطء باتجاه التدرج الحراري اي باتجاه مركز القالب  
وعموديا عليه ، متخذة شكلا طوليا باتجاه هذا المركز ، هذه البلورات تسمى  
بالبلورات الشجرية الطولية وهي تغطي عادة الجزء  
( Columnar Crystals )

الأكبر من مقطع القالب تحت هذه الظروف من آلية الانجماد .

الجزء من المعدن المنصهر الموجود في وسط او مركز القالب والمناطق  
المجاورة سوف يبقى في الحالة السائلة لفترة طويلة للاسباب الالفية الذكر ،  
حيث ان تسريب الحرارة من هذا الجزء البعيد عن جدار القالب سوف يكون  
بطيئا جدا .

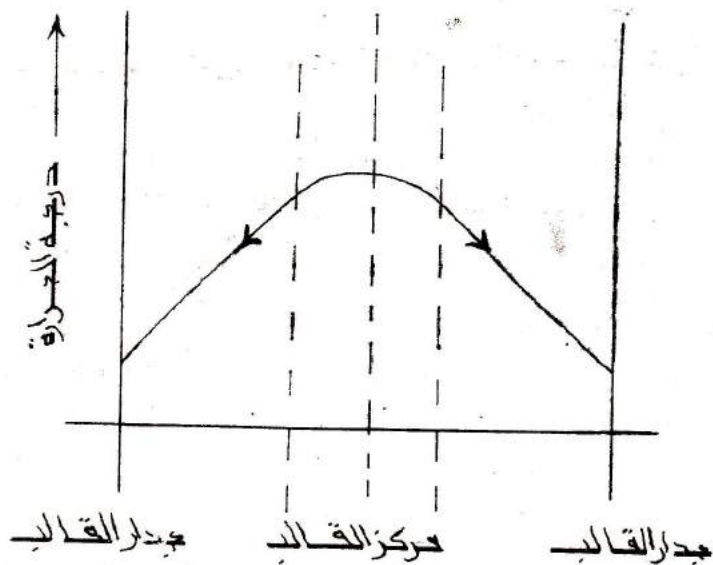

شكل (٣-٣) التدرج الحراري في قالب معدني للمسبكة  
بلورات شجيرية طويلة بلورات التبريد المتعاقبي

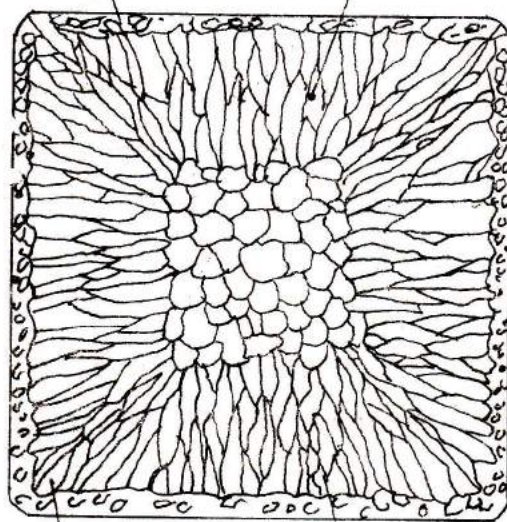

بلورات خشواوية المجاور خشوي ضئيف  
شكل (٤-٣) آلية الانجماد في قالب معدني ذو مقطع كبير

وكما اسلفنا فان مثل هذه الظروف تقود الى تكوين بلورات متساوية المحاور وكبيرة الحجم . وتكون الظروف السائدة في مركز القالب محاسبة لهذه فانه ايضا هنا سوف تتكون بلورات متساوية المحاور كبيرة الحجم ، كما يتضح من الشكل (٤-٣) . وبذلك فان آلية الانجماد هذه سوف تقود الى تكوين الانواع الثلاثة من البلورات وهي البلورات المتكونة نتيجة التبريد المفاجيء على جدار القالب ، البلورات المتساوية المحاور في مركز القالب والبلورات الشجرية الطولية بين هذين النوعين .

ان هذا النوع من آليات الانجماد يسود عادة في القوالب المعدنية الكبيرة المستعملة لسباكة المسبوكات الاولى والتي تتم سباكتها عادة بكميات كبيرة تبلغ عدة اطنان من المعدن المنصهر .

في حالات خاصة ، لاسيما عندما يكون المعدن المنصهر قد سخن قبل صبه في القالب بشكل مفرط فوق درجة انصهاره ، فان الناتج سوف يكون مشابها للشكل (٤-٣) ، الا انه في هذه الحالة فان المعدن المنصهر وخاصة في مركز القالب سوف يبقى سائلا فترة طويلة جدا ، وبذلك يفسح المجال امام البلورات الشجرية الطولية بالاستمرار في النمو باتجاه المركز واستهلاك جميع المعدن المنصهر ، حيث تلتقي مع البلورات الشجرية النامية من الجهة المقابلة للقالب . وبذلك فانه لا تتكون بلورات متساوية المحاور في مركز القالب .

ان آليات الانجماد المذكورة في الحالات الثلاث اعلاه لا تحدث في المسبوكات الاولى فقط ، وانما ايضا في جميع عمليات سباكة المسبوكات المنجزة ، كما اسلفنا .

كما ان هذه العمليات جميعا ، سواء في المسبوكات الاولى او المسبوكات المنجزة تكون دائما مصحوبة بحدوث عيوب متعددة ومختلفة الانواع .



## اسباب الخدوث واساليب المعالجة :

فيما يلي عرض مختصر بعض الشيء لعيوبات المسبوكات بأنواعها ، اسباب هذه العيوب واساليب معالجتها ان امكن .

كما اننا سوف نعطي نبذة بسيطة عن اساليب الكشف عن هذه العيوب وخاصة غير الظاهرة منها للعيان ، او الموجودة داخل المعدن . لقد تمت الاشارة الى بعض عيوب المسبوكات الرملية في الفصل الخاص بهذا الموضوع من هذا الكتاب ، الا اننا هنا سوف نحاول القاء نظرة اشمل على هذه العيوب .

### ٢-٣- عيوب المسبوكات : Casting Defects

كما ذكرنا اعلاه فان عيوب المسبوكات تكون متنوعة ومختلفة المصادر والاسباب ، وقد تحدث هذه العيوب اثناء عملية الصب او عملية الانجماد كما ان بعض هذه العيوب يمكن معالجتها خلال عملية الصب والبعض الاخر بعد الانجماد ، في حين ان انواع اخرى لا يمكن معالجتها الا بالازالة بالقطع . وقد تكون هذه العيوب كبيرة ترى بالعين المجردة ، او تكون متناهية الصغر بشكل لا يمكن ملاحظتها الا بواسطة الفحص المجهرى وتحت قوة تكبير مناسبة . وقد تحدث هذه العيوب على سطح المسبوكات او داخلها او في مناطق قريبة من السطح الخارجي لها ، في حين ان البعض الاخر يتواجد ما بين البلورات .

### ١-٢-٣- الانكماش : Shrinkage

جميع المعادن ، باستثناء القليل منها ، تصغر حجما لدى الانجماد ، اي لدى تحولها من الحالة السائلة الى الحالة الجامدة . بمعنى اخر فانه اذا صهرنا كمية معينة من معدن معين في قالب ذو حجم معين ، بحيث ان المعدن المنصهر يملأ

ال قالب كليا ، فاننا نلاحظ بعد انجماد المنصهر بان سطح المعدن الجامد قد انخفض عن مستوى القالب وخاصة في منطقة المركز ، دلالة على نقصان في الحجم •

الانخفاض الحاصل في وسط القالب الى الاعلى وذلك بسبب الانكماش هذا النوع من الانكماش يسمى بانبوب الانكماش الرئيسي (Primary Pipe) • الا انه ليس من الضروري ان يحدث الانكماش في هذا الموضع بالذات ، بل قد يحدث في مواضع اخرى داخل المعدن • تصور لاي سبب كان ، بان الاسطح الخارجية للمسيوك تجمد اولاً ، في حين يبقى جزء منصهر في داخل المسيوك • لدى انجماد هذا الجزء وحدوث الانكماش فيه ، فانه لا يتوفر معدن سائل للتعويض عن الفقدان في الحجم اي لملأ الفراغ الحاصل نتيجة الانكماش ، لذا فان الانكماش يحدث داخل المسيوك ، ويسمى في هذه الحالة بانبوب الانكماش الثانوي (Secondary Pipe) ، كما يظهر في الشكل رقم (٣-٦) •

### ٣-١-١-٢-١ معالجة الانكماش : Avoidance of shrinkage

#### ١ - الانكماش الرئيسي :

ايست الطرق لمعالجة هذا الانكماش تتمثل في ازالة الجزء العلوي من المسيوك الاول الذي يحوي الانكماش وذلك بقطعه عن جسم المسيوك • هذه الطريقة لاتزال متبعة صناعيا خاصة اذا لم يكن بالامكان تفادي الانكماش ، الا انها ليست اقتصادية •

المعالجة الامثل تتمثل في تزويد قالب المسبوك الاولي بالمعدن المنصهر بصورة مستمرة اثناء عملية الانجماد وذلك للتعويض عن الانكماش وملأ القالب . ويمكن ان تجري هذه العملية بتركيب قالب ثانوي على القالب الرئيسي للمسبوك ، حيث يقوم المعدن المنصهر الموجود في القالب الثانوي بتغذية القالب الرئيسي وملأ فراغات الانكماش الحاصلة اثناء الانجماد .

## ٢ - الانكماش الثانوي :

ان افضل الطرق لمعالجة لانكماش الثانوي يتمثل بالاسلوب المبين في الشكل (٧-٣) ، حيث تستعمل القوالب المسماة بالقوالب ذات الفتحة العلوية الواسعة (Large End Upwards) .

ن تأثر هذه القوالب في تفادي حدوث الانكماش الثانوي يتجسد في اتساع القالب اعتبارا من وسطه والى الاعلى والذي يفسح المجال امام المعدن المنصهر بالبقاء سائلا لفترة طويلة في هذه المناطق ، وبذلك يصبح بالامكان تزويدها بالمعدن المنصهر للآ الفراغ الحاصل ، اي تفادي حدوث الانكماش .

معالجة الانكماش الثانوي في المسبوكات المنجزة يتم بواسطة التغذية بالمعدن المنصهر عن طريق فتحات التغذية (Risers) التي تصمم في القالب .

## ٣-٢-٢- الفجوات الغازية : Gas Cavities

مصادر الغازات في المسبوكات هي :

- ١ - الجو المحيط الموجود في أفران الصهر لدى انتاج المعادن ، حيث ان هذا الجو يحوي الابخرة والغازات واهمها الهيدروجين .
- ٢ - التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المعادن المنصهرة خلال عمليات




الانتاج او الاستخلاص ، ثاني اوكسيد الكربون على سبيل المثال •

٣ - جدران قوالب المسبوكات ، خاصة الرطوبة التي تؤدي الى تكوين الغازات  
بعد صب المعدن المنصهر في القالب •

الفجوات الغازية تتكون في المسبوكات بانواعها نتيجة انفلاق او انحصار  
الفقاعات الغازية داخلها او بين البلورات ، وخاصة بين اذرع البلورات الشجرية •  
طالما ان المعدن في الحالة السائلة فان هذه الغازات سوف تتصاعد تاركة  
القالب الى الجو الخارجي ، ولكن لدى اتجماد الاسطح الخارجية للمسبوك  
فانها تنحصر داخله مكونة الفجوات الغازية •

د تتميز الفجوات الغازية بسهولة عن فراغات الانكماش بانواعها ، حيث  
ان الفجوات الغازية تكون عادة صغيرة الحجم ومنتظمة او شبه دائرية الشكل ،

اسود الانكماش الرئيسي

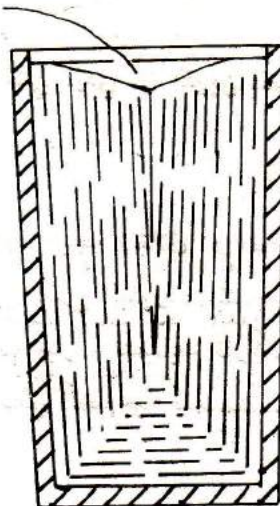

القالب

شكل (٧-٣) معالجة الانكماش الثانوي باستعمال قالب ذو فتحة  
علوية واسعة

- وذلك بسبب كون ضغط الفقاعة الغازية متساوية الى جميع الجهات .
- تكون الفجوات الغازية على انواع اهمها :

## ١ - الفقاعات الغازية : ( Blow Holes )

تتكون الفقاعات الغازية في المسبوكات الاولية للفولاذ بسبب انفلاق فقاعات غاز اول اوكسيد الكربون الناتج من التفاعلات اثناء انتاج الفولاذ .  
كما انها تحدث في مسبوكات الالمنيوم والتحاس نتيجة انفلاق فقاعات غاز الهيدروجين اثناء عمليات الانتاج ، تكون الفقاعات عادة كبيرة الحجم تسببها اذا ما قورنت مع الفجوات الغازية المسماة بالمسامية الغازية .

## ٢ - المسامية الغازية : ( Gas Porosity )

المسامية الغازية عبارة عن عدد كبير من الفقاعات الغازية الصغيرة الحجم والتي تتراكم في موضع معين من المسبوك وخاصة على السطح او بالقرب منه .

## ٣-٢-١- معالجة الفجوات الغازية : Avoidance of Gas Cavities

يتم تقادي حدوث الفجوات الغازية في المسبوكات الاولية باحدى الاساليب التالية :

### ١ - التخلص من الغازات :

ويتم ذلك بان يترك المعدن المنصهر سائلا لفترة طويلة قبل الصب في القوالب وذلك لفسح المجال امام اكبر كمية من الغازات بترك القالب .  
والاسلوب الامثل يتمثل في ان تجري عملية الصب في القوالب تحت جو مفرغ من الهواء والغاز وايضا تفريغ او سحب الغازات المتكونة اثناء عملية الصب .  
ويتم ذلك بتركيب جهاز مفرغ للهواء والغاز على قمة القالب المعد للصب ،



بحيث ان المعدن المنصهر يمر اولا خلال هذا الجو المفرغ قبل الوصول الى القالب . كما ان جهاز التفريغ سوف يقوم ايضا بسحب الغازات المتكونة نتيجة التماس مع جدار القالب او نتيجة التفاعلات الكيماوية التي قد تحدث في المعدن المنصهر .

## ٢ - تجفيف القوالب :

لفرض التخلص من اكبر كمية ممكنة من الغازات ولمنع تكون المزيد منها ، يصار عادة الى تجفيف قوالب المسبوكات الاولية بواسطة شعلة غازية قبل صب المعدن المنصهر فيها . كما انه بالامكان تجفيف قوالب السبائك الرملية لنفس الغرض وبطرق مختلفة . هنالك طرق اخرى لازالة هذا العيب ، على سبيل المثال طريقة ازالة الغازات وطريقة اضافة بعض العناصر التي تساعد على هذه الازالة .

## ٣ - التهوية :

يمكن التخلص من كميات كبيرة من الغازات وبالتالي تفادي تكون الفجوات الغازية او المسامية الغازية في المسبوكات ، وخاصة مسبوكات السبائك الرملية ، وذلك عن طريق التهوية الجيدة للقوالب بواسطة عدد مناسب من فتحات التنفيس التي تصمم في القالب الرملي . كما ان الكبس او الدك الخفيف المناسب لرمال القالب ، وخاصة الجزء العلوي في القوالب ذات الجزئين ، يؤدي نفس الهدف ، حيث ان الدك الخفيف يترك بعض المسامات في جدران القالب تساعد على تسرب الغازات . تقوم فتحات التغذية في قوالب السبائك الرملية بجزء من هذه المهمة .

## ٣-٢-٣ - الانعزال : Segregation

الانعزال هو عبارة عن خلل في تركيز الشوائب او العناصر الكيماوية

في المسبوكات بأنواعها • بمعنى آخر في ان مناطق معينة من هذه المسبوكات تكون غنية بالشوائب وهذه العناصر اكثر من مناطق اخرى ، او يكون تركيز عناصر معينة فيها اكبر من تركيزها في مناطق اخرى • ويكون الانعزال على انواع اهمها :


## ١ - انعزال الشوائب :

تنزع الشوائب المعدنية واللا معدنية ( الاكاسيد ، مكونات الخبث ) الى التمرکز في المناطق من المسبوكات التي تجمد في المراحل النهائية من عملية الانجماد ، اي في المناطق التي تبقى سائلة لفترة اطول من مناطق تجمد بسرعة نسبيا • على سبيل المثال ، لدى انجماد المعدن المنصهر بتكوين البلورات الشجرية ، فان هذه البلورات تتكون من صلب المعدن او السبيكة تاركة الشوائب في المعدن السائل المحيط بها • ولدى انجماد هذا الاخير فان الشوائب سوف تتراكم فيه محيطة بالبلورات الشجرية اي على حدودها • الشكل (٣-٨) يوضح هذا النوع من الانعزال الذي يسمى عادة بالانعزال الثانوي (Minor Seg.)

## ٢ - انعزال العناصر الكيميائية :

تميل العناصر ذات درجات الانصهار الواطنة الى التمرکز في المناطق من المسبوكات بأنواعها • لذلك نشاهد ان العناصر مثل الكربون والفسفور والتكبريت التي تمتاز بانخفاض درجات انصهارها تتركز او تتراكم في المناطق الداخلية من المسبوكات ، كما يظهر في الشكل (٣-٩) ، يسمى هذا النوع من الانعزال بالانعزال الرئيسي (Major Seg.)

انغزال المشواشب  
(البانوي)

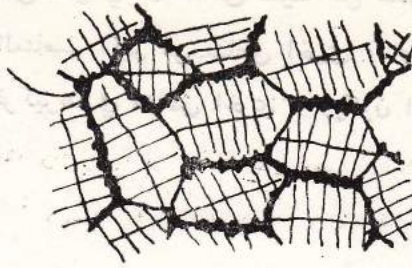


شكل (٨-٣) الانغزال الثانوي على حدود البلورات الشجرية

الانغزال الرئيسي



شكل (٩-٣) الانغزال الرئيسي في مركز مسبوك اولي من الفولاذ

مركز البلورة الغني بأحد العنصرين  
الخاص الداخلي غني بالعنصر الآخر  
الخاص الخارجي غني بالعنصر  
الآخر

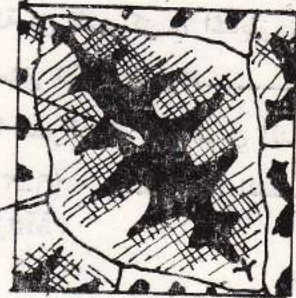

شكل (١٠-٣) الانغزال البلوري في البلورات الشجرية



## ٢ - الانعزال البلوري :

الانعزال البلوري ( Coring ) هو الانعزال الذي يحدث عادة في مسبوكات سبائك المحاليل الجامدة الاستبدالية ، وهو عبارة عن تركز احد عنصري السبيكة ، العنصر ذو درجة الانصهار الاعلى ، في مركز البلورة الشجرية ، والعنصر الاخر ذو درجة الانصهار الواطئة على حافة البلورة . وبذلك يمكن تعريف الانعزال البلوري بأنه عبارة عن عدم تجانس كيميائي داخل البلورة الواحدة . السبب في ذلك يعود الى ان العنصر ذو درجة الانصهار العالية يميل الى الانجماد اكثر من العنصر الاخر ذو درجة الانصهار الواطئة ، وبذلك فان العنصر الاول سوف يتمركز في مركز البلورة ، التي تجمد اولاً ، والعنصر الاخر يتمركز على حافة البلورة ، التي تجمد اخيراً . الشكل (٣-١٠) يبين هذا النوع من الانعزال .

## ٣-٢-١- معالجة الانعزال : Avoidance of Segregation

ان العيب الناتج من الانعزال بانواعه يتمثل في ان الشوائب او عناصر السبك تتمركز في منطقة من المسبوك دون اخرى مما يسبب خلاسا في تركيز الشوائب او العناصر . لذا فان المعالجة الاساسية تتجسد في تقادي او منع التمرکز او الانعزال اساسا اي منع حدوثه . ولدى حدوث الانعزال رغم الاجراءات اعلاه فانه لابد من اجراء عمليات اضافية للتخلص منه . لذلك فان اساليب المعالجة تكون على شاكلتين :

### ١ - منع حدوث الانعزال :

يتم ذلك بان تكون سرعة تبريد المعدن المنصهر بطيئة قدر الامكان ، بحيث يفسح المجال امام عناصر السبيكة بالحركة والانتشار خلال كامل المسبوك وبصورة متجانسة ، مما يمنع تركزها في مناطق معينة دون اخرى .

لذلك نشاهد ان مسبوكات السبائك الرملية التي تبرد بسرعة ايضا من مسبوكات السبائك في القوالب المعدنية التي تبرد بسرعة اكبر ، هذه المسبوكات تكون اقل عرضة لحدوث الانعزال فيها من الاخيرة . ويمنع حدوث انعزال الشوائب والعناصر الاخرى بالتبريد السريع .

## ٢ - معالجة الانعزال البلوري :

قد يكون احيانا ولاسباب مختلفة من غير الممكن تقادي حدوث الانعزال ، في هذه الحالة لابد من اجراء معالجة اضافية على المسبوك المعيوب لغرض ازالة الانعزال ، وخاصة الانعزال البلوري .

لهذا الغرض تستعمل عادة معاملة حرارية تسمى بتخمير المحلول الجامد (Solid Solution Annealing) وتجرى عادة على مسبوكات المحاليل الجامدة الاستبدالية (Substitutional) والتي تكون اكثر عرضة لمثل هذا النوع من الانعزال من غيرها من المسبوكات .

تتلخص هذه المعاملة باعادة تسخين المسبوك ( بعد الانجماد والتأكد من حدوث الانعزال ) الى درجات حرارة مرتفعة نسبيا الا انها اقل من درجة الانصهار ، اي ان المسبوك سوف يبقى في الحالة الجامدة . يترك المسبوك في هذه الدرجة لفترات زمنية طويلة نسبيا ثم يبرد مرة اخرى الى درجة حرارة الغرفة .

ان عملية التسخين هذه سوف تعطي الطاقة الحركية الكافية لحركة ذرات المحلول الجامد ، بحيث ان هذه الذرات تستطيع بالحركة تغيير مواضعها . لذلك فان الذرات المتمركزة في مركز البلورات وتلك المتمركزة على حافاتها سوف تستطيع الحركة والانتشار في انحاء البلورة بصورة متجانسة تقريبا مزيلة بذلك العيب الناتج من الانعزال البلوري .


يوضع الجسم المراد قياسه بين المصدر وعمود الدوران ويمسك ( الجسم ) بالابهام والسبابة لليد اليسرى ومن ثم يحرك عمود الدوران باتجاه الجسم بواسطة العروة وباليدين اليمنى ولحين حصول تماس اولي بين سطح المصدر والجسم وكذلك بين سطح عمود الدوران والجسم كما مبين بالشكل ولننع وجود اي احتمال لزيادة في الضغط من قبل المصدر وعمود الدوران على الجسم المراد قياسه والتي تؤدي الى عدم الدقة في القياس تحرك العروة المساعدة وعند سماع صوت واطيء معين يصدر من المايكرومتر من الممكن قراءة بعد الجسم المطلوب بالمليمترات بواسطة المدرج الموجود على الماسورة اما اجزاء المليمتر فتقرأ بواسطة المدرج الدائري الاخر الموجود على العروة من تطابق احد خطوط تقسيمه مع الخط الوسطي للمدرج الافقي للماسورة .

من الشكل (٨-٤) يلاحظ ان نهاية السطح المائل للعروة يقع بعد الخط (١١) من المدرج الافقي وانطبق الخط الوسطي للمدرج الافقي على الخط (٣٠) من المدرج الدائري على العروة فعليه يكون البعد المطلوب قياسه يساوي :

$$١١ + ٠.٣٠ = ١١.٣٠ \text{ ملم}$$

#### ٤-١-٦ زاوية الضبط القائمة : Master Square

وهي عبارة عن مسطرة محمولة على قاعدة كما مبين بالشكل (٩-٤)

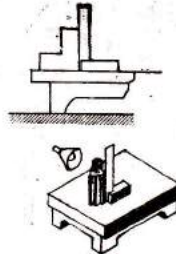


شكل (٩-٤) زاوية الضبط القائمة



وتستعمل هذه الاداة لضبط الزوايا القائمة وكذلك يستعمل مدرج المسطرة لغرض قياس الابعاد كما تستعمل ايضا في التحديد والذي سيتم ذكره في فقرات لاحقة من هذا الفصل .

#### ٧-١-٤ المنقلة القدمة : Vernier Protractor.

ان زاوية الضبط تستعمل لقياس الزوايا القائمة اما اذا كان المطلوب قياس زوايا مختلفة من الجسم فعندها تستعمل اداة اخرى تسمى المنقلة القدمة شكل (١٠-٤) .

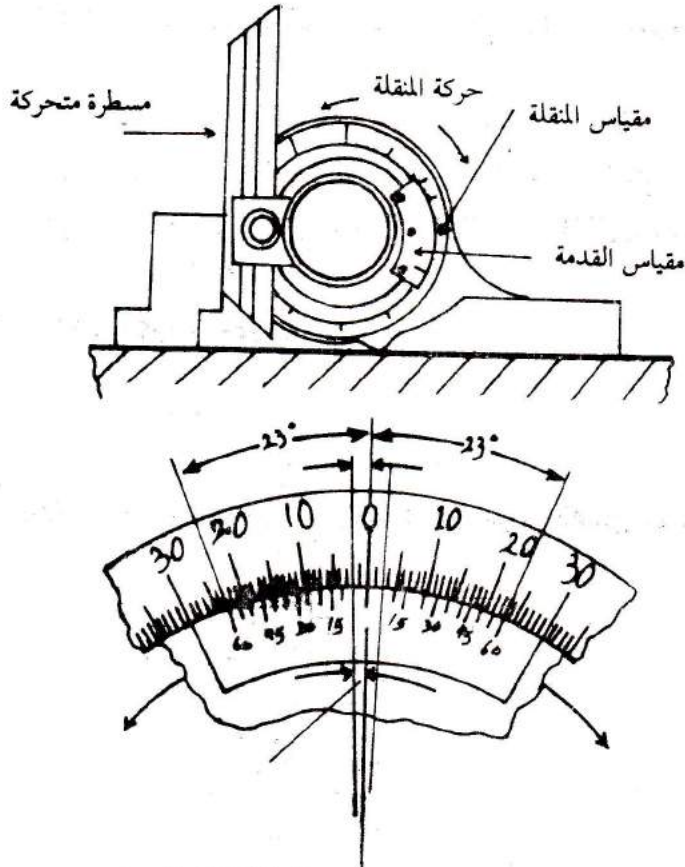


شكل (١٠-٤) المنقلة القدمة

ومن الممكن قياس زوايا مختلفة بواسطة المنقلة القدمة وبدقة عالية .

#### ٨-١-٤ ميزان التسوية الكحولي : Spirit Level


ان هذه الانواع من الميزان متوفرة بمختلف الاحجام والدقة وتستخدم لمعرفة توازن السطوح وخاصة عند فحص المكائن الانتاجية وميزان التسوية الكحولي . شكل (٤-١١) يحتوي على قارورة زجاجية مقوسة تحتوي على كحول وفقاعة هوائية تبقى هذه الفقاعة عند فحص السطوح الافقية في أعلى نقطة من التقوس وفي حالة وجود اي ميل في السطح المطلوب معرفة توازنه تتحرك هذه الفقاعة الهوائية عن موقعها المشار اليه اعلاه مبينة بذلك ميلان السطح وكلما كبر نصف قطر التقوس للقارورة كلما كانت دقة قياس هذا الميزان عالية .

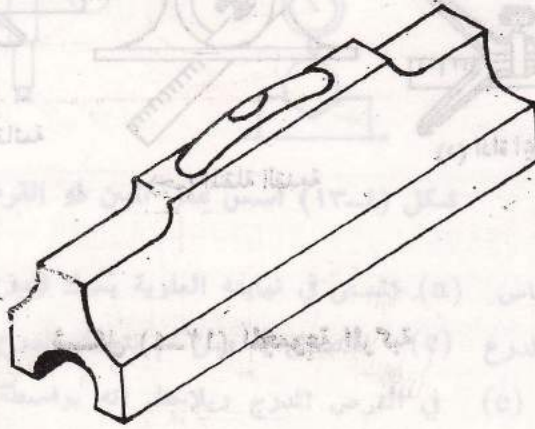

شكل (٤-١١) ميزان التسوية الكحولي

#### ٩-١-٤ المجموعة المركبة : Combination Set

المجموعة المركبة ، شكل (١٢-٤) تحتوي على مسطرة الصلب ، زاوية الضبط القائمة ، ميزان التسوية الكحولي ، المنقلة القدمية ، وكذلك على اداة ايجاد المركز والتي تستعمل لايجاد مراكز الاعمدة والقضبان ذات المقاطع الدائرية وتستخدم المجموعة المركبة ليس لغرض القياس فحسب بل تستعمل في التحديد ايضا . كما سسيذكر في فقرات قادمة من هذا الفصل .

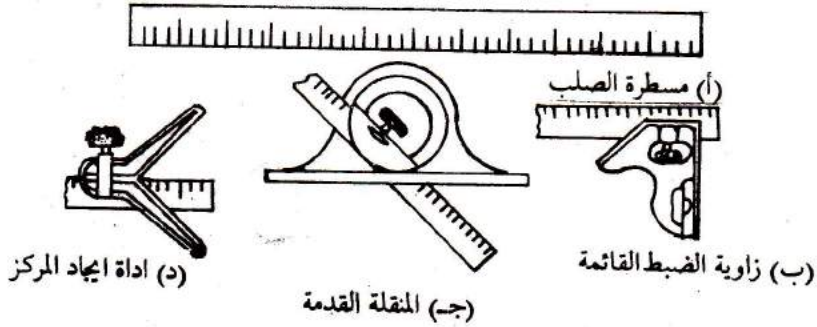


شكل (١٢-٤) المجموعة المركبة

- أ - مسطرة الصلب
- ب - زاوية الضبط القائمة مع ميزان التسوية الكحولي
- ج - المنقلة القدمية
- د - اداة ايجاد المركز



#### ١٠-١-٤ المبين ذو القرص المدرج : Dial Gage

المبين ذو القرص المدرج لا يعتبر من ادوات القياس ولكنه يستعمل عادة لغرض المقارنة بين ارتفاع سطح معلوم وارتفاع سطح مجهول وذكر في هذا الفصل لكثرة وتعدد استعماله في المختبرات الهندسية .

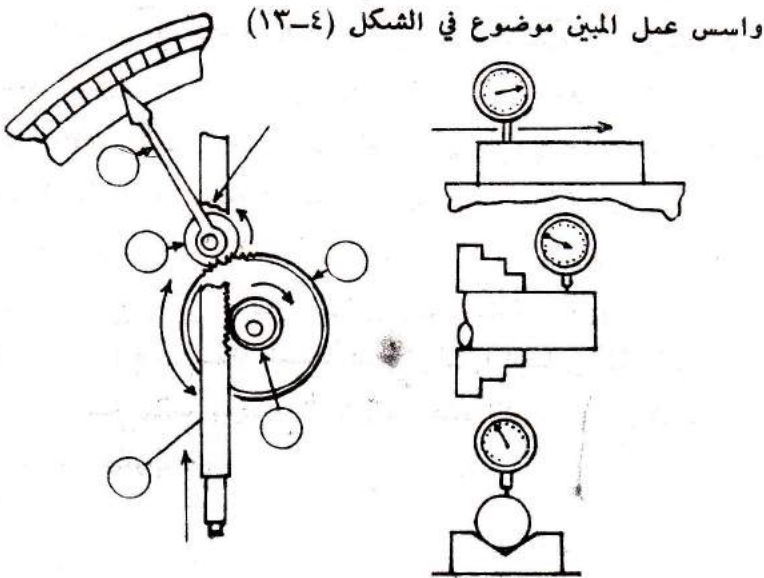

شكل (١٣-٤) اساس عمل المبين ذو القرص المدرج


فالكباس (a) المسنن في نهايته الملوية يحرك الدرع (b) وهذا بدوره يحرك الدرع (c) الملتصق به ومن ثم يتحرك الدرع (d) الذي يحرك المؤشر (e) في القرص المدرج ويلاحظ انه بواسطة استخدام المتصلات نستطيع ان نحول الحركة الصغيرة للكباس الى قراءة على المدرج بواسطة المؤشر .

وبواسطة المبين ذو القرص المدرج من الممكن تحديد الاستقامة والاستواء للسطوح وكذلك من الممكن معرفة مقدار تركيز اي سطح اسطوانتي كما

• مبین بالشکل

#### ١٤-١١-١١ قوالب القياس المنزلة : Slip Gages

الشکل (١٤-٤) یبین مقطعا افقيا لمجموعة قوالب القياس المنزلة والجدول فی الجانب الایمن للشکل یبین الزیادة فی القیاس بین کل قالب وقالب القیاس الذی یلیه وعدد القوالب الذی تشملها هذه الزیادة . فمثلا فی الصف العلوی الاول والثانی یوجد (٤٩) قالبا الفرق بین کل قالب وآخر مجاور یساوی (٠.٠١ ملم) واول قالب الذی یقع فی اقصى الزاویة العلویة الیسری للمجموعة یتعمل لقیاس بعد مقداره ( ١.٠١ ملم ) اما الذی یلیه فی نفس الصف یتعمل لقیاس بعد مقداره ( ١.٠٢ ملم ) وباستعمالها مع بعض یمکن قیاس بعد مقدارة (٢.٠٣ ملم = ١.٠١ ملم + ١.٠٢ ملم ) ومن الممكن استخدام قوالب القیاس المختلفة لقیاس ابعاد مختلفة وذلك بتجميع البعض من هذه القوالب مع بعضها للحصول على القیاس المطلوب .

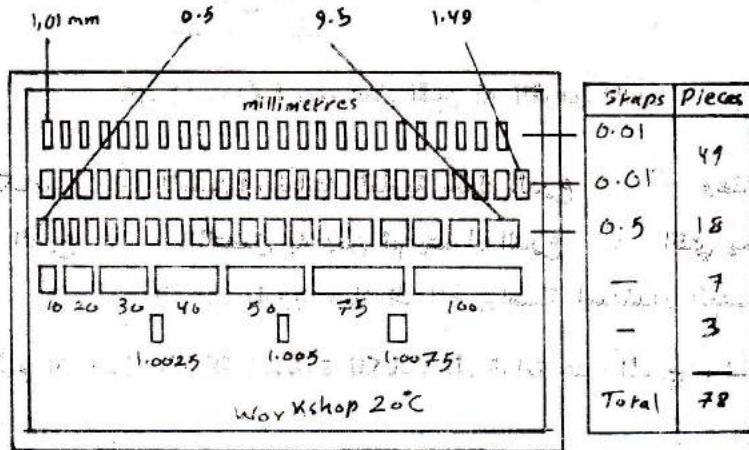

شکل (١٤-٤) المسقط العلوی لمجموعة قوالب القیاس المنزلة

## ٢-٤ التحديد وادواته : Marking Out and Marking Out Tools.

التحديد ( الشنكرة ) عبارة عن عملية وضع المؤشرات من خطوط ونقاط على القطعة المراد تصنيعها من اجل الحصول على المنتج بالابعاد المطلوبة ، فمثلا عند استعمال المثقب من الضروري تحديد النقاط التي سيتم ثقبها او انه لمن الضروري تثبيت نقاط المركز للقطعة المراد تشغيلها بواسطة المخرطة ليتسنى تثبيتها بين ذنبتي المخرطة او تحديد مساحة وعمق المنطقة المراد قشطها بواسطة المقشطة وغيرها من العمليات الصناعية .

فالتحديد اذا ضروري من اجل انجاز العمليات الصناعية بشكل يضمن دقة وجودة تصنيع المنتج .


## ١-٢-٤ استعمال الطلاء في التحديد : The Use of Colour for Marking out.

من اجل جعل المؤشرات مرئية وواضحة تطفى القطعة المراد تعديدها بطلاء خاص ازرق اللون عادة ومن ثم تخطط بواسطة ادوات التحديد التي سيتم ذكرها في هذا الفصل .


## ٢-٢-٤ مسطرة التحديد : Scribing Block.

مسطبة التحديد تشبه السطوح المستوية التي تم وصفها في فقرة سابقة ، شكل (٢-٤) وتوضع القطعة المراد تعديدها على هذه المسطبة بصورة مباشرة او باستخدام كتلة على شكل حرف (V) او بواسطة لوح الزاوية الذي من السهل تثبيت القطعة المراد تعديدها عليه شكل (١٥-٤) و (١٦-٤) .



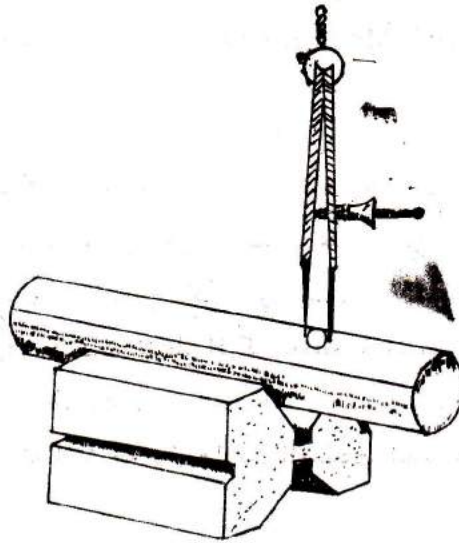

شكل (١٥-٤) كتلة التثبيت على شكل حرف

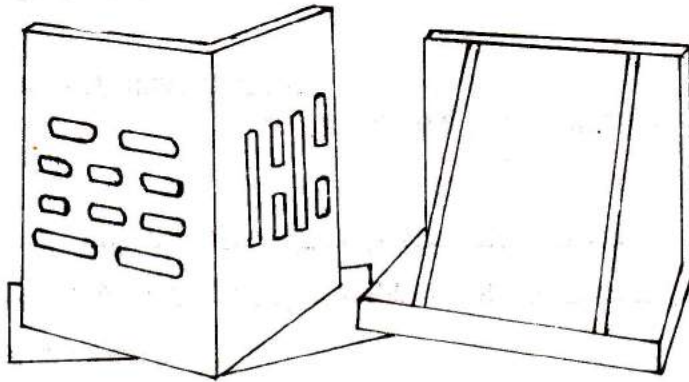

شكل (١٦-٤) لوح الزاوية

#### ٣-٢-٤ ادوات التثبيت : Scribing Tools

اهم الادوات التي تستخدم في التثبيت هي المخطاط ، سنك المركز ، فرجال التقسيم ويتم استخدامها بالاستعانة ببعض من ادوات القياس كمسطرة الصلب ، زاوية الضبط القائمة ، المجموعة المركبة وغيرها .


#### ٤-٢-٣-١ المخطاط : Scriber.

المخطاط عبارة عن اداة تستخدم لرسم الخطوط في التحديد وهو متوفر بأنواع مختلفة والشكل (٢-١٧) يبين نوعين من هذه المخطاط والمتداولة بكثرة في رسم الخطوط على المواد المعدنية وغير المعدنية .




شكل (٤-١٧) المخطاط

اما الشكل (٤-١٨) فيبين طريقة استخدام المخطاط مع زاوية الضبط القائمة في رسم الخطوط على قطعة معدنية والملاحظ من الشكل انه لمن الضروري استعمال المخطاط بزاوية وان تكون حافة التخديش ملاصقة قدر الامكان لحافة مسطرة زاوية الضبط القائمة .

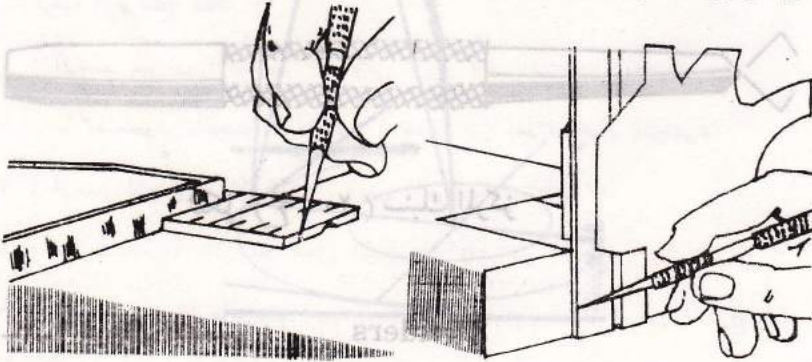

شكل (٤-١٨) رسم الخطوط باستخدام المخطاط وزاوية الضبط القائمة

والشكل (١٩-٤) يبين كيفية تحديد مركز قضيب ذو مقطع دائري بالاستعانة  
 بأداة تثبيت المركز .

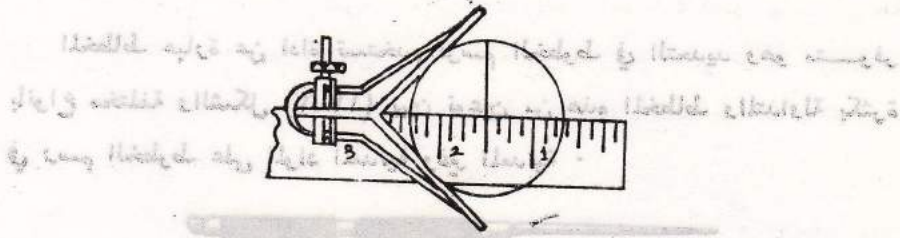

شكل (١٩-٤) تحديد مركز قضيب ذو مقطع دائري  
 بالاستعانة بأداة تثبيت المركز

٢-٣-٢-٤ سنبك المركز : Center Punch

وتستخدم هذه الاداة الشكل (٢٠-٤) لتحديد المركز ويتم ذلك بطرق نهايته  
 العليا بعد تثبيت نهايته السفلى المديبة في الموقع المراد تحديده فيترك بذلك أثر  
 على القطعة تسهل عمليات التحديد الاخرى كتنبيت مركز دائرة او في عمليات  
 اخرى . كالخرطة والتثقيب .




شكل (٢٠-٤) سنبك المركز

٣-٣-٢-٤ فرجال التقسيم : Dividers

فرجال التقسيم يستخدم لنقل القياس او مقارنة الابعاد وكذلك لرسم  
 الدوائر وهذه الفراجيل متوفرة بابعاد مختلفة يتراوح طولها بين ٦سم و٢٥سم



وعند استخدام هذا الفرّجال لرسم دائرة • شكل (٤-٢١) تمسك قمته بين  
 الابهام والسبابة ويفتح الفرّجال بمقدار نصف قطر الدائرة المراد رسمها  
 وبعد تثبيت مركز الدائرة على القطعة المراد تحديد الدائرة عليها بواسطة  
 سنّيك المركز يوضع احد سيقان فرّجال التقسيم في الاثر الذي تركه سنّيك  
 المركز على القطعة ويعرّك الساق الاخر للفرّجال وبضغط معتدل حركة  
 دورانية لرسم الدائرة •

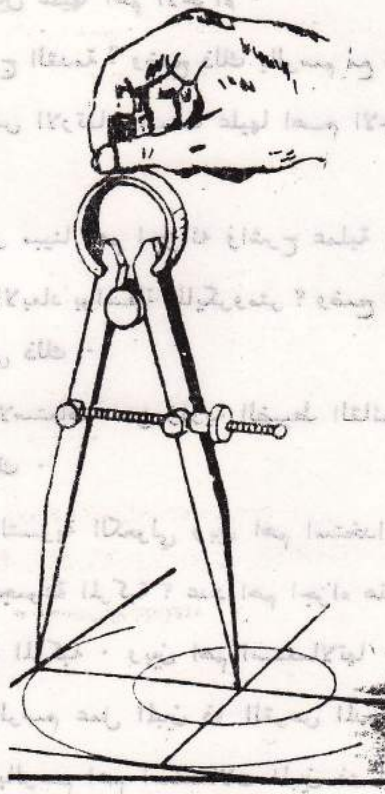

شكل (٤-٢١) فرّجال التقسيم

## - اسئلة -

- س ١ : ما المقصود بالقياس ؟ عدد اهم ادواته .
- س ٢ : ما فائدة استخدام السطوح المستوية ؟ وضع ذلك مستعينا بالرسم
- س ٣ : ارسم مسطرة قياس العمق مبينا عليها اهم الاجزاء ؟ و اشرح عملية استخدامها في قياس عمق احد الاخاديد .
- س ٤ : ارسم القدمه وبين عليها اهم الاجزاء .
- س ٥ : ما هي فائدة مدرج القدمه ؟ وضع ذلك بالرسم مع ذكر مثال على ذلك .
- س ٦ : ارسم قدمه قياس الارتفاع مبينا عليها اهم الاجزاء ؟ و اشرح طريقة استخدامها .
- س ٧ : ارسم المايكرومتر مبينا اهم اجزائه و اشرح عملية استخدامه .
- س ٨ : كيف يتم قياس الابعاد بواسطة المايكرومتر ؟ وضع ذلك مستعينا بالرسم مع ذكر مثال على ذلك .
- س ٩ : هل من الممكن الاستعاضة عن زاوية الضبط القائمة بالمنقلة القدمه ؟ كيف ؟ وضع ذلك .
- س ١٠ : ارسم ميزان التسوية الكحولي وبين اهم استخداماته .
- س ١١ : ما المقصود بالمجموعة المركبة ؟ عدد اهم اجزاء هذه المجموعة .
- س ١٢ : ارسم المجموعة المركبة . وبين اهم استعمالاتها .
- س ١٣ : بين مستعينا بالرسم عمل المبين ذو القرص المدرج .
- س ١٤ : اذكر مستعينا بالرسم اهم استعمالات المبين ذو القرص المدرج .
- س ١٥ : كيف يتم استخدام قوالب القياس المنزقة ؟ وضع ذلك مستعينا بأحد الامثلة .
- س ١٦ : ما المقصود بالتحديد ؟ ولماذا يستخدم الطلاء في التحديد ؟

## الفصل الخامس

### ( عدد التشغيل اليدوية )

#### Metal Removal by Hand Tools

هناك الكثير من عمليات التشغيل التي يمكن القيام بها باستخدام عدد تشغيل يدوية بسيطة . وتتميز طريقة التشغيل بالعدد اليدوية بعمليات التشغيل الآلية ، أي باستخدام مكائن التشغيل ، إلى حد كبير ولكن تكون عملية التشغيل اليدوي ناجحة ، لا بد من توفر بعض المتطلبات أهمها :

### الفصل الخامس

### ( عدد التشغيل اليدوية )

#### Metal Removal by Hand Tools

- ١ - اختيار العدد اليدوية المناسبة لعملية تشغيل معينة .
  - ٢ - أن تتوفر العدد اليدوية المناسبة لعملية التشغيل .
  - ٣ - تحديد وإثبات الأبعاد المطلوبة بصورة صحيحة على القطعة المراد تشغيلها .
  - ٤ - تنظيم خطوات العمل بالشكل الصحيح .
- فيما يلي سوف نقتصر على أهم وأكبر العدد اليدوية استعمالاً في مجال التشغيل :

#### هذا البرد وعملية البرادة : File and Filing

البرد هو أداة معدنية مصنوعة من الصلب العالي الكربون تحتوي على سلسلة من الأسنان المصقوفة والتي تقوم بقطع أو إزالة طبقات رقيقة من سطح القطعة المعدنية قيد البرادة . فيكون نتيجة هذه العملية دأقش وأهم نسيجه ، لذا فإن



## الفصل الخامس

### ( عدد التشغيل اليدوية )

#### Metal Removal by Hand Tools.

هنالك الكثير من عمليات التشغيل التي يمكن القيام بها باستعمال عدد تشغيل يدوية بسيطة . وتشبه طريقة التشغيل بالعدد اليدوية عمليات التشغيل الالية ، اي باستعمال مكائن التشغيل ، الى حد كبير ولكي تكون عملية التشغيل اليدوي ناجحة ، لابد من توفر شروط معينة اهمها :

- ١ - اختيار العدد اليدوية المناسبة لعملية تشغيل معينة .
  - ٢ - ان تمتاز العدد اليدوية المختارة بخواص ميكانيكية تؤهلها لانجاز عملية التشغيل المطلوبة على سبيل المثال ، لابد ان تكون صلادة العدد اليدوية اعلى من صلادة القطعة المعدنية المراد تشغيلها .
  - ٣ - تحديد وتأثير الابعاد المطلوبة بصورة صحيحة على القطعة المراد تشغيلها .
  - ٤ - تنظيم خطوات العمل بالتسلسل الصحيح .
- فيما يلي سوف نقتصر على اهم واكثر العدد اليدوية استعمالا في معالـم التشغيل .

#### ١-٥ المبرد وعملية البرادة : File and Filing.

المبرد هو عدة معدنية مصنوعة من الصلب العالي الكربون يحتوي على سلسلة من الاسنان الصغيرة والتي تقوم بقطع او ازالة طبقات رقيقة من سطح القطعة المعدنية قيد البرادة . فيتكون نتيجة هذه العملية رايش ناعم نسبيا ، لذا فان

عملة البرادة تعتبر من العمليات البطيئة ، مما يساعد على السيطرة والتحكم في  
دقة الابعاد المطلوبة .

تستعمل عملية البرادة بشكل واسع في اعداد القطع المعدنية لعملية اللحام  
وتنظيف المسبوكات المعدنية وازالة طبقات رقيقة من سطوح القطع المعدنية  
بسمك يتراوح بين ٠.٢ ز. الى ١.٠ ملم .

## ٥-١-١- انواع المبراد : Types of Files

تصنف المبراد الى انواع عديدة استنادا الى ما يلي :

### ١ - نعومة المبرد او خشونته : Number of Teeth

ويقصد بالنعومة عدد اسنان المبرد في وحدة الطول ( السنتيمتر الواحد

عادة ) . وتقسم المبراد استنادا الى نعومتها الى :

أ - المبرد الخشن : ويتراوح عدد الاسنان في السنتيمتر الواحد في هذا المبرد

بين ١٣-٥ سن . ويرمز له عادة بالرقم ٨ .

ب - المبرد المتوسط النعومة : ويتراوح عدد الاسنان في السنتيمتر الواحد بين

١٣-٢٥ سن . ويرمز له عادة بالرقم ٢ .

ج - المبرد الناعم : ويتراوح عدد الاسنان فيه بين ٢٥-٨٠ سن في السنتيمتر

الواحد . ويستعمل عادة لانتاج السطوح الشديدة النعومة . ويرمز الى

هذه المبراد بالارقام ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .

### ٢ - مقطع المبرد : Types of Sections

تصنف المبراد من حيث شكل مقطعها الى انواع متعددة اهمها :

أ - المبرد المستطيل : ويكون ذو مقطع مستطيل الشكل ويستعمل عادة لبرادة

السطوح المستوية الخارجية والداخلية .

ب - المبرد المربع : وله مقطع مربع الشكل ويكثر استعماله لبرادة الثقوب

والقنوات المربعة والمستطيلة الشكل .

ج - المبرد المثلث : وله مقطع مثلث الشكل ويستعمل لبرادة الزوايا الداخلية والثقوب المثلثة الشكل او ذات الزوايا الحادة .

د - المبرد المستدير : وله مقطع دائري الشكل ويستعمل لبرادة الثقوب الدائرية والسطوح المستديرة . والنوع الاخر منه هو المبرد نصف الدائري والذي يستعمل لبرادة السطوح الداخلية المقعرة .

هـ - مبرد القطع : وهي مبرد ذات مقاطع مثلثة الشكل وتكون اركانها ذات زوايا حادة وتستعمل في قطع المجاري والقنوات ولبرادة اسنان بعض الانواع الخاصة من المسننات .

### ٣ - اسنان القطع : Cutting Teeth.

تصنف المبرد حسب طبيعة اسنان القطع الموجودة فيها الى :


أ - المبرد ذو القطع المفرد : وتكون فيه اسنان القطع منتظمة على خطوط عرضية متوازية على المبرد وتبيل بمقدار ٦٥ - ٨٥° ويستعمل عادة لبرادة المعادن اللينة مثل الالمنيوم والتحاس الاصفر والبرونز ، كما يستعمل احيانا لقطع اسنان المناشير وما شابه .

ب - المبرد ذو القطع المزدوج : وهو يحتوي على سلسلتين من الاسنان العرضية المتوازنة على المبرد . السلسلة الاولى تميل بزاوية ٤٠ - ٤٥° والسلسلة الثانية تكون اخشن ومنتظمة بزاوية معاكسة للاولى مقاديرها يتراوح بين ١٠ - ٥٨° وتستعمل لبرادة المعادن او المواد ذات الصلادة العالية نسبيا مثل الحديد الزهر والصلب العالي الكربون .

ج - المبرد ذو القطع المقوس : ويحتوي على سلسلة متوازية من الاسنان المقوسة المنتظمة على عرض المبرد . وتستعمل عادة لبرادة المواد العالية الصلادة .



شكل (١-٥) يبين عددا من المبراد المذكورة اعلاه على سبيل المثال لا الحصر .

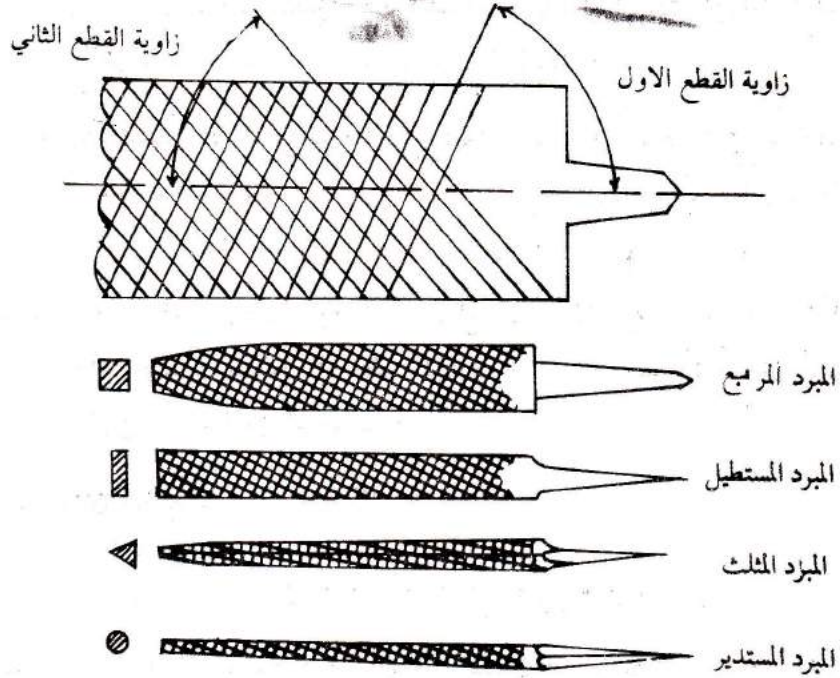

شكل (١-٥) انواع المبراد الواسعة الانتشار

٢-١-٥ صناعة المبراد : Manufacturing of Files

تصنع المبراد من الصلب الكربوني الحاوي على نسبة كربون حوالي ١.٢٪ ويمكن تلخيص عملية صناعة المبرد بالخطوات التالية :

١ - التشكيل الاولي لقطعة الصلب الى شكل وابعاد المبرد المطلوب وذلك بواسطة العدادة او الطرق على الساخن .

٢ - اعادة تسخين القطعة بعد عملية العدادة وتبريدها تبريدا بطيئا لغرض التلين وخفض الصلادة ، استعدادا لقطع الاسنان .

٣ - كبس القطعة بين سطوح مستوية لغرض تعديل السطح وازالة التعرجات التي قد تنتج من عملية التسخين . بالاضافة الى تنظيف السطح من

الأكاسيد والشوائب وتسويته مرة أخرى بواسطة التجليخ .  
٤ - تقطع اسنان المبرد حسب المطلوب أما باستعمال الاجنحة اليدوية ، أو آليا  
باستعمال ماكينة اجنات خاصة . وقد تستعمل أيضا بعض انواع

#### المقاشط .

٥ - بعد الانتهاء من عملية قطع اسنان المبرد ، يعامل المبرد الناتج حراريا  
لغرض زيادة الصلادة وذلك بتسخينه الى درجة مرتفعة نسبيا ثم تبريده  
فجائيا في محيط بارد .

٦ - تجري بعض الفحوصات على المبرد بعد صناعته لغرض تحديد مدى  
الصلاحية لعمليات القطع او البرادة . ويتم التركيز خلال هذه الفحوصات  
على الخواص مثل استقامة جسم المبرد وخلوه من العيوب مثل الشقوق  
وانتظام خواصه الميكانيكية وخاصة الصلادة والمتانة .

#### ٢-٥ المقشطة اليدوية : Scraper.

القشط اليدوي عبارة عن عملية ازالة او قشط الاجزاء البارزة مثل النتوءات  
والزوائد التي تؤدي الى عدم استواء السطح او استقامته بصورة دقيقة .  
والمقشطة اليدوية عبارة عن عدة ذات حافة قاطعة تقوم بأزالة هذه الزوائد  
والنتوءات لدى ضغطها ودفنها على سطح القطعة المعدنية المراد قشطها .

 
وتجري عملية القشط بتأثير الزوائد الناتئة اولا ، وذلك باطباق القطعة  
المراد قطعها على سطح مستوي تماما بعد صبغه بزييت او سائل ذو لون احمر  
او ازرق . عند انطباق السطحين على بعضهما تتلون هذه الزوائد بلون السائل ،  
فتبرز النتوءات الى العيان فيسهل تحديدها وقشطها .

وتختلف المقاشط اليدوية باختلاف الاغراض التي تستعمل من اجلها ، اي  
طبيعة السطوح التي يراد قشطها . ومن اهم انواع المقاشط اليدوية هي :  
١ - المقشطة اليدوية المستوية التي تستعمل لقشط السطوح المستوية .

شكل (٢-٥) .

ب - المقشطة اليدوية المثلثة الاركان ، وتستعمل لتسوية اركان القطع  
والسطوح المنحنية . شكل (٢-٥) .


ج - المقشطة اليدوية ذات الحافة المثنية التي تستعمل لتسوية السطوح  
الداخلية . شكل (٢-٥) .



شكل (١) المقشطة ذات الحافة المثنية التي تستعمل لتسوية السطوح  
الداخلية .



 شكل (ب) المقشطة ذات الحافة المثنية التي تستعمل لتسوية السطوح  
الداخلية .



شكل (ج) المقشطة ذات الحافة المثنية التي تستعمل لتسوية السطوح  
الداخلية .

شكل (٢-٥) انواع المقاشط اليدوية


تصنع المقاشط اليدوية عادة من المبارد القديمة او المستهلكة حيث يتم حد  
الحافة العرضية للبريد بواسطة ماكينة التجليخ ، وقد يصار الى تصليدها احيانا  
بحيث تكتسب صلادة عالية .



### ٣-٥ الاجنة او الازميل : Chisels.

الاجنة عدة يدوية قاطعة تستعمل لازالة طبقات رقيقة من سطوح القطع المعدنية ، عندما يكون استعمال العدد الاخرى مثل المقص غير ممكنا ، وتستعمل الاجنة عادة مع المطرقة اليدوية التي يطرق بواسطتها على نهاية مقبض الاجنة ، فتقوم حافتها القاطعة بأزالة المعدن . تعتبر عملية القطع بالاجنة من عمليات التشغيل التي تفتقر الى الدقة لذلك فان استعمالها يقتصر على الاعمال التي لا تتطلب الدقة العالية في الانجاز .

من الملاحظات الهامة حول كيفية استعمال الاجنة هي تحديد زاوية ميل الاجنة على سطح القطعة قيد التشغيل . الشكل رقم (٣-٥) يبين كيفية استعمال الاجنة وتحديد زاوية الميل . ان هذه الزاوية يجب ان يتراوح مقدارها بين ٣٠-٤٠° حيث انها اذا زادت عن ذلك فان الاجنة سوف تغوص الى داخل القطعة فتصعب بذلك عملية القطع . اما اذا كانت الزاوية صغيرة فان الاجنة سوف تنزلق على سطح القطعة المراد تشغيلها .  
كما انه من الضروري اختيار الاجنة المناسبة لكل عملية خاصة من عمليات القطع ( انظر انواع الاجنات واستعمالاتها ) في الشكل (٤-٥) .

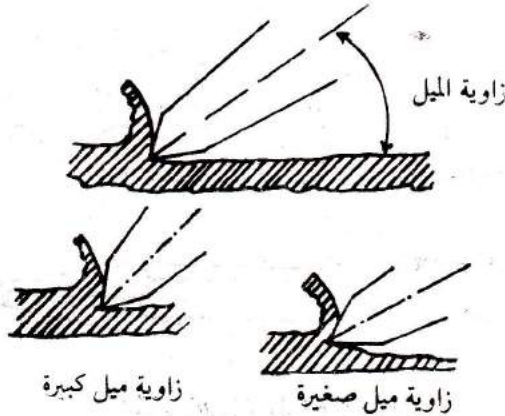


شكل (٣-٥) الاجنة واستعمالها


# ١-٣-٥ انواع الاجنات : Types of chisels.

 - ١- الاجنة ذات حافة القطع العريضة : وتستعمل لتشغيل القطع ذات السطوح  
الاجنة ذات حافة القطع الضيقة : التي تستعمل في عمليات فتح المجاري او  
القنوات ذات العرض القليل
- ٢- الاجنة ذات حافة القطع المربعة : وتستعمل عادة لتحديد اركان الزوايا  
الداخلية ولعمل المجاري والقنوات المربعة او المثلثة المقاطع .

اجنة القطع الضيق



اجنة القطع العريض

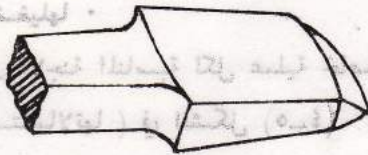

اجنة القطع المربع



الاجنة المستديرة



شكل (٥-٤) انواع الاجنات

الاجنات ١٢-٥ (٥-٦) الشكل

٤ - الاجنة المستديرة : التي تستعمل لفتح قنوات التزيت ذات المقطع الدائري  
او المستدير .

٢-٣-٥ صناعة الاجنات : Manufacturing of Chisels.

تصنع الاجنات من الصلب الكربوني العالي الكربون ( ١٠-١٤ ٪ كربون )  
حسب الخطوات التالية :

- ١ - التشكيل بالطرق على الساخن الى الشكل المطلوب للاجنة .
- ٢ - تشغيل حافة القطع بواسطة عملية البرادة .
- ٣ - تصليد حافة القطع بالمعاملة الحرارية .
- ٤ - تهذيب وتعديل حافة القطع بواسطة عملية التجليخ .

٤-٥- المنشار وعملية النشر : Saw and Sawing.

المنشار اليدوي عبارة عن عدة قطع تتكون من جسم المنشار الذي تحتوي  
حافته على عدد كبير من الاسنان التي تقوم بقطع المعدن حيث يتكون رايش ناعم .  
ومن الملاحظات المهمة حول استعمال المنشار اليدوي ما يلي :

١ - اتجاه القطع : يكون اتجاه القطع عادة الى الامام ( مشوار القطع ) حيث  
تكون الاسنان متجهة الى الامام ايضا . وهناك انواع من المناشير  
تستعمل للقطع الامامي والخلفي . وتكون فيها اسنان القطع عمودية  
على سطح القطعة المراد نشرها .

٢ - تفليج اسنان المنشار : تفليج اسنان المنشار ، اي تكون مائلة الى اليسار  
والى اليمين بالتعاقب ، لعدة اسباب اهمها :

١ - منع اختناق المنشار ، اي توقفه عن القطع بسبب امتلاء المجالات  
بين الاسنان بالرايش حيث يساعد التفليج على تصريف الرايش  
المكون .

٢ - تقليل الاحتكاك بين جسم المنشار والقطعة المعدنية يستفاد على



التفليج احيانا يتمويج جسم المنشار خاصة عندما تكون اسننان  
المنشار صغيرة جدا .

٣ - سرعة القطع : يجب ان لا ترتفع عن حد معين حيث ان ذلك يؤدي الى  
ارتفاع الحرارة نتيجة الاحتكاك وفقدان المنشار لبعض خواصه الميكانيكية .

#### ١-٤-٥ - انواع المناشير : Types of Saws

تصنف المناشير استنادا الى عدد الاسننان في وحدة الطول الى الانواع التالية :

١ - المنشار الخشن : ويكون عدد الاسننان في وحدة الطول يساوي ١٤-١٦ سن  
لكل ٢٥ ملم . ويستعمل عادة لنشر المواد المعدنية اللينة مثل الالمنيوم  
والقصدير والنحاس .

٢ - المنشار المتوسط الخشونة : عدد الاسننان في وحدة الطول يساوي ٢٢ سنا  
ويستعمل عادة لنشر الصلب الكربوني الواطىء الكربون والحديد الزهر  
الرمادي والمطيلي والمواد المعدنية الاخرى ذات الصلادات المتوسطة .

المنشار الناعم : عدد الاسننان لوحدة الطول يساوي ٣٢ سنا ويستعمل لنشر  
المواد المعدنية ذات الصلادة العالية مثل الصلب الكربوني العالي الكربون والحديد  
الزهر الابيض .

#### ٢-٤-٥ صناعة المناشير : Manufacturing of Saws

تصنع المناشير من الصلب الكربوني «العالي الكربون» ، حيث يشكل صفيح  
منه الى الشكل الاولى لجسم المنشار ، ثم يصار الى قطع الاسننان بواسطة ماكينة  
تجليخ خاصة وبعد ذلك تفلح اسننان المنشار ، يصلد المنشار بواسطة المعاملات  
الحرارية لاكتساب الخواص الميكانيكية الضرورية لعملية القطع وخاصة الصلادة .

- اسئلة -

س ١ : ما هي المتطلبات الواجب توفرها في العدد اليدوية لغرض الاستعمال الصحيح لها ؟

س ٢ : بين انواع المبادر من حيث الخشونة او النعومة مع اهم الاستعمالات .

س ٣ : ما هي اهم الاسس في تصنيف المبادر . وما هي انواع المبادر ؟

س ٤ : اشرح عملية صناعة المبادر . لماذا تصنع المبادر من الصلب العالي الكربون ؟

س ٥ : ما هي اهم استعمالات المقشطة اليدوية ؟ ماهي انواعها ؟

س ٦ : ما هي اهم الملاحظات حول كيفية استعمال الاجنة او الازميل ؟

س ٧ : اذكر اهم انواع الاجنات مع استعمالاتها .

س ٨ : اذكر خطوات صناعة الاجنات .

س ٩ : ما المقصود بتفليج المناشير ؟ ولماذا تفليج المناشير ؟

س ١٠ : اذكر انواع المناشير واستعمالاتها المختلفة .

س ١١ : كيف تصنع المناشير ؟

## الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals

يشكل المعدن في الحالة الصلبة بكتل تشكل المعدن حيث يتم إما في الحالة الصلبة أو السائلة كما سيأتي ذكره في فصل قادم .

والغاية الرئيسية من تشغيل المعدن هو الحصول على بعض أجزاء التجهيزات بالابعاد والأشكال الهندسية المطلوبة ويتم هذا أساساً بإزالة طبقات من المعدن باستخدام أدوات تسمى بأدوات القطع وهذه الطبقات المزالة من سطح المعدن تسمى بالراسب ، وتتم هذه العملية التي تسمى في علمية الآلة على الترتيب الآتية :

### الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals

من المادة التي أصبح منها أدوات القطع تكون أصلها وأغنى من المادة المستوردة لهاها وذلك ليسفلي لها تحمل الجهد لقوة النار فكلية التشغيل وتطويعه حسب الكربوني وصلب البرغ العالب والغزن والاس من أهم الشوائب التي أصبح لها أدوات القطع المختلفة . ومن الجدير بالذكر بأن هنالك بعض العمليات المستوردة في عمليات التشغيل المختلفة والتي من الواجب تعريف الطالب بها قبل الدخول في الفصل عمليات التشغيل .

( Machining Processes )



## الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals.

تشغل المعادن في الحالة الصلبة بخلاف تشكيل المعادن حيث يتم اما في الحالة الصلبة او السائلة كما سيأتي ذكره في فصل قادم .

والغاية الرئيسية من تشغيل المعادن هو الحصول على بعض اجزاء المنتجات بالابعاد والاشكال الهندسية المطلوبة ويتم هذا اساسا بأزالة طبقات من المعدن باستعمال اداة تسمى بأداة القطع وهذه الطبقات المزالة من سطح المعدن تسمى بالرايش . وتعتمد المتغيرات التي تستخدم في عملية الازالة على البنية البلورية للمعدن المشغل وكذلك على طريقة او عملية التشغيل المستخدمة . ومن اهم عمليات تشغيل المعادن هي :

أ - الخراطة ، شكل (١-٦)

ب - الثقب ، شكل (٣-٦)

ج - القشط ، شكل (٥-٦)

د - التفريز ، شكل (٧-٦)

هـ - التجليخ ، شكل (١٠-٦)


ان المادة التي نصنع منها ادوات القطع تكون اصلد وامتن من المادة المراد تشغيلها وذلك ليتسنى لها تحمل الجهود المتولدة اثناء عملية التشغيل ويعتبر الصلب الكاربوني وصلب السرعة العالية والخزف والماس من اهم المواد التي تصنع منها ادوات القطع المختلفة ، ومن الجدير بالذكر بان هنالك بعض المسميات المشتركة بين عمليات التشغيل المختلفة والتي من الواجب تعريف الطالب بها قبل الدخول في تفاصيل عمليات التشغيل .

( Machining Processes )

معدن (معدن)

(معدن) (معدن)

Machining of Metals

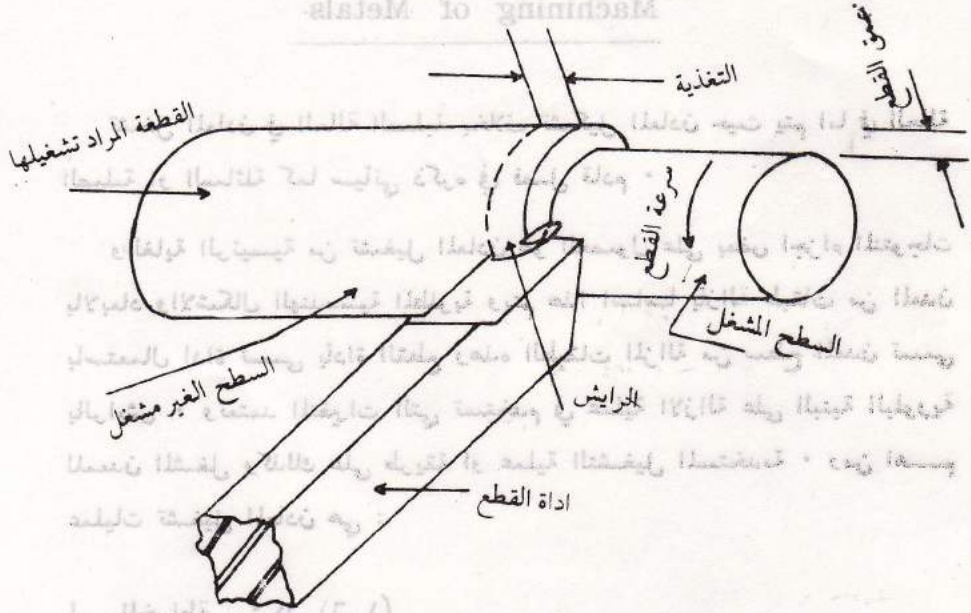

(1-2) سرعة القطع - أ

(2-7) رالت ، ب

الشكل (1-6) شكل توضيحي يبين سرعة

القطع والتغذية وعمق القطع في عملية الخراطة

(2-1) رالت ، ب

أ - سرعة القطع : Cutting Speed

المسافة المقطوعة للحركة النسبية بين أداة القطع والشغل

(القطعة المراد تشغيلها) في وحدة الزمن

المسافة التي تقطعها أداة القطع (وحدة طول)

سرعة القطع =

الزمن (وحدة الزمن)

(Machining Process)

## ب - التغذية : Feed.

هي عبارة عن المسافة المقطوعة للحركة النسبية بين أداة القطع والشغلة في فترة معينة من الزمن ( فترة الدورة الواحدة للمحور بالمخارط والمثاقب وفترة المشوار المزدوج بالمقاشط ) وتقاس بوحدات الطول لكل دورة للمحور او لكل مشوار مزدوج .

## ج - عمق القطع : Depth of Cut

عبارة عن عمق الطبقة المشغلة من سطح القطعة المراد تشغيلها في كل مرور لأداة القطع .

ان شكل الرايش المتكون في عمليات التشغيل المختلفة يتراوح بين الرايش المستمر والرايش المتقطع حيث ان شكل الرايش يعتمد على عوامل مختلفة منها نوعية المعدن المشغل وسرعة القطع ، شكل أداة القطع وغيرها من العوامل الاخرى ومن الجدير بالذكر ان لا ننسى بان المنافسة بين منتجي مكائن التشغيل في كسب الاسواق العالمية ادت الى زيادة ملحوظة في السرعة الانتاجية لهذه المكائن الا ان هذا كان على حساب التصميم ، حيث اصبحت تنتج بتصاميم معقدة جدا ولاغراض مختلفة حيث ان الكثير من العمليات المتعددة من الممكن في الوقت الحاضر القيام بها باستخدام ماكينة واحدة وباجراء بسيط من المشغل او حتى بدون الحاجة الى المشغل احيانا .


لذا فاننا سنحاول شرح عمليات التشغيل ومكائنها بشكل مبسط حيث ان الغرض هو تعريف الطالب على اساس هذه العمليات واسس عمل مكائن التشغيل ومن الممكن الرجوع الى المصادر المذكورة في نهاية هذا الكتاب عند الرغبة في استزادة المعرفة .

## ١-٦ الخراطة والمخارط : Turning and Lathe Machines:

تتحرك الشغلة في هذه العملية حركة دورانية هي حركة القطع اما أداة القطع فتتحرك حركة مستقيمة موازية لمحور الشغلة تسمى بحركة التغذية ، شكل (١-٦)



والمكائن المستعملة في عملية الخراطة تسمى بالمخارط والشكل التالي يبين الاجزاء الرئيسية لهذه الماكينة بشكل مبسط .

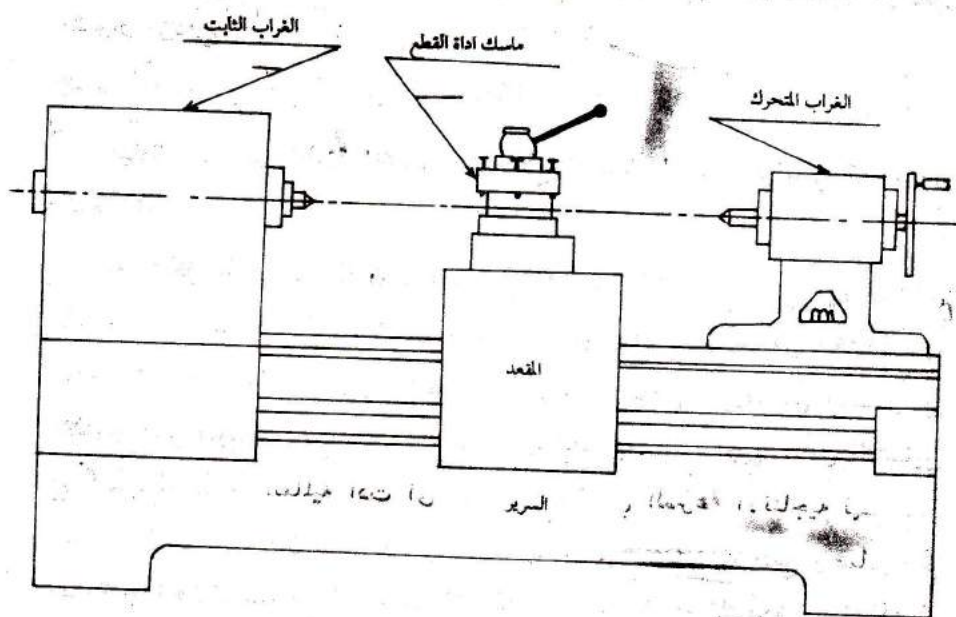


شكل (٢-٦) المخرطة

ويحتوي الغراب الثابت على كافة الاجهزة والتي يتم بواسطتها انجاز عملية الخراطة اما الغراب المتحرك فيستخدم لتثبيت الشغلة بين المراكز وكذلك عند استعمال المخرطة في الثقب فعندها يمكن استخدامه لمسك أداة الثقب . أما المقعد فيحمل ماسك أداة القطع ويتحرك بدوره حركة افقية يتم تجهيزها بواسطة الاجهزة الموجودة في الغراب الثابت كما ذكرنا سابقا ويسند بدوره على سريز المخرطة كما يستند الغراب المتحرك والثابت والمقعد ايضا على السريز .


## ٢-٦ الثقب والمثقب : Drilling and Drill

تتحرك اداة القطع في هذه العملية حركتين رئيسيتين ، حركة دورانية ( حركة القطع ) وحركة محورية ( حركة التغذية ) وتبقى الشغلة ثابتة اثناء عملية القطع كما مبين بالشكل التالي :

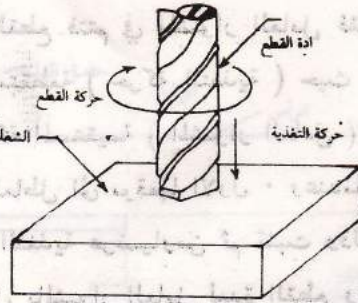


شكل (٣-٦) الثقب

وحركة القطع تتم بواسطة نقل الحركة من المحرك الى المحور الحامل لهذه القطع باستخدام البكرات كما مبين بالشكل (٤-٦) وبواسطة تدوير الدواع يمكن تحريك المحور حركة عمودية وهي حركة التغذية . اما المنضدة والتي تثبت الشغلة عليها فيمكن تحريكها عموديا على عمود المثقب المثبت على السرير وذلك لضبط البعد بين اداة القطع والشغلة .

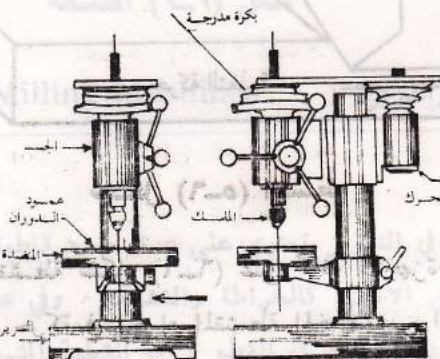

شكل (٤-٦) المثقب

- المنضدة فيمكن تحريكها عموديا لتثبيت البعد اللازم بين اداة القطع والشغلة .
- وتتحرك المنضدة على البدن بواسطة منزلقات عمودية وتستند المنضدة بواسطة
- المسند المثبت على السرير الذي يحمل هذا الاخير البدن والمحرك ايضا .

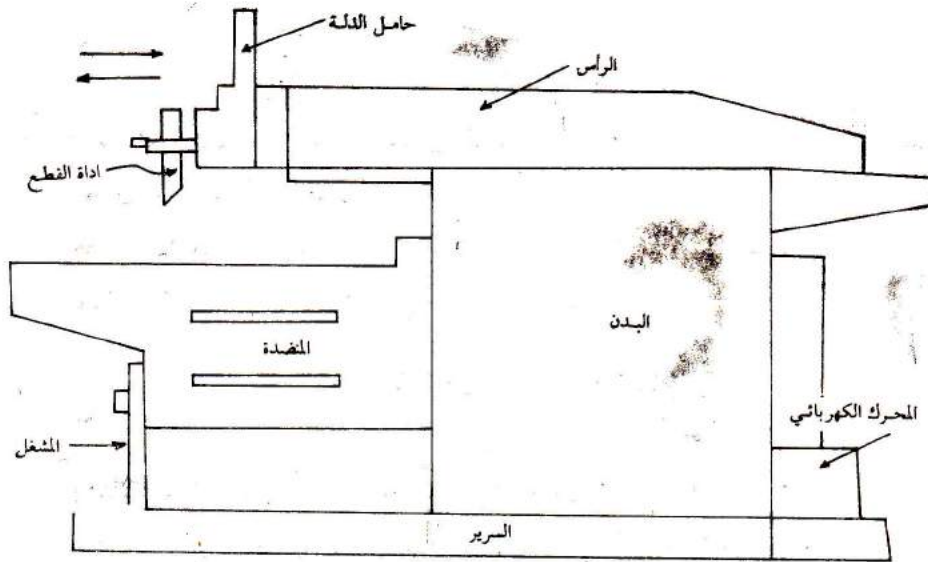


شكل (٦-٦) المقشطة

#### ٦-٤ التفريز والتفريزة : Milling and Milling Machines

اداة القطع في التفريز تحتوي على عدة حدود قاطعة بخلاف ادوات القطع في عمليات التشغيل الاخرى كالحراطة والقشط . وفي عملية التفريز تتحرك اداة القطع حركة دورانية ( حركة القطع ) اما القطعة المشغلة ( الشغلة ) فتتحرك حركة مستقيمة عمودية على محور دوران اداة القطع ( حركة التغذية ) شكل (٦-٧) .





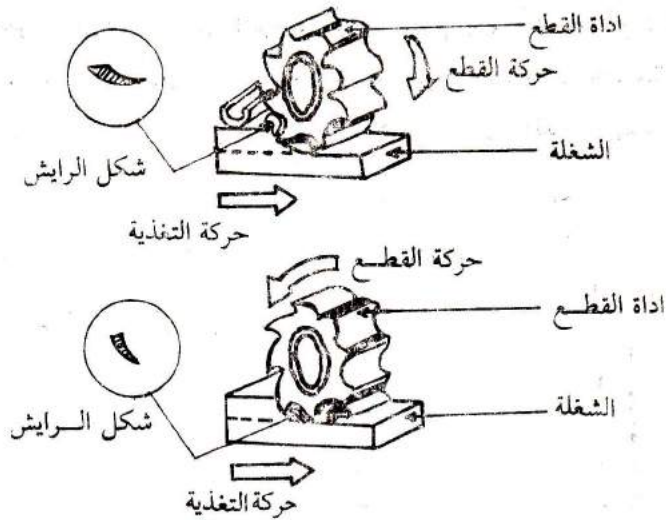

شكل (٦-٧) التفريز الاعتيادي والمتسلق

وهناك عملية تفريز افقية حيث توجد حدود القطع ( اسنان القطع ) على محيط أداة القطع او تفريز رأسي ( عمودي ) وتوجد حدود القطع في هذه الحالة على وجه عدة القطع .

كما ان هنالك تفريز اعتيادي شكل (أ) وتفرز متسلق شكل (ب) ومن عيوب التفريز الاعتيادي كثرة الاهتزازات التي تتولد اثناء عملية القطع كنتيجة للقوى الرافعة المتكررة والتي تؤثر على القطع اثناء التفريز . ان هذه الاهتزازات تؤثر بدورها على جودة السطوح المشغلة . اما بالنسبة للتفريز المتسلق فان أداة القطع تتحرك حركة معاكسة لحركة أداة القطع في التفريز الاعتيادي وتمتاز هذه الطريقة بقلّة الاهتزازات اثناء عملية القطع بالاضافة لكون الرايش يتجمع خلف أداة القطع وليس امامها كما يحدث في التفريز الاعتيادي لذا فان هذه الطريقة لا تحتاج الى ازالة الرايش المستمر اثناء التفريز والذي قد يسبب نتيجة لتراكمه احيانا امام أداة القطع الى كسرها .

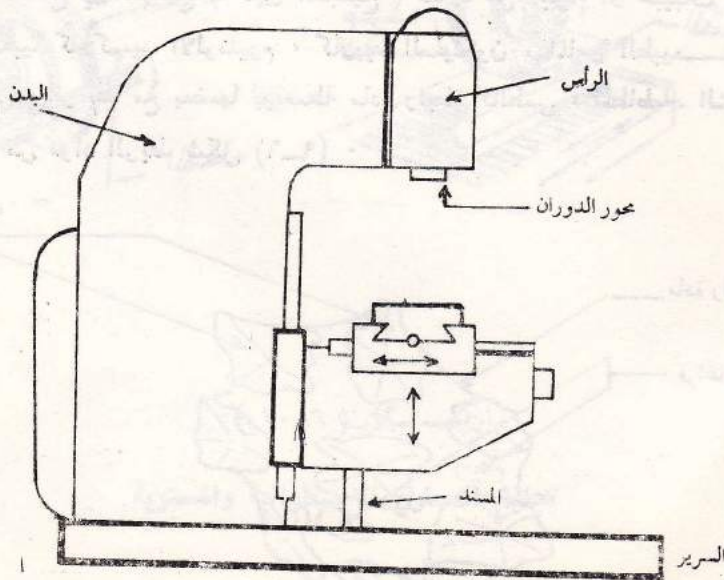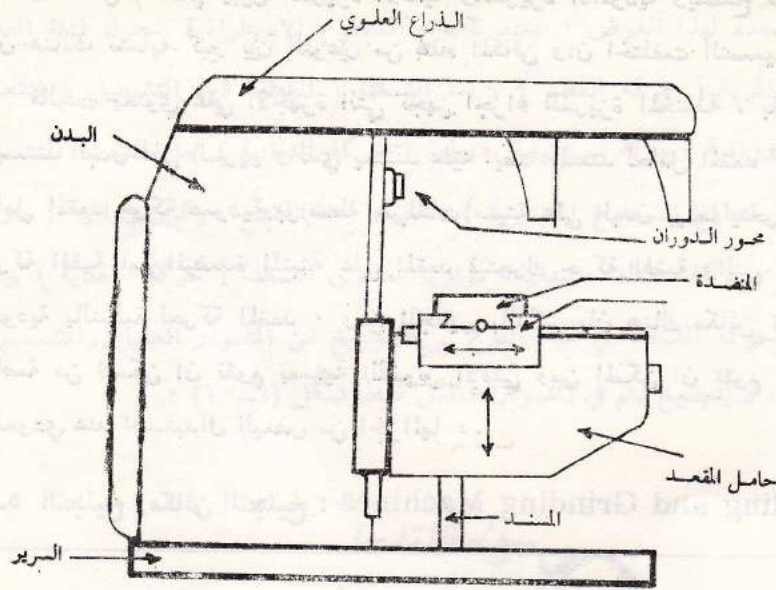


شكل (٦-٨) الفريزة الافقية والعمودية

والشكل (٨-٦) يبين الفريزة الافقية والفريزة العمودية ويتضح من الشكل بان هنالك تشابه كبير بين النوعين من هذه المكائن وان اختلفت التسمية . فالبدن يحتوي على الاجهزة التي تجهز اجزاء الفريزة المختلفة ، بالحركة ، ويستند البدن على السرير والذي يستند عليه ايضا المسند لحامل المقعد . ويتحرك حامل المقعد حركة عمودية بواسطة منزلقات مثبتة على البدن بينما يتحرك المقعد حركة افقية اما المنضدة المثبتة على المقعد فتتحرك حركة افقية والتي تعتبر عمودية بالنسبة لحركة المقعد . ومن الجدير بالذكر بان هناك مكائن تفريز خاصة من الممكن ان تقوم بعملية التفريز الافقي ومن الممكن ان تقوم بالتفريز العمودي عند استبدال البعض من اجزاها .

## ٥-٦ التجليخ ومكائن التجليخ : Grinding and Grinding Machines


اداة القطع في التجليخ ( حجر التجليخ ) عبارة عن اجزاء او حبيبات صلدة صغيرة نسبيا كاوكسيد الالومنيوم ، كاربيد السيلكون ، الماس الطبيعي او الاصطناعي ، ترتبط مع بعضها بواسطة مادة رابطة كالطمي ، المطاط ، الشليك او غيرها من مواد الربط شكل (٩-٦) .

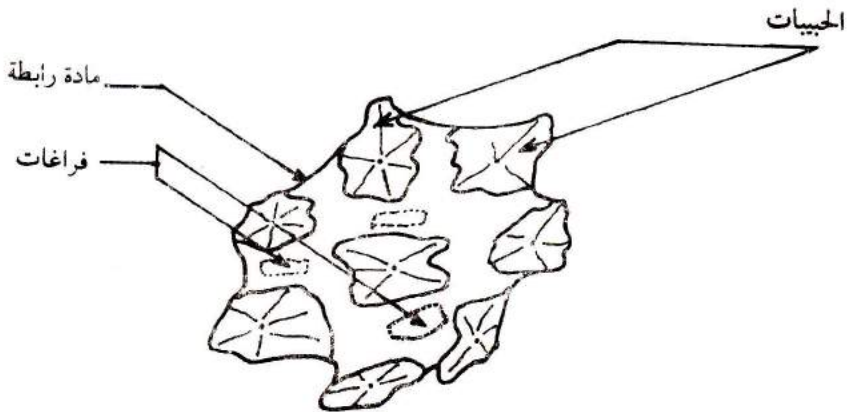

شكل (٩-٦) اداة ( حجر ) التجليخ




ومن الممكن تقسيم اهم عمليات التجليخ الى نوعين تنجز بواسطة مكائن خاصة معدة لهذا الغرض . فعند تجليخ السطوح الاسطوانية تتحرك اداة القطع حركة دائرية ( حركة القطع ) ، اما الشغلة ( القطعة قيد التشغيل ) فتتحرك حركة دورانية وحركة مستقيمة متقطعة ( حركة التغذية ) اما بالنسبة للنوع الثاني ( تجليخ السطوح المستوية ) فتتحرك اداة القطع حركة دورانية ( حركة القطع ) وحركة متقطعة مستقيمة موازية لمستوى الشغلة ( حركة التغذية ) بينما تتركب حركة الشغلة في هذا النوع من التجليخ من المشوار العامل والمشوار العاقل ، والتجليخ يتم في المشوار العامل فقط شكل ( ٦-١٠ ) .

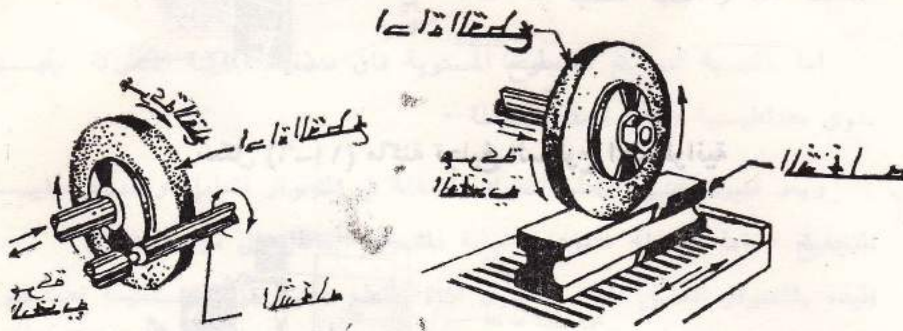


شكل ( ٦-١٠ )

تجليخ السطوح الاسطوانية والمستوية

يلاحظ في الوهلة الاولى بان هنالك اختلافا كبيرا بين ماكنته تجليخ السطوح  
الاسطوانية ، شكل (١١-٦) و ماكنته تجليخ السطوح المستوية الشكل (١٢-٦) .

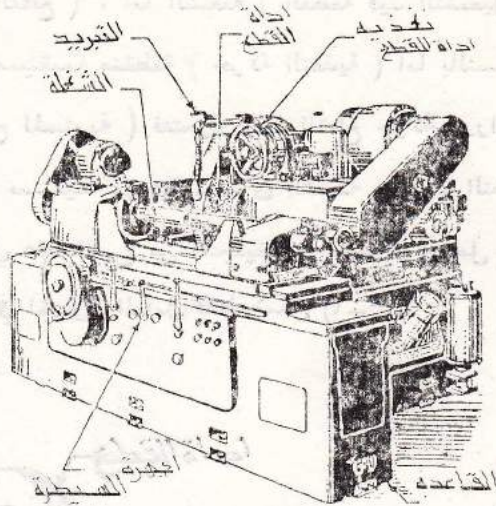

شكل (١١-٦) ماكنته تجليخ السطوح الاسطوانية

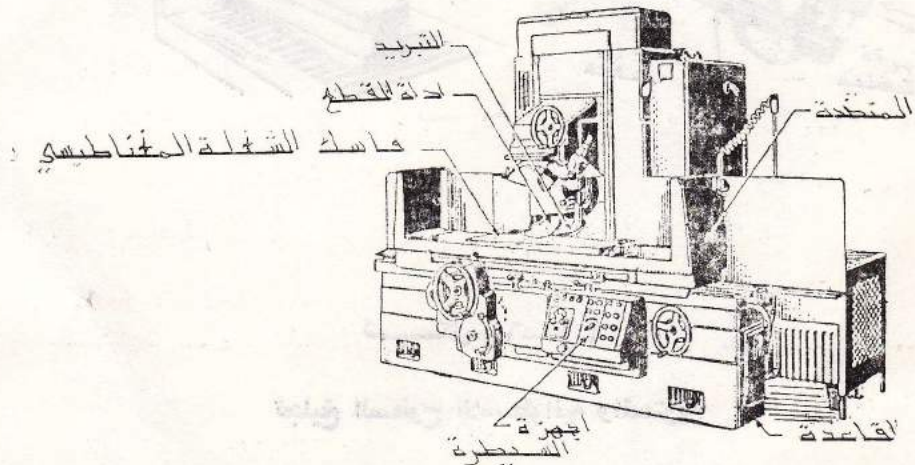

شكل (١٢-٦) ماكنته تجليخ السطوح المستوية

ولكن اسس عمل هذه المكائن متشابه فان حركة المحرك تنتقل الى كافة اجزاء ماكينة التجليخ بواسطة اجهزة خاصة وتزودها بالحركات الدورانية والحركات المستقيمة المتقطعة كما انه من الممكن تغير كافة هذه الحركات وحسب متطلبات عملية التجليخ . فعند تجليخ السطوح الاسطوانية تربط الشغلة بين مركزين يتيحان للشغلة الحركة الدورانية . ثم تقرب اداة التجليخ والتي تدور بسرعة عالية جدا من الشغلة وحسب عمق القطع المطلوب والذي لايتجاوز عادة البعض من اجزاء المليمتر . وعند ذلك تبدأ عملية تجليخ سطح الشغلة الذي يكون تماس مع اداة القطع ومن ثم تتحرك الشغلة ذاتيا حركة مستقيمة ولمسافة قصيرة ( حركة التغذية ) وذلك ليتسنى وضع جزء جديد من سطح الشغلة في تماس مع اداة القطع . تستمر هذه العملية لحين انتهاء تجليخ سطح الشغلة كليا وحسب الطلب .

اما بالنسبة لتجليخ السطوح المستوية فان منضدة الماكينة المتحركة تجهز بقوى مغناطيسية وذلك لمسك الشغلة .

وبعد تثبيت عمق القطع تتحرك الشغلة في المشوار العامل وتحدث عملية التجليخ . اما الشغلة فتعود في نهاية المشوار العاطل الى موقعها الاول . وعند البدء بالمشوار العامل الثاني تتحرك اداة القطع ذاتيا حركة مستقيمة قصيرة ( حركة التغذية ) وبهذا يتم تجليخ جزء جديد من سطح الشغلة . تتكرر هذه العملية الى ان تنتهي عملية تجليخ السطح المطلوب .

ان القطع المنتجة بالتشغيل تنجز عليها عملية واحدة او اكثر من العمليات المذكورة سابقا وفي الكثير من الاحيان وخاصة عند تكرار انتاج قطعة معينة بشكل دوري منتظم يلجأ المصممون الى جمع اكثر من عملية واحدة في ماكينة واحدة وعلى هذا الاساس يتم انتاج القطعة باستخدام ماكينة واحدة وان تعددت واختلفت العمليات الجارية عليها ولكن هذا قد ادى الى تعقيد هذه المكائن كما ذكر سابقا ولكن عمليات التشغيل المنجزة بواسطتها تبقى معتمدة على الاسس التي تم عرضها بصورة مختصرة في هذا الفصل .



### - اسئلة -

- س ١ : ما المقصود بتشغيل المعادن ؟ وما هي اهم عمليات التشغيل ؟
- س ٢ : ما هي اهم العوامل التي تؤثر على تشغيل المعادن ؟
- س ٣ : عرف ما يأتي :
- الرايش ، سرعة القطع ، عمق القطع ، التغذية
- س ٤ : اشرح مستعينا بالرسم احد العمليات التالية :
- أ - الخراطة
- ب - الثقب
- ج - التفريز
- د - القشط
- هـ - التجليخ
- س ٥ : ارسم مخطط بسيط للمخرطة مبينا الاجزاء الرئيسية ودور هذه الاجزاء في عملية الخراطة .
- س ٦ : ارسم مخطط بسيط يبين المثقب مع اجزائه الرئيسية و اشرح باختصار دور اهم هذه الاجزاء في عملية الثقب .
- س ٧ : بين اهم نقاط الاختلاف بين عملية القشط والخراطة .
- س ٨ : ارسم مخطط بسيط يبين اهم اجزاء المقتشة ودور هذه الاجزاء في عملية القشط .
- س ٩ : ما الفرق بين التفريز الاعتيادي والتفريز المتسلق ؟ وضح اجابتك مستعينا بالرسم .
- س ١٠ : ارسم مخطط لاحد الماكائن التالية مبينا اهم الاجزاء
- أ - الفريزة الافقية
- ب - الفريزة العمودية

س١١ : ارسم مقطع في حجر التجليخ مبينا اهم اجزائه • ماهي اهم المواد التي تستعمل في صنع حجر التجليخ ؟

س١٢ : ما الفرق بين ادوات القطع المستخدمة في العمليات التالية :

أ - الخراطة

ب - التفريز

ج - التجليخ

س١٣ : قارن بين عملية تجليخ السطوح الاسطوانية والمستوية مستعينا بالرسم •

س١٤ : ما المقصود بالمشوار العامل والمشوار العاطل ؟ اذكر اهم عمليات التشغيل التي تشترك في مثل هذه التسميات •

## الفصل السابع

### ( عمليات السباكة )

#### Casting Processes.

إن مصطلح - التشكيل - يترادف بشتى معاني في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجري على المادن والسائبات لغرض تشكيلها شكلاً أو هيئة معينة بظلالها بأحدى الأساليب المناسبة للتشكيل التي سوف نناقش لاحقاً . وتجرى معظم هذه العمليات تحت ضغط أو قوة من المادن أو السائبات بعد التشكيل . وهي تتميز بذلك من عمليات - التشكيل - السابطة الأولية أو التشكيل

## الفصل السابع

### ( عمليات السباكة )

#### Casting Processes.

إن مصطلح - التشكيل - يترادف بشتى معاني في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجري على المادن والسائبات لغرض تشكيلها شكلاً أو هيئة معينة بظلالها بأحدى الأساليب المناسبة للتشكيل التي سوف نناقش لاحقاً . وتجرى معظم هذه العمليات تحت ضغط أو قوة من المادن أو السائبات بعد التشكيل . وهي تتميز بذلك من عمليات - التشكيل - السابطة الأولية أو التشكيل بالبركبات ، أو أنها تصب في قوالب خاصة لا تحتل الشكل أو الهيئة النهائية المراد ، والتي تعتبر كخطوة أول لغرض انتاج المخرجات النهائية منها بواسطة عمليات تشكيل المعينة الأخرى التي سوف نعرض لاحقاً . وتسمى عملية الأخيرة بـ **التشكيل الأولي** .

( والجمع باب انتاج المادن )

لما لا شك بالامكان تقسيم عمليات التشكيل إلى قسمين رئيسيين :

١ - عمليات التشكيل في الحالة السائلة . وتشمل عمليات السباكة بالزواحيق .

٢ - عمليات التشكيل في الحالة الجامدة . وتشمل جميع عمليات التشكيل

المسبوكة الأولية ، التي يمكن تصنيفها كما يلي :

أ - تشكيل البركبات الأولية بعمليات التشكيل على الساخن .

ب - تشكيل البركبات الأولية بعمليات التشكيل على البارد .



# ١-٣-٥ انواع الاجنات : Types of chisels.


- ١- الاجنة ذات حافة القطع العريضة : وتستعمل لتشغيل القطع ذات السطوح  
الاجنة ذات حافة القطع الضيقة : التي تستعمل في عمليات فتح المجاري او
- ٢- الاجنة ذات العرض القليل : التي تستعمل عادة لتحديد اركان الزوايا
- ٣- الاجنة ذات حافة القطع المربعة : وتستعمل عادة لتحديد اركان الزوايا

الداخلية ولعمل المجاري والقنوات المربعة او المثلثة المقاطع .

اجنة القطع الضيق



اجنة القطع العريض

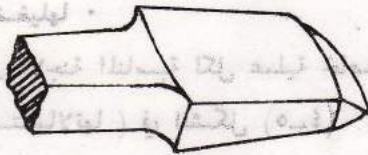

اجنة القطع المربع



الاجنة المستديرة



شكل (٥-٤) انواع الاجنات

الاجنات ١٢-٥ (٥-٦) ١٢-٥

٤ - الاجنة المستديرة : التي تستعمل لفتح قنوات التزيت ذات المقطع الدائري  
او المستدير .

## ٢-٣-٥ صناعة الاجنات : Manufacturing of Chisels.

تصنع الاجنات من الصلب الكربوني العالي الكربون ( ١٠-١٤ ٪ كربون )  
حسب الخطوات التالية :

- ١ - التشكيل بالطرق على الساخن الى الشكل المطلوب للاجنة .
- ٢ - تشغيل حافة القطع بواسطة عملية البرادة .
- ٣ - تصليد حافة القطع بالمعاملة الحرارية .
- ٤ - تهذيب وتمديد حافة القطع بواسطة عملية التجليخ .

## ٤-٥ المنشار وعملية النشر : Saw and Sawing.

المنشار اليدوي عبارة عن عدة قطع تتكون من جسم المنشار الذي تحتوي  
حافته على عدد كبير من الاسنان التي تقوم بقطع المعدن حيث يتكون رايش ناعم .  
ومن الملاحظات المهمة حول استعمال المنشار اليدوي ما يلي :

- ١ - اتجاه القطع : يكون اتجاه القطع عادة الى الامام ( مشوار القطع ) حيث  
تكون الاسنان متجهة الى الامام ايضا . وهناك انواع من المناشير  
تستعمل للقطع الامامي والخلفي . وتكون فيها اسنان القطع عمودية  
على سطح القطعة المراد نشرها .

- ٢ - تفليج اسنان المنشار : تفليج اسنان المنشار ، اي تكون مائلة الى اليسار  
والى اليمين بالتعاقب ، لعدة اسباب اهمها :

- ١ - منع اختناق المنشار ، اي توقفه عن القطع بسبب امتلاء المجالات  
بين الاسنان بالرايش حيث يساعد التفليج على تصريف الرايش  
المكون .

- ب - تقليل الاحتكاك بين جسم المنشار والقطعة المعدنية يستفاد على

التفليج احيانا يتمويج جسم المنشار خاصة عندما تكون اسننان  
المنشار صغيرة جدا .

٣ - سرعة القطع : يجب ان لا ترتفع عن حد معين حيث ان ذلك يؤدي الى  
ارتفاع الحرارة نتيجة الاحتكاك وفقدان المنشار لبعض خواصه الميكانيكية .

#### ١-٤-٥ انواع المناشير : Types of Saws

تصنف المناشير استنادا الى عدد الاسننان في وحدة الطول الى الانواع التالية :  
١ - المنشار الخشن : ويكون عدد الاسننان في وحدة الطول يساوي ١٤-١٦ سن  
لكل ٢٥ ملم . ويستعمل عادة لنشر المواد المعدنية اللينة مثل الألمنيوم  
والقصدير والنحاس .

٢ - المنشار المتوسط الخشونة : عدد الاسننان في وحدة الطول يساوي ٢٢ سنا  
ويستعمل عادة لنشر الصلب الكربوني والباطيء الكربون والحديد الزهر  
الرمادي والمطيلي والمواد المعدنية الاخرى ذات الصلادات المتوسطة .

المنشار الناعم : عدد الاسننان لوحدة الطول يساوي ٣٢ سنا ويستعمل لنشر  
المواد المعدنية ذات الصلادة العالية مثل الصلب الكربوني العالي الكربون والحديد  
الزهر الابيض .

#### ٢-٤-٥ صناعة المناشير : Manufacturing of Saws

تصنع المناشير من الصلب الكربوني «العالي الكربون» ، حيث يشكل صفيح  
منه الى الشكل الاولي لجسم المنشار ، ثم يصار الى قطع الاسننان بواسطة ماكينة  
تجليخ خاصة وبعد ذلك تفلح اسننان المنشار ، يصلد المنشار بواسطة المعاملات  
الحرارية لاكتساب الخواص الميكانيكية الضرورية لعملية القطع وخاصة الصلادة .



- اسئلة -

س ١ : ما هي المتطلبات الواجب توفرها في العدد اليدوية لغرض الاستعمال الصحيح لها ؟

س ٢ : بين انواع المبادر من حيث الخشونة او النعومة مع اهم الاستعمالات .

س ٣ : ما هي اهم الاسس في تصنيف المبادر . وما هي انواع المبادر ؟

س ٤ : اشرح عملية صناعة المبادر . لماذا تصنع المبادر من الصلب العالي الكربون ؟

س ٥ : ما هي اهم استعمالات المقشطة اليدوية ؟ ماهي انواعها ؟

س ٦ : ما هي اهم الملاحظات حول كيفية استعمال الاجنة او الازميل ؟

س ٧ : اذكر اهم انواع الاجنات مع استعمالاتها .

س ٨ : اذكر خطوات صناعة الاجنات .

س ٩ : ما المقصود بتفليج المناشير ؟ ولماذا تفليج المناشير ؟

س ١٠ : اذكر انواع المناشير واستعمالاتها المختلفة .

س ١١ : كيف تصنع المناشير ؟

## الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals

يشكل المعدن في الحالة الصلبة بكتل تشكل المعدن حيث يتم إما في الحالة الصلبة أو السائلة كما سيأتي ذكره في فصل قادم .

والغاية الرئيسية من تشغيل المعدن هو الحصول على بعض أجزاء التجهيزات بالابعاد والأشكال الهندسية المطلوبة ويتم هذا أساساً بإزالة طبقات من المعدن باستخدام أدوات تسمى بأدوات القطع وهذه الطبقات المزالة من سطح المعدن تسمى بالراسب ، وتتم هذه العملية التي تسمى في علمية الآلة على الترتيب الآتية :

### الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals

من المادة التي أصبح منها أدوات القطع تكون أصلها وأغنى من المادة المستوردة لها ، وذلك ليسفلي لها تحمل الجهد لقوة النار فكلية التشغيل وتطويعه حسب الكربوني وصلب البرق المالب والفرز والقي من أهم الشواذ التي أصبح لها أدوات القطع المختلفة . ومن الجدير بالذكر بأن هنالك بعض العمليات المستوردة في عمليات التشغيل المختلفة والتي من الواجب تصنيفها طبقاً لما قيل المول في الفصل عمليات التشغيل .

( Machining Processes )

## الفصل السادس

### ( تشغيل المعادن )

#### Machining of Metals.

تشغل المعادن في الحالة الصلبة بخلاف تشكيل المعادن حيث يتم اما في الحالة الصلبة او السائلة كما سيأتي ذكره في فصل قادم .

والغاية الرئيسية من تشغيل المعادن هو الحصول على بعض اجزاء المنتجات بالابعاد والاشكال الهندسية المطلوبة ويتم هذا اساسا بأزالة طبقات من المعدن باستعمال اداة تسمى بأداة القطع وهذه الطبقات المزالة من سطح المعدن تسمى بالرايش . وتعتمد المتغيرات التي تستخدم في عملية الازالة على البنية البلورية للمعدن المشغل وكذلك على طريقة او عملية التشغيل المستخدمة . ومن اهم عمليات تشغيل المعادن هي :

أ - الخراطة ، شكل (١-٦)

ب - الثقب ، شكل (٣-٦)

ج - القشط ، شكل (٥-٦)

د - التفريز ، شكل (٧-٦)

هـ - التجليخ ، شكل (١٠-٦)

ان المادة التي نصنع منها ادوات القطع تكون اصلد وامتن من المادة المراد تشغيلها وذلك ليتسنى لها تحمل الجهود المتولدة اثناء عملية التشغيل ويعتبر الصلب الكاربوني وصلب السرعة العالية والخزف والماس من اهم المواد التي تصنع منها ادوات القطع المختلفة ، ومن الجدير بالذكر بان هنالك بعض المسميات المشتركة بين عمليات التشغيل المختلفة والتي من الواجب تعريف الطالب بها قبل الدخول في تفاصيل عمليات التشغيل .


( Machining Processes )



معدن (معدن)

(معدن) (معدن)

Machining of Metals

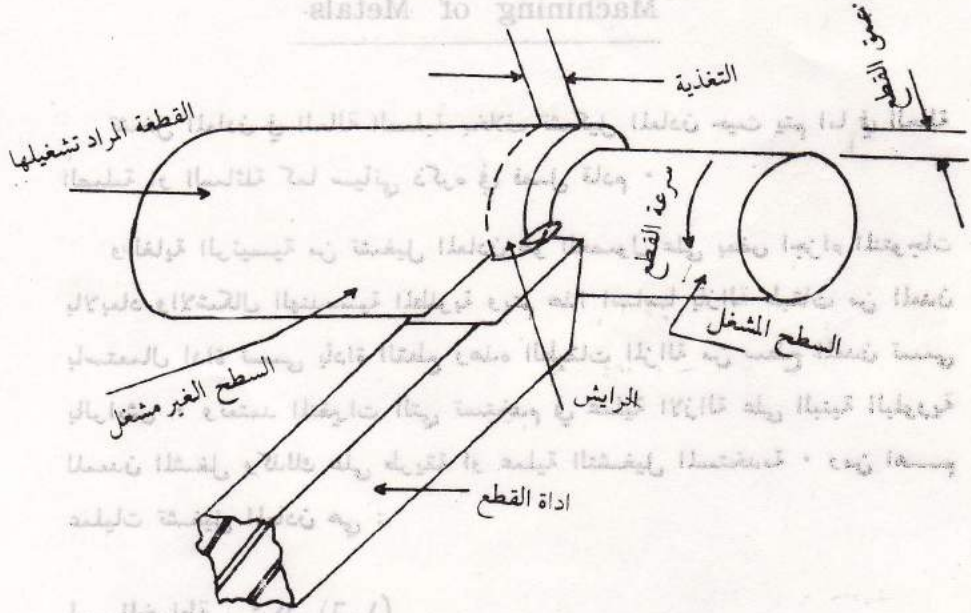

(٢-١) سرعة القطع - أ

(٢-٢) سرعة القطع - ب

الشكل (١-٦) شكل توضيحي يبين سرعة

القطع والتغذية وعمق القطع في عملية الخراطة

(٢-٣) سرعة القطع - ج

أ - سرعة القطع : Cutting Speed

هي عبارة عن المسافة المقطوعة للحركة النسبية بين أداة القطع والشغل

(القطعة المراد تشغيلها) في وحدة الزمن

المسافة التي تقطعها أداة القطع (وحدة طول)

سرعة القطع =  $\frac{\text{المسافة التي تقطعها أداة القطع (وحدة طول)}}{\text{الزمن (وحدة الزمن)}}$

الزمن (وحدة الزمن)

## ب - التغذية : Feed.

هي عبارة عن المسافة المقطوعة للحركة النسبية بين أداة القطع والشغلة في فترة معينة من الزمن ( فترة الدورة الواحدة للمحور بالمخارط والمثاقب وفترة المشوار المزدوج بالمقاشط ) وتقاس بوحدات الطول لكل دورة للمحور او لكل مشوار مزدوج .

## ج - عمق القطع : Depth of Cut

عبارة عن عمق الطبقة المشغلة من سطح القطعة المراد تشغيلها في كل مرور لأداة القطع .


ان شكل الرايش المتكون في عمليات التشغيل المختلفة يتراوح بين الرايش المستمر والرايش المتقطع حيث ان شكل الرايش يعتمد على عوامل مختلفة منها نوعية المعدن المشغل وسرعة القطع ، شكل أداة القطع وغيرها من العوامل الاخرى ومن الجدير بالذكر ان لا ننسى بان المنافسة بين منتجي مكائن التشغيل في كسب الاسواق العالمية ادت الى زيادة ملحوظة في السرعة الانتاجية لهذه المكائن الا ان هذا كان على حساب التصميم ، حيث اصبحت تنتج بتصاميم معقدة جدا ولاغراض مختلفة حيث ان الكثير من العمليات المتعددة من الممكن في الوقت الحاضر القيام بها باستخدام ماكينة واحدة وباجراء بسيط من المشغل او حتى بدون الحاجة الى المشغل احيانا .

لذا فاننا سنحاول شرح عمليات التشغيل ومكائنها بشكل مبسط حيث ان الغرض هو تعريف الطالب على اساس هذه العمليات واسس عمل مكائن التشغيل ومن الممكن الرجوع الى المصادر المذكورة في نهاية هذا الكتاب عند الرغبة في استزادة المعرفة .

## ١-٦ الخراطة والمخارط : Turning and Lathe Machines:

تتحرك الشغلة في هذه العملية حركة دورانية هي حركة القطع اما أداة القطع فتتحرك حركة مستقيمة موازية لمحور الشغلة تسمى بحركة التغذية ، شكل (١-٦)

والكائن المستعملة في عملية الخراطة تسمى بالمخارط والشكل التالي يبين  
الاجزاء الرئيسية لهذه الماكينة بشكل مبسط .

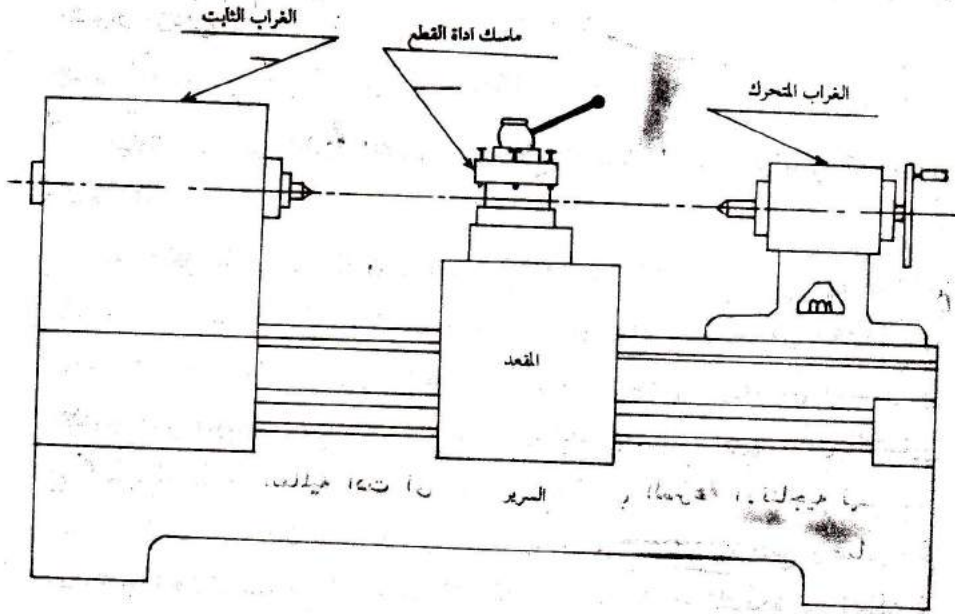


شكل (٢-٦) المخرطة

ويحتوي الغراب الثابت على كافة الاجهزة والتي يتم بواسطتها انجاز عملية  
الخراطة اما الغراب المتحرك فيستخدم لتثبيت الشغلة بين المراكز وكذلك عند  
استعمال المخرطة في الثقب فعندها يمكن استخدامه لمسك أداة الثقب . أما  
المقعد فيحمل ماسك أداة القطع ويتحرك بدوره حركة افقية يتم تجهيزها بواسطة  
الاجهزة الموجودة في الغراب الثابت كما ذكرنا سابقا ويسند بدوره على سرير  
المخرطة كما يستند الغراب المتحرك والثابت والمقعد ايضا على السرير .




## ٢-٦ الثقب والمثقب : Drilling and Drill

تتحرك اداة القطع في هذه العملية حركتين رئيسيتين ، حركة دورانية ( حركة القطع ) وحركة محورية ( حركة التغذية ) وتبقى الشغلة ثابتة اثناء عملية القطع كما مبين بالشكل التالي :

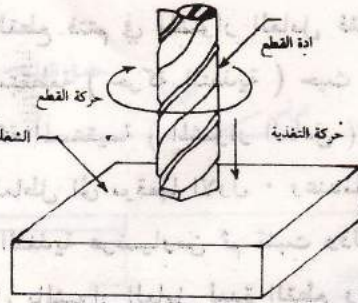


شكل (٣-٦) الثقب

وحركة القطع تتم بواسطة نقل الحركة من المحرك الى المحور الحامل لهذه القطع باستخدام البكرات كما مبين بالشكل (٤-٦) وبواسطة تدوير الدواع يمكن تحريك المحور حركة عمودية وهي حركة التغذية . اما المنضدة والتي تثبت الشغلة عليها فيمكن تحريكها عموديا على عمود المثقب المثبت على السرير وذلك لضبط البعد بين اداة القطع والشغلة .

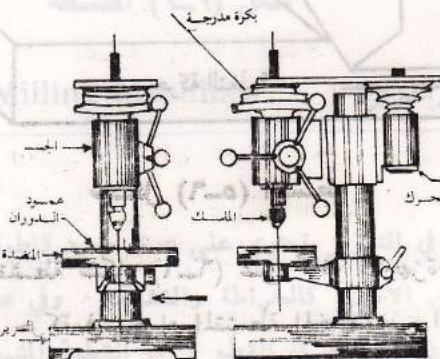

شكل (٤-٦) المثقب


- المنضدة فيمكن تحريكها عموديا لتثبيت البعد اللازم بين اداة القطع والشغلة .
- وتتحرك المنضدة على البدن بواسطة منزلقات عمودية وتستند المنضدة بواسطة
- المسند المثبت على السرير الذي يحمل هذا الاخير البدن والمحرك ايضا .

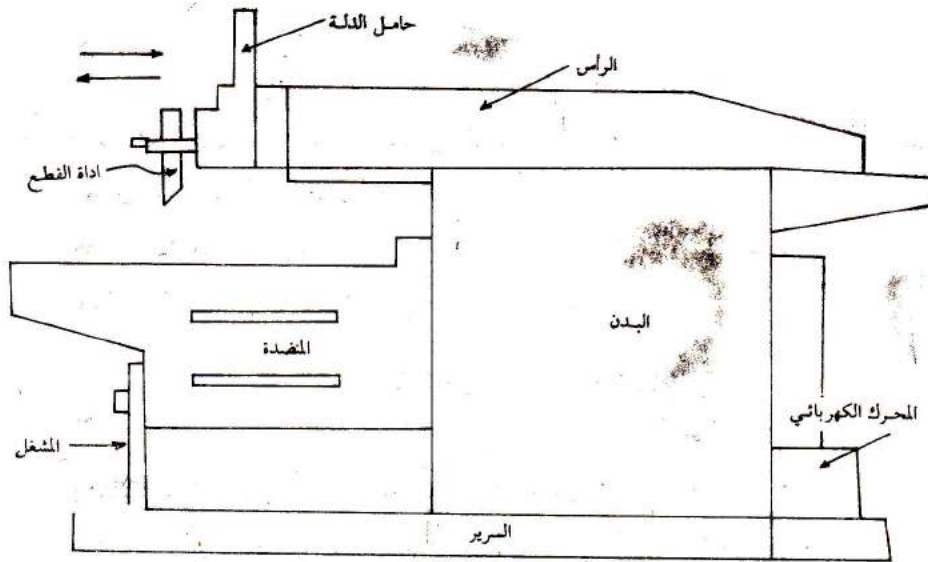

شكل (٦-٦) المقشطة

#### ٦-٤ التفريز والفريزة : Milling and Milling Machines

اداة القطع في التفريز تحتوي على عدة حدود قاطعة بخلاف ادوات القطع في عمليات التشغيل الاخرى كالحراطة والقشط . وفي عملية التفريز تتحرك اداة القطع حركة دورانية ( حركة القطع ) اما القطعة المشغلة ( الشغلة ) فتتحرك حركة مستقيمة عمودية على محور دوران اداة القطع ( حركة التغذية ) شكل (٦-٧) .


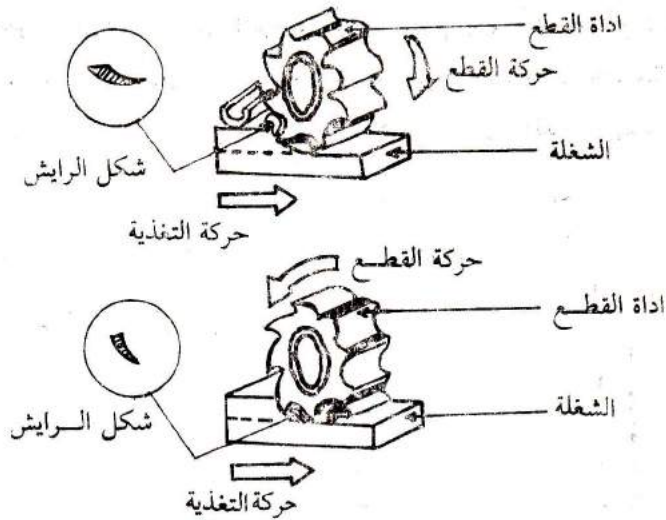


شكل (٦-٧) التفريز الاعتيادي والمتسلق

وهناك عملية تفريز افقية حيث توجد حدود القطع ( اسنان القطع ) على محيط أداة القطع او تفريز رأسي ( عمودي ) وتوجد حدود القطع في هذه الحالة على وجه عدة القطع .

كما ان هنالك تفريز اعتيادي شكل (أ) وتفرز متسلق شكل (ب) ومن عيوب التفريز الاعتيادي كثرة الاهتزازات التي تتولد اثناء عملية القطع كنتيجة للقوى الرافعة المتكررة والتي تؤثر على القطع اثناء التفريز . ان هذه الاهتزازات تؤثر بدورها على جودة السطوح المشغلة . اما بالنسبة للتفريز المتسلق فان أداة القطع تتحرك حركة معاكسة لحركة أداة القطع في التفريز الاعتيادي وتمتاز هذه الطريقة بقلّة الاهتزازات اثناء عملية القطع بالاضافة لكون الرايش يتجمع خلف أداة القطع وليس امامها كما يحدث في التفريز الاعتيادي لذا فان هذه الطريقة لا تحتاج الى ازالة الرايش المستمر اثناء التفريز والذي قد يسبب نتيجة لتراكمه احيانا امام أداة القطع الى كسرها .



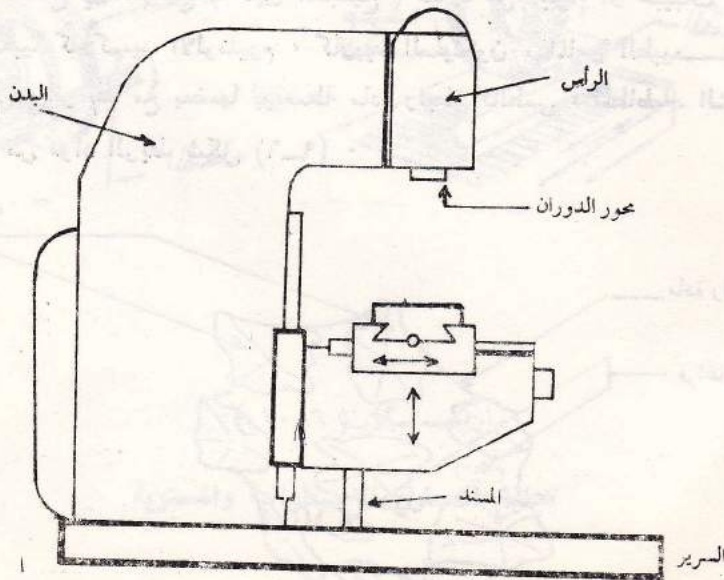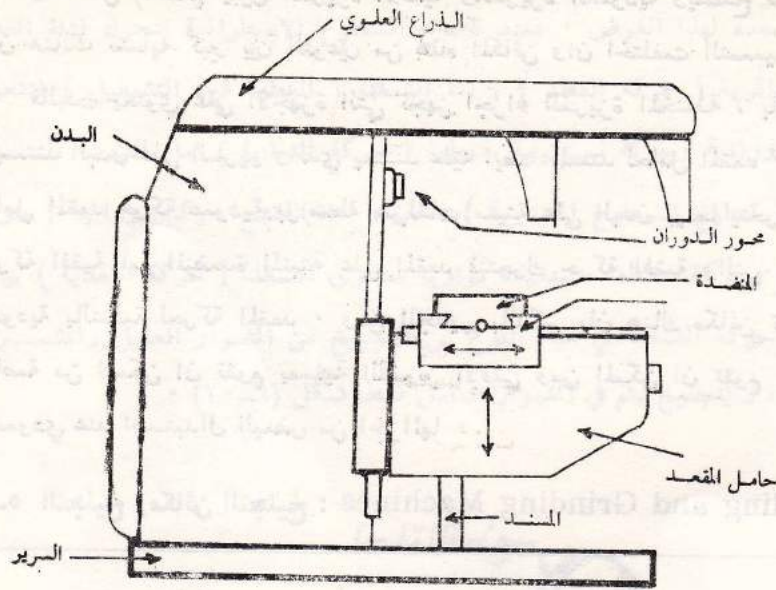


شكل (٦-٨) الفريزة الافقية والعمودية

والشكل (٨-٦) يبين الفريزة الافقية والفريزة العمودية ويتضح من الشكل بان هنالك تشابه كبير بين النوعين من هذه المكائن وان اختلفت التسمية . فالبدن يحتوي على الاجهزة التي تجهز اجزاء الفريزة المختلفة ، بالحركة ، ويستند البدن على السرير والذي يستند عليه ايضا المسند لحامل المقعد . ويتحرك حامل المقعد حركة عمودية بواسطة منزلقات مثبتة على البدن بينما يتحرك المقعد حركة افقية اما المنضدة المثبتة على المقعد فتتحرك حركة افقية والتي تعتبر عمودية بالنسبة لحركة المقعد . ومن الجدير بالذكر بان هناك مكائن تفريز خاصة من الممكن ان تقوم بعملية التفريز الافقي ومن الممكن ان تقوم بالتفريز العمودي عند استبدال البعض من اجزاها .


## ٥-٦ التجليخ ومكائن التجليخ : Grinding and Grinding Machines

اداة القطع في التجليخ ( حجر التجليخ ) عبارة عن اجزاء او حبيبات صلدة صغيرة نسبيا كاوكسيد الالومنيوم ، كاربيد السيلكون ، الماس الطبيعي او الاصطناعي ، ترتبط مع بعضها بواسطة مادة رابطة كالطمي ، المطاط ، الشليك او غيرها من مواد الربط شكل (٩-٦) .

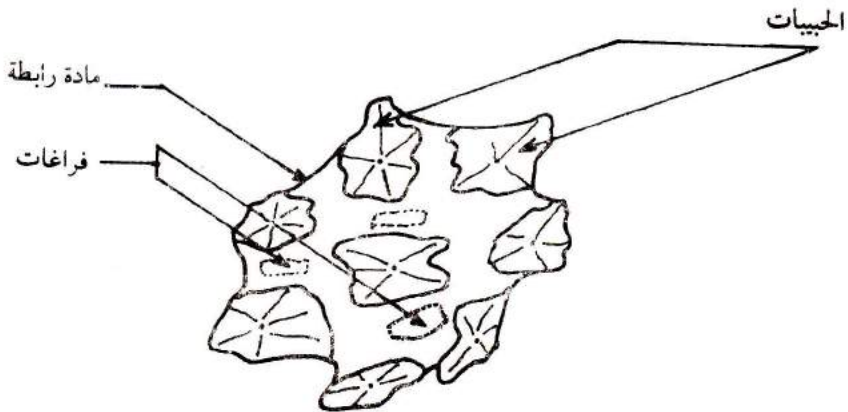

شكل (٩-٦) اداة ( حجر ) التجليخ

ومن الممكن تقسيم اهم عمليات التجليخ الى نوعين تنجز بواسطة مكائن خاصة معدة لهذا الغرض . فعند تجليخ السطوح الاسطوانية تتحرك اداة القطع حركة دائرية ( حركة القطع ) ، اما الشغلة ( القطعة قيد التشغيل ) فتتحرك حركة دورانية وحركة مستقيمة متقطعة ( حركة التغذية ) اما بالنسبة للنوع الثاني ( تجليخ السطوح المستوية ) فتتحرك اداة القطع حركة دورانية ( حركة القطع ) وحركة متقطعة مستقيمة موازية لمستوى الشغلة ( حركة التغذية ) بينما تتركب حركة الشغلة في هذا النوع من التجليخ من المشوار العامل والمشوار العاقل ، والتجليخ يتم في المشوار العامل فقط شكل ( ٦-١٠ ) .

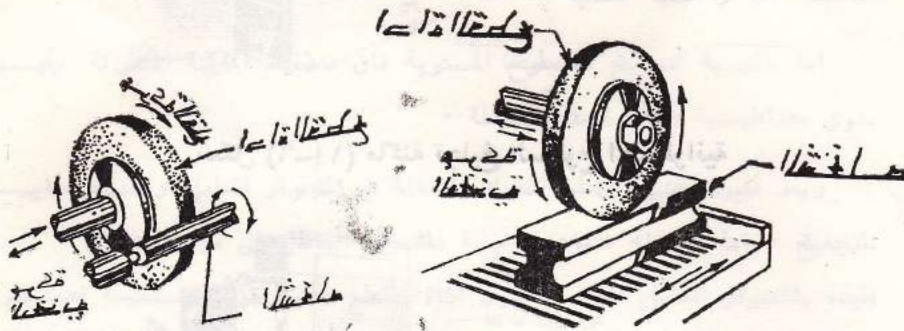


شكل ( ٦-١٠ )


تجليخ السطوح الاسطوانية والمستوية



يلاحظ في الوهلة الاولى بان هنالك اختلافا كبيرا بين ماكنته تجليخ السطوح الاسطوانية ، شكل (١١-٦) و ماكنته تجليخ السطوح المستوية الشكل (١٢-٦) .

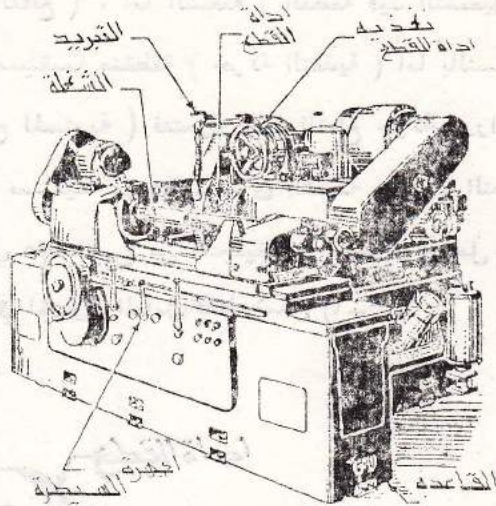

شكل (١١-٦) ماكنته تجليخ السطوح الاسطوانية

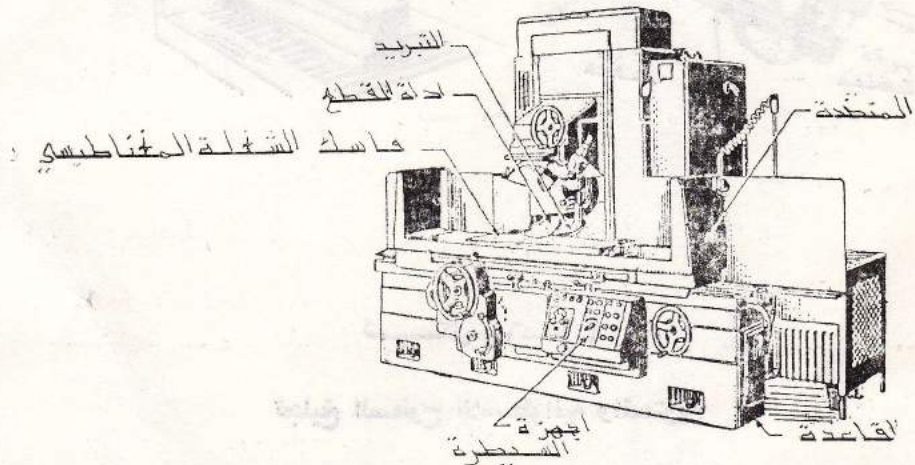

شكل (١٢-٦) ماكنته تجليخ السطوح المستوية

ولكن اسس عمل هذه المكائن متشابه فان حركة المحرك تنتقل الى كافة اجزاء ماكينة التجليخ بواسطة اجهزة خاصة وتزودها بالحركات الدورانية والحركات المستقيمة المتقطعة كما انه من الممكن تغير كافة هذه الحركات وحسب متطلبات عملية التجليخ . فعند تجليخ السطوح الاسطوانية تربط الشغلة بين مركزين يتيحان للشغلة الحركة الدورانية . ثم تقرب اداة التجليخ والتي تدور بسرعة عالية جدا من الشغلة وحسب عمق القطع المطلوب والذي لايتجاوز عادة البعض من اجزاء المليمتر . وعند ذلك تبدأ عملية تجليخ سطح الشغلة الذي يكون تماس مع اداة القطع ومن ثم تتحرك الشغلة ذاتيا حركة مستقيمة ولمسافة قصيرة ( حركة التغذية ) وذلك ليتسنى وضع جزء جديد من سطح الشغلة في تماس مع اداة القطع . تستمر هذه العملية لحين انتهاء تجليخ سطح الشغلة كليا وحسب الطلب .

اما بالنسبة لتجليخ السطوح المستوية فان منضدة الماكينة المتحركة تجهز بقوى مغناطيسية وذلك لمسك الشغلة .

وبعد تثبيت عمق القطع تتحرك الشغلة في المشوار العامل وتحدث عملية التجليخ . اما الشغلة فتعود في نهاية المشوار العاطل الى موقعها الاول . وعند البدء بالمشوار العامل الثاني تتحرك اداة القطع ذاتيا حركة مستقيمة قصيرة ( حركة التغذية ) وبهذا يتم تجليخ جزء جديد من سطح الشغلة . تتكرر هذه العملية الى ان تنتهي عملية تجليخ السطح المطلوب .

ان القطع المنتجة بالتشغيل تنجز عليها عملية واحدة او اكثر من العمليات المذكورة سابقا وفي الكثير من الاحيان وخاصة عند تكرار انتاج قطعة معينة بشكل دوري منتظم يلجأ المصممون الى جمع اكثر من عملية واحدة في ماكينة واحدة وعلى هذا الاساس يتم انتاج القطعة باستخدام ماكينة واحدة وان تمددت واختلفت العمليات الجارية عليها ولكن هذا قد ادى الى تعقيد هذه المكائن كما ذكر سابقا ولكن عمليات التشغيل المنجزة بواسطتها تبقى معتمدة على الاسس التي تم عرضها بصورة مختصرة في هذا الفصل .

### - اسئلة -

- س ١ : ما المقصود بتشغيل المعادن ؟ وما هي اهم عمليات التشغيل ؟
- س ٢ : ما هي اهم العوامل التي تؤثر على تشغيل المعادن ؟
- س ٣ : عرف ما يأتي :
- الرايش ، سرعة القطع ، عمق القطع ، التغذية
- س ٤ : اشرح مستعينا بالرسم احد العمليات التالية :
- أ - الخراطة
- ب - الثقب
- ج - التفريز
- د - القشط
- هـ - التجليخ
- س ٥ : ارسم مخطط بسيط للمخرطة مبينا الاجزاء الرئيسية ودور هذه الاجزاء في عملية الخراطة .
- س ٦ : ارسم مخطط بسيط يبين المثقب مع اجزائه الرئيسية و اشرح باختصار دور اهم هذه الاجزاء في عملية الثقب .
- س ٧ : بين اهم نقاط الاختلاف بين عملية القشط والخراطة .
- س ٨ : ارسم مخطط بسيط يبين اهم اجزاء المقتشة ودور هذه الاجزاء في عملية القشط .
- س ٩ : ما الفرق بين التفريز الاعتيادي والتفريز المتسلق ؟ وضح اجابتك مستعينا بالرسم .
- س ١٠ : ارسم مخطط لاحد الماكائن التالية مبينا اهم الاجزاء
- أ - الفريزة الافقية
- ب - الفريزة العمودية



س١١ : ارسم مقطع في حجر التجليخ مبينا اهم اجزائه • ماهي اهم المواد التي تستعمل في صنع حجر التجليخ ؟

س١٢ : ما الفرق بين ادوات القطع المستخدمة في العمليات التالية :

أ - الخراطة

ب - التفريز

ج - التجليخ

س١٣ : قارن بين عملية تجليخ السطوح الاسطوانية والمستوية مستعينا بالرسم •

س١٤ : ما المقصود بالمشوار العامل والمشوار العاطل ؟ اذكر اهم عمليات التشغيل التي تشترك في مثل هذه التسميات •

## الفصل السابع

### ( عمليات السباكة )

#### Casting Processes.

إن مصطلح - التشكيل - يترادف بصفة عامة في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجري على المادن والسائبات لغرض تشكيلها شكلاً أو هيئة معينة بظلالها بأحدى الأساليب المناسبة للتشكيل التي سوف نناقش لاحقاً . وتجرى معظم هذه العمليات عادة بتدفق المادة جزء من الماد أو السائبة في التشكيل - وهي تشير بذلك من غيرات - التشكيل

## الفصل السابع

### ( عمليات السباكة )

#### Casting Processes.

إن مصطلح - التشكيل - يترادف بصفة عامة في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجري على المادن والسائبات لغرض تشكيلها شكلاً أو هيئة معينة بظلالها بأحدى الأساليب المناسبة للتشكيل التي سوف نناقش لاحقاً . وتجرى معظم هذه العمليات عادة بتدفق المادة جزء من الماد أو السائبة في التشكيل - وهي تشير بذلك من غيرات - التشكيل

### ( عمليات السباكة )

إن مصطلح - التشكيل - يترادف بصفة عامة في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجري على المادن والسائبات لغرض تشكيلها شكلاً أو هيئة معينة بظلالها بأحدى الأساليب المناسبة للتشكيل التي سوف نناقش لاحقاً . وتجرى معظم هذه العمليات عادة بتدفق المادة جزء من الماد أو السائبة في التشكيل - وهي تشير بذلك من غيرات - التشكيل

## الفصل السابع

### ( عمليات السباكة )

#### Casting Processes.

ان مصطلح « التشكيل » سوف يستعمل في هذا الكتاب للدلالة على العمليات التي تجرى على المعادن والسبائك لغرض اكسابها اشكالا او هيئة معينة ومطلوبة، باحدى الاساليب المناسبة للتشكيل التي سوف تناقش لاحقا . وتجري معظم هذه العمليات عادة بدون ازالة جزء من المعادن او السبائك قيد التشكيل . وهي تتميز بذلك عن عمليات « التشغيل » والتي تعنى اكتساب الهيئة او الشكل المطلوب بواسطة عمليات القطع والازالة المنجزة في معامل التشغيل باستعمال العدد والالات المختلفة مثل العدد اليدوية ( المبرد والمنشار والمقشطة اليدوية . الخ ) او العدد الالية مثل ماكينة الخراطة وماكنة الفريزة وما شابه ( كما تم شرحه سابقا ) .

ان المعادن والسبائك لدى انتاجها من الخامات او صناعتها بالسباكة تتواجد في الحالة السائلة ثم يجري تشكيلها اما مباشرة ، او بواسطة احدى عمليات السباكة التي سوف تشرح لاحقا ، الى منتجات منجزة ونهائية ، تسمى بالمسبوكات ، او انها تصب في قوالب خاصة لا تمثل الشكل او الهيئة النهائية المطلوبة ، والتي تعتبر كخطوة اولى لغرض انتاج المنتجات النهائية منها بواسطة عمليات التشكيل المختلفة الاخرى التي سوف تشرح لاحقا . وتسمى هذه الاخيرة بالمسبوكات الاولى .

( راجع باب انتاج المعادن ) .

لذا فانه بالامكان تقسيم عمليات التشكيل الى قسمين رئيسيين :

- ١ - عمليات التشكيل في الحالة السائلة ، وتشمل عمليات السباكة بأنواعها .
- ٢ - عمليات التشكيل في الحالة الجامدة ، وتشمل جميع عمليات تشكيل المسبوكات الاولى ، التي يمكن تصنيفها كما يلي :

- أ - تشكيل المسبوكات الاولى بعمليات التشكيل على الساخن .
- ب - تشكيل المسبوكات الاولى بعمليات التشكيل على البارد .



وهناك عمليات تشكيل خاصة تتميز بسمات معينة عن العمليات المذكورة اعلاه ، وتشمل عمليات تشكيل مساحيق او دقائق المعادن او التشكيل تحت الضغوط العالية او باستعمال المتفجرات •  
عمليات التشكيل الخاصة سوف تشرح باختصار في نهاية هذا الباب •

## ٧-١ عمليات السباكة : Casting Processes

تعتبر عمليات السباكة من اقدم العمليات المعروفة لتشكيل المعادن في الحالة السائلة • وبالرغم من التطور الذي حصل في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة، فان عمليات السباكة الرملية ( السباكة في قوالب رملية ) التي تمثل اقدم انواع عمليات السباكة ، مازالت تستعمل بشكل واسع لصناعة مختلف المنتجات •  
والسباكة الرملية عبارة عن صب او سبك المعادن او السبائك المعدنية في قوالب مصنوعة من الرمل تمثل هيئة او شكل القطعة المراد سباكتها • لذا فان عملية السباكة الرملية تتضمن الخطوات الاساسية التالية :

- ١ - صناعة او اعداد القالب الرملي •
  - ٢ - صهر المعادن وصبه في القالب الرملي ، اخراج المسبوك من القالب الرملي بعد انجماد المعدن •
  - ٣ - تنظيف المسبوك واعداده للاستعمال •
  - ٤ - عيوب مسبوكات السباكة الرملية ، الكشف عنها ، تفاديها وامعالجتها •
- فيما يلي شرح مفصل بعض الشيء لكل من هذه الخطوات •

## ٧-١-١ صناعة او اعداد القالب الرملي : Making the Sand Mould

وهذه تشمل ما يلي :

- ١ - اختيار الرمل او مزيج من الرمال واعدادها لصناعة القالب الرملي وذلك بعد اجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة صلاحيتها •

ب - صناعة النموذج وتتضمن اعداد نموذج خشبي او معدني يمثل شكل أو هيئة القطعة المراد سباكتها وتصنع عادة من جزئين او جزء واحد استنادا على هيئة او شكل القطعة .

ج - صناعة القالب الرملي في صندوق المقلبة . وتتضمن تكوين فراغ في القالب الرملي يماثل هيئة القطعة المراد سباكتها بالاضافة الى متطلبات صب المعدن المنصهر وانتاج مسبوك متكامل وخال من العيوب

#### أ - رمال السباكة : Casting Sand

انواع الرمال المستعملة في صناعة القوالب الرملية هي : رمل السليكا ، وهو عبارة عن الرمل الطبيعي ذو التركيب الكيماوي (  $SiO_2$  ) والذي يحتوي على كمية قليلة من الطين او الطمي والذي يقوم مقام المادة الرابطة لحبيبات الرمل ويمتاز هذا الرمل بما يلي :

- ١ - يقاوم درجات الحرارة العالية .
- ٢ - يتوفر بحجوم حبيبية مختلفة .
- ٣ - تكاليفه منخفضة نسبيا .

#### الرمال الاصطناعي :

ويتكون من رمل السليكا الذي تضاف اليه مادة رابطة بمقدار حوالي ٤٪ ومن عيوب هذا الرمل انه يسبب المسامية الغازية في المسبوكات ، حيث انه يحتوي على مادة رابطة تحتوي بدورها على الرطوبة ومن اهم المواد الرابطة الكيولينايت والبنटनाيت .

#### الرمال السمنتي :

وهو خليط من الرمل الطبيعي والاسمنت والماء ويمتاز بصلادته ومقاومته العاليتين ، ولا بد من تجفيف القالب المصنوع من هذا الخليط وذلك لتسريب

الرطوبة ولاكتساب القالب للصلادة والمقاومة ويستعمل هذا الخليط عادة  
لسباكة المسبوكات الثقيلة نسبيا .

### اختبارات الرمل : Sand Testing.


ان جودة المسبوك المصنوع بالسباكة الرملية يعتمد الى حد بعيد على مواصفات  
الرمل المستعمل . ولغرض التحكم في هذه الجودة لابد من السيطرة على خواص  
الرمال المستعملة ، من هنا فانه من الضروري اجراء بعض الاختبارات على الرمل  
قبل استعماله لعمل المسبوكات المختلفة الحديدية منها ( الحديد الزهر ) واللا  
حديدية ( المعادن اللا حديدية وسبائكها ) على حد سواء .  
فيما يلي سوف نتطرق الى بعض اختبارات الرمل مع بيان الخواص الجارية  
اختبارها ومدى تأثيرها على خواص مسبوكات السباكة الرملية سلبيا او ايجابيا .

#### ١ - اختبار درجة نعومة او خشونة حبيبات الرمل : Fineness Test.

ويجري هذا الاختبار على الرمل الجاف والخالي من المواد الرابطة او الرطوبة  
والغرض منه تحديد حجم حبيبات الرمل واختيار الحجم المناسب لعملية سباكة  
معينة . وبالامكان ادراك مدى اهمية هذه الاختبارات عند معرفة تأثير حجم  
حبيبات الرمل على مواصفات المسبوك الناتج . على سبيل المثال ، الرمل  
الناعم الحبيبات يمتاز بانه ينتج سطحا للمسبوك املس وذو مظهر خارجي جيد  
بعكس الرمل الخشن الحبيبات . من جهة اخرى فان الرمل الناعم يسبب انسداد  
المنافذ في القالب الرملي ( الفراغات بين حبيبات الرمال ) فيمنع بذلك تسرب  
الغازات وبخار الماء الى خارج القالب ( انخفاض في النفاذية ) مسببا ما يسمى  
بالفقاعات او المسامية الغازية في المسبوكات ، وهي من العيوب الشائعة في  
مسبوكات السباكة الرملية . ومن الواضح ان الرمل الخشن يخفف من تكوين  
هذه المسامية لذلك فان تحديد حجم حبيبات الرمل واختيار الحجم المناسب  
منه لمسبوك معين يؤثر على جودة المسبوك الناتج ويتم اختيار الحجم المناسب



لحببيات الرمل استنادا على معطيات مثل حجم المسبوك وميزاته السطحية المطلوبة . وقد يصار احيانا الى خلط حجوم مختلفة ناعمة وخشنة لغرض الوصول الى النتيجة المطلوبة . يجري الاختبار بواسطة عدد من المناخل القياسية ذات الفتحات المختلفة المقاسات تثبت المناخل عموديا اي الواحد فوق الاخر وتنازليا مع زيادة نعومة الفتحات على حامل يمكن تحريكه بواسطة محرك كهربائي يرتبط به . توضع كمية موزونة من رمل معين في المنخل العلوي ذو الفتحات الخشنة بعد التحريك او الاهتزاز لمدة معينة يصار الى ايجاد وزن كل كمية من الرمل المتبقي في كل منخل وتحتسب نسبتها المئوية من الوزن الكلي . ودرجة نعومة او خشونة الرمل هي عبارة عن معدل حجم حببياته الذي يساوي مقاسات فتحات المنخل التي تناسب منها هذه الحببيات ، الشكل (٧-١) يبين جهاز اختبار درجة النعومة .

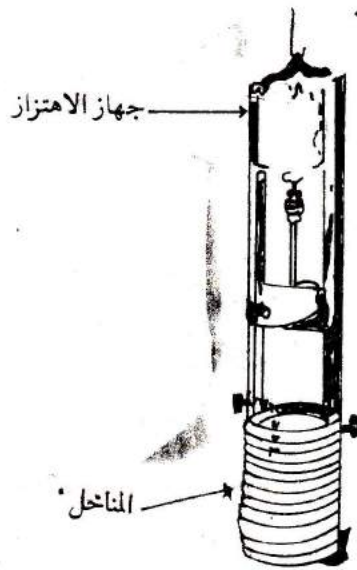


شكل (٧-١) جهاز اختبار درجة نعومة الرمال

## ٢ - اختبار مقاومة الرمل : Sand strength Test

ويستعمل هذا الاختبار لمعرفة قوة تماسك حببيات الرمل مع بعضها وتستعمل لهذا الغرض نماذج قياسية من الرمل ذات شكل اسطواني بقطر يساوي (٥٤ر٨)

ملم وارتفاع او طول يساوي ايضا (٥٤ر٨) ملم وتعتمد نوعية الاختبار على نوع الجهود الاكثر حدوثا في القوالب الرملية ، حيث يمكن اجراء الاختبار تحت جهود الضغط او الشد او حتى جهود القص .

ويعتبر اختبار مقاومة النموذج الرملي القياسي بين فكي جهاز ضغط ثم الضغط عليه بجهد معين الى ان ينهار او يتهشم . وتقاس مقاومة الانضغاط بوحدات كغم/ملم<sup>٢</sup> جهاز اختبار المقاومة يظهر في الشكل (٧-٢) .

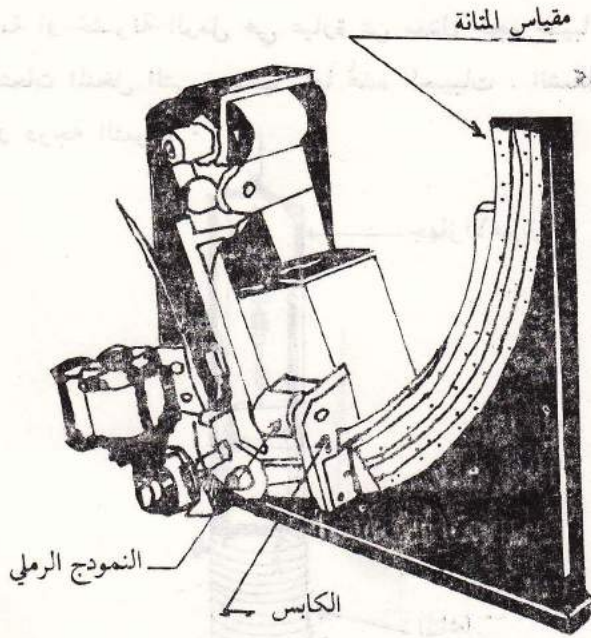

شكل (٧-٢) جهاز اختبار مقاومة رمال السباكة

ومن الجلي انه بالامكان التحكم في مقاومة الرمل وذلك بزيادة كمية المادة الرابطة الا ان ذلك يؤثر سلبيا على قابلية النفاذية كما سنرى لاحقا ، وكذلك الحال مع زيادة نسبة الرطوبة .

### ٣ - اختبار النفاذية ( قابلية رمل القالب على تسريب الغازات والابخرة): Permeability Test.

تعتبر قابلية رمل القالب على تسريب الغازات المتكونة نتيجة تماس المعدن المنصهر مع جدران القالب الرملي ، من اهم الخواص ، وهي تعتمد على مدى المسامية الموجودة في القالب الرملي ، التي تعتمد بدورها على حجم حبيبات الرمل وكمية الرطوبة والمواد الرابطة وتقاس النفاذية بالوقت اللازم لمرور كمية معينة من الهواء او الغاز خلال نموذج قياسي من الرمل ( نفس النموذج المستعمل لاختبار المقاومة ) تحت ضغط ثابت .

وتستعمل المعادلة التالية لاحتساب النفاذية :

$$ظ \times م \times و$$

$$= \frac{ن}{ح \times ع}$$

$$ع \times ح$$


حيث ن : رقم النفاذية ، ح = حجم الهواء ( سم<sup>٣</sup> ) ،

ع = ارتفاع النموذج الرملي ، ظ = ضغط الهواء ( غم / سم<sup>٢</sup> ) ،

م = مساحة مقطع النموذج الرملي ( سم<sup>٢</sup> ) ، و = الوقت اللازم لمرور الهواء

( دقيقة ) ، والشكل (٧-٣) يبين نمودجا لاجهزة قياس نفاذية رمال

السباكة .

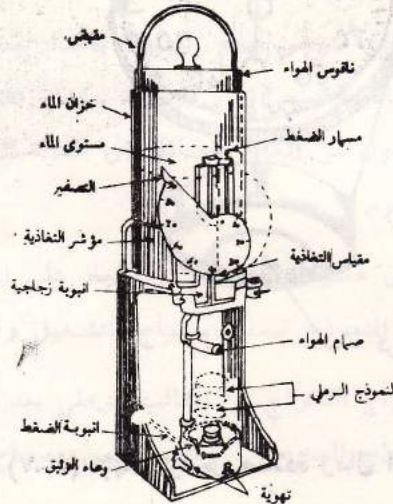


شكل (٧-٣) جهاز قياس نفاذية رمال السباكة



ويمكن التحكم في قابلية النفاذية عن طريق السيطرة على حجم حبيبات الرمل المستعمل وذلك باختبار حجم حبيبي اخشن يسمح بمرور الغازات بسهولة ، او بالتحكم في كمية الرطوبة والمواد الرطبة ، حيث ان الكميات المفروطة من هذه الاضافات تقلل من قابلية رمل القالب على تسريب الغازات .

#### ٤ - قياس صلادة الرمل : Sand Hardness Test.

وتقاس صلادة رمل القالب بواسطة جهاز يدوي صغير يشبه في عمله جهاز قياس الصلادة المعتاد بطريقة روكويل او برينيل للمعادن ويتم ذلك بضغط كرة فولاذية ، بقطر حوالي ٥ ملم ومربوط بنابض على سطح رمل القالب وقياس عمق الاختراق الذي تتركه الكرة على هذا السطح . ويقوم مؤشر مثبت في نهاية النابض بقياس عمق الاختراق الذي يدل على مقدار الصلادة ، والشكل (٤-٧) يبين جهاز قياس صلادة الرمال .

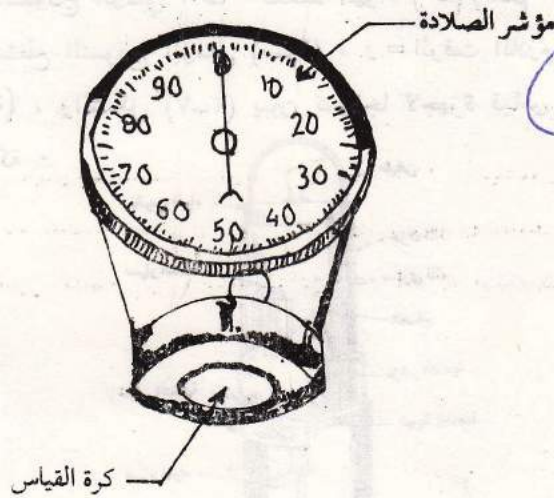

شكل (٤-٧) جهاز قياس صلادة رمال السباكة.

هذه اهم الاختبارات التي تجرى على رمال السباكة .  
وهناك اختبارات اخرى لا مجال للتطرق اليها مثل اختبار الرطوبة واختبار  
التقلص والتمدد نتيجة التسخين واختبار الانهيار .

ولا شك ان هذه الاختبارات تجرى على الرمال في الحالتين الرطبة او الجافة  
حيث ان القوالب الرملية تستعمل اما بحالتها الرطبة ( الخضراء ) او يتم  
تجفيفها قبل عملية صب المعادن ( القوالب الرملية الجافة ) . ولاشك ايضا بأن  
مقادير الخواص الجارية اختبارها في الحالتين سوف تتباين بشكل كبير . فنرى  
ان القوالب الرملية الجافة تمتاز بارتفاع مقاومتها وصلادتها وقابليتها على  
تسريب الغازات ( النفاذية ) ، لذا فهي تستعمل عادة للمسبوكات الثقيلة .

## ب - صناعة النماذج : Pattern Making .

النموذج هو جسم خشبي او معدني يستخدم لتشكيل فراغ في رمل القالب  
يمثل من حيث الشكل والحجم القطعة المراد سباكتها .  
ويختلف النموذج عن المسبوك المنجز بما يلي :

١ - يكون حجم النموذج اكبر من حجم المسبوك بمقدار معين وذلك لموازنة تقلص  
المعدن بعد انجماده وتسمى هذه الزيادة بسماح الانكماش لجميع المعادن  
تقلص لدى التحول من الحالة السائلة الى الحالة الجامدة ، باستثناء  
البزموث والجاليوم .

٢ - لغرض اجراء بعض عمليات التشغيل والانجاز على المسبوكات ، تضاف  
زيادة اخرى الى النموذج تسمى بسماح التشغيل والانجاز .

٣ - لتسهيل عملية اخراج النموذج من القالب الرملي بعد تشكيله تضاف سلبية  
الى جوانب النموذج العمودية ، وهذه تسمى بسماح الميل او سماح  
التسليب .

٤ - تضاف نتوءات او بروزات الى النموذج الغرض منها تشكيل تجاويف او

فراغات معينة تستخدم لتثبيت القلوب داخل الفراغ في القالب الرملي  
( تستعمل القلوب فقط بالنسبة للمسبوكات المجوفة ، وتقوم بتشكيل الفراغ  
الذي يشبه شكل التجويف الموجود في المسبوك المراد سباكته ، كما سوف  
نشرح لاحقا ) .

وتصنع النماذج ، حسب اشكال او هيئات القطع المراد سباكتها ، اما من  
جزء واحد او جزئين متناظرين ، والمواد المستعملة لصناعة النماذج هي انواع  
الاششاب وبعض المعادن السهلة التشكيل والتشغيل وسبائكها . وهذه الاخيرة  
تمتاز بطول عمرها ، اي بارتفاع عدد مرات استعمالها . واهم المعادن المستعملة  
هي النحاس والالمنيوم والمغنسيوم وسبائكها ، وقد تستعمل ايضا بعض السائك  
الحديدية ، كما انه بالامكان صناعة النماذج من بعض انواع اللدائن لاستعمالات  
معينة .

### ج - صناعة او تشكيل القالب الرملي : Making the Sand Mould.

بالامكان تلخيص العمليات الضرورية لاعداد قالب رملي لمسبوك معين  
بالخطوات التالية :

١ - تحضير رمل السباكة . يخلط الرمل المراد استعماله بالمواد الرابطة مثل  
الطمي او مسحوق الفحم او الانواع الاخرى من هذه المواد ، ثم تضاف  
اليه كميات معينة من الماء . ويخلط هذا المزيج خلطا جيدا بواسطة  
خلاطة الرمل الشبيهة بخلاطة السمنت .

٢ - نفترض ان القطعة المراد سباكتها عبارة عن اسطوانة مجوفة ، يعد النموذج  
الخشبي او المعدني بعد اخذ السماحات المذكورة اعلاه بنظر الاعتبار ثم  
يقسم الى نصفين متناظرين .

ويكون النموذج مصصا ولا يحتوي على التجويف الموجود في الاسطوانة  
المراد سباكتها . ولسهولة تثبيت النصفين بصورة جيدة على بعضهما ،  
تحفر في الوجه المسطح ل احد النصفين ثقب قليلة العمق ، وتثبت على وجه  
النصف الاخر اقلام او بروزات تستقر في هذه الثقوب .




٣ - يوضع نصف النموذج الحاوي على الثقوب مقلوبا على لوحة المقابلة الخشبية ويوضع حوله النصف السفلي من صندوق المقابلة ، وهذه عبارة غالبا عن صناديق من الصلب او الحديد الزهر مفتوحة من الاعلى والاسفل ومقسمة الى نصفين متناظرين ( سفلي وعلوي ) وينطبقان على بعضهما تماما ، ويمكن تثبيتهما باستعمال اللوالب والصامولات .

٤ - يأتي بالرمل المعد مسبقا ويوضع حول نصف النموذج في صندوق المقابلة ، ويرك ركا خفيفا حول نصف النموذج .  
ويستعمل للرمل المحيط بالنموذج مباشرة رمل حديث التحضير ولم يسبق استعماله ويسمى برمل المواجهة او رمل الوجه . والمطلوب منه ان يستنسج جميع تفاصيل النموذج بدقة .

ما تبقى من الفراغ في صندوق المقابلة يملأ بواسطة ما يسمى برمل الملىء او رمل الحشو . ويتم رك هذا الرمل ركا جيدا باستعمال عدة خشبية عادة ، تسمى بالمدك .


وبعد امتلاء الصندوق بالرمل يصار الى تسوية سطحه وازالة الرمل الفائض بواسطة ما يسمى بمسطرة التسوية .

الخطوات المذكورة اعلاه موضحة في الشكل (٥-٧) (أ)

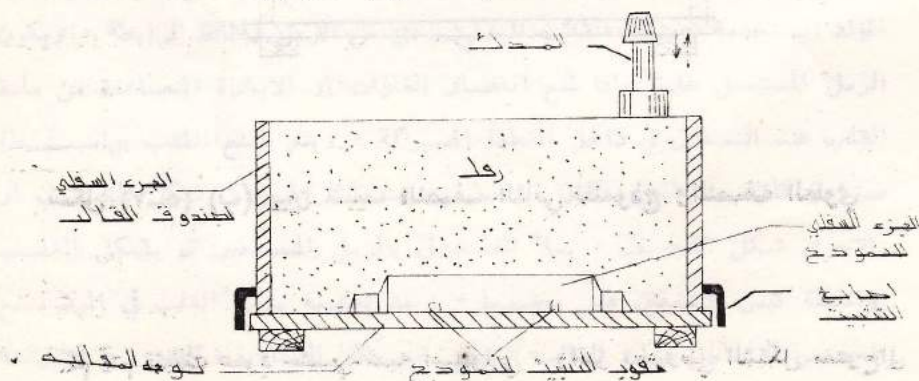

شكل (٥-٧) (أ) يبين اعداد النصف السفلي من صندوق المقابلة

٥ - يقلب نصف الصندوق السفلي رأساً على عقب مع لوحة المقابلة الخشبية وتوضع على لوحة خشبية ثابتة او على مائدة المقابلة وترفع اللوحة الخشبية الاولى ، ثم ينظف سطح النموذج لغرض تثبيت النصف الثاني من النموذج عليه . وينظف سطح القالب السفلي بكامله ويرش عليه مسحوق الفحم او كمية من الرمل الناعم وذلك لمنع التصاقه بالنصف العلوي من القالب . ثم يوضع النصف الثاني من النموذج بحيث ينطبق على النصف الاول بواسطة اقلام التثبيت ويوضع النصف العلوي من صندوق المقابلة على نصفه السفلي ، الشكل (٧-٥) (ب) .

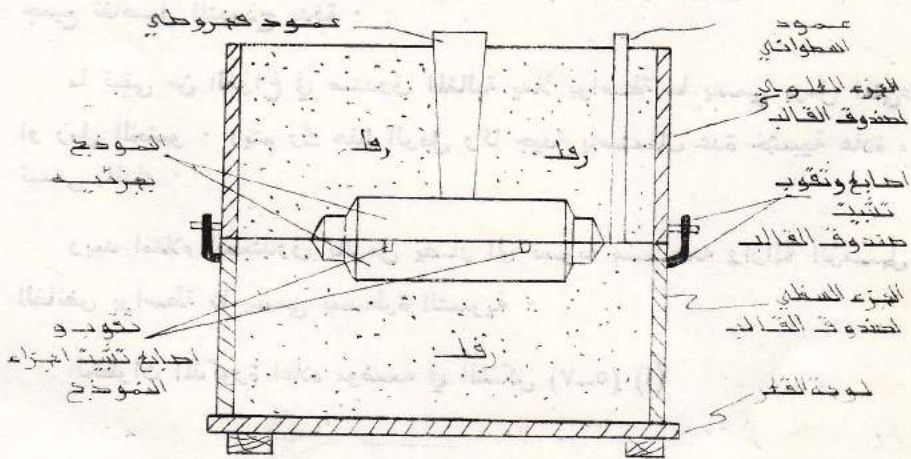

شكل (٧-٥) (ب) يبين تثبيت النصف الثاني للنموذج والنصف العلوي

ثم يتم تثبيت عمود خشبي شبه اسطواني ، واخر مخروطي الشكل مفتوح الى




الاعلى ، وسوف يتم بواسطتهما تشكيل قناة صب المعدن المنصهر الى القالب الرملي وتشكيل ما يسمى بفتحة التغذية او المصعد . ويتم اختيار مواضع هذين العمودين بدقة استنادا على تصميم القالب وموضع النموذج في داخله . بعد ذلك يصار الى رك الرمل المستحضر حديثا حول النموذج واملاء الفراغ المتبقي بالرمل المستخدم سابقا ويسوى سطح القالب بازالة الرمل الاضافي بحذر .

٦ - يفصل نصفا الصندوق عن بعضهما برفع النصف العلوي من القالب ويوضع مقلوبا على لوحة المقابلة الخشبية . وذلك بعد سحب العمودين الخشبيين الذي يشكلان فتحة الصب وفتحة التغذية .

ثم يفصل نصفا النموذج عن نصفي القالبين بحذر شديد ودون تشويه القالب الرملي . ويصار احيانا الى تثبيت مسامير فيهما لتسهيل اخراجهما من القالب . ثم يحفر مجرى يصل بين النهاية السفلية لقناة الصب وبين الفراغ الذي يتخلف بعد سحب نصفي النموذج والذي يشكل جسم المسبوك فيما بعد .

٧ - نظرا لكون القطعة المراد سبائكها مجوفة ، لذا لا بد من الحصول على تجويف في داخل الفراغ في القالب الرملي يماثل التجويف الموجود في القطعة . ويتم عمل ذلك بواسطة ما يسمى بالقلب . والقلب في المثال قيد الشرح ، عبارة عن جسم رملي يماثل شكل التجويف المطلوب عمله . ويصنع عادة من نفس المواد المستخدمة لصناعة القالب الرملي ، اي من الرمل والمادة الرابطة . ويكون الرمل المستعمل عادة جافا لمنع انحصار الغازات او الابخرة المتصاعدة من مادة القلب عند التسخين في داخل القطعة المسبوكة . ويتم صنع القلب بواسطة صندوق القلب ، الذي يتكون من نصفين بينهما فراغ يمثل شكل القلب او بالاحرى شكل التجويف ، يملأ الصندوق بالرمل المستحضر ثم يشكل القلب بواسطة كبس النصفين على بعضهما . وبعد تجفيفه يثبت القلب في الموضع المخصص له داخل فراغ القالب الرملي بعد حفر التجاويف الضرورية لتثبيته داخل الفراغ . بعد تثبيت القلب في موضعه يغلق نصفي الصندوق غلقا محكما ، فيتكون الفراغ وفي وسطه القلب الرملي .



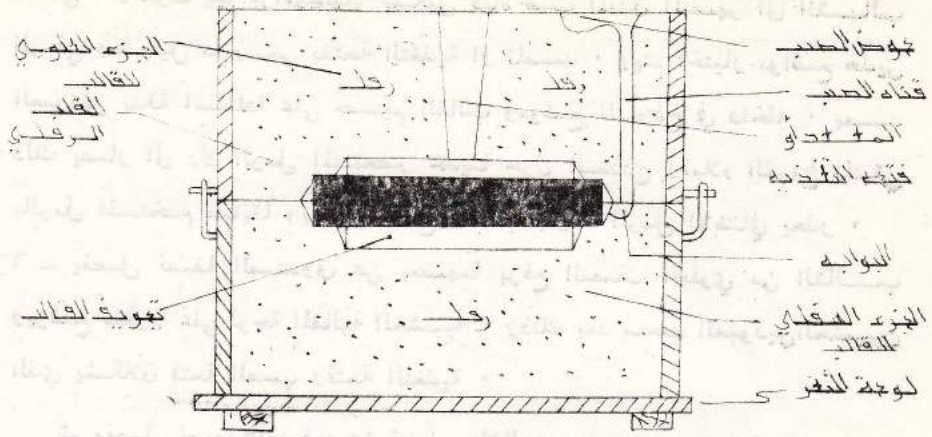

شكل (٧-٥) (ج) القالب الرملي معدا للصب

٧-١-٢ صهر المعدن او السبيكة والصب في فراغ القالب الرملي :  
Melting and Pouring.

وهذه الافران اما تستعمل لاعادة صهر المعادن والسبائك الجامدة ، او تستعمل لانتاج المعدن او السبيكة ونقلها الى مكان الصب في القوالب الرملية ( على سبيل المثال ، فرن الدست - باب انتاج المعادن ) .

يتم صهر المعادن والسبائك في افران خاصة بالمسابك . وقبل صب المعدن المنصهر في القالب الرملي ، وتأمينا لانسياب المعدن المنصهر بهدوء الى داخل فراغ القالب دون تشويه جدران القالب او جدار قناة الصب ، يتم حفر حوض حول فتحة قناة الصب ، بحيث ان المعدن يصب اولاً في هذا الحوض ، الذي يسمى بحوض الصب ، ثم ينساب بهدوء مخترقاً الصب والمجرى الى داخل الفراغ . وتستمر عملية الصب الى ان يمتلأ القالب تماماً ويرتفع المعدن المنصهر في فتحة التغذية او المصعد مؤشراً امتلاء القالب . وتعتبر فتحة التغذية او المصعد من الاجزاء العامة للقالب الرملي لانها تقوم بالمهام التالية :

- أ - تعمل على تسريب الغازات والابخرة المتصاعدة الى الجو الخارجي .
- ب - تعمل على تغذية الفراغ بالمعدن المنصهر لمعادلة الانكماش الذي يحصل عند انجماد المعدن .
- ج - تتجمع فيها المواد غير المرغوبة فيها ، مثل الخبث والشوائب ، حيث ترتفع الى الاعلى بسبب قلة وزنها النوعي ، وتتجمع في فتحة التغذية ثم يتم التخلص منها بقطع العمود الذي يمثل هذه الفتحة في المسبوك المتجمد .
- بعد صب المعدن في القالب يترك القالب لفترة كافية لانجماد المعدن فيه ، ثم يصار الى فتح صندوق المقابلة ويزال الرمل المحيط بالمسبوك وكذلك رمل القلب .

#### ٧-١-٣- تنظيف المسبوك واعداده للاستعمال : Cleaning of Casting

- ويشمل الخطوات التالية :
- أ - قطع الاجزاء الاضافية من المسبوك التي تكونت بسبب تصاميم فتحة الصب وفتحة التغذية والمجرى . ويتم القطع بواسطة المنشار او اقراص التجلينغ او القطع بواسطة الاوكسي استيلين .
- ب - تنظيف سطوح لمسبوك الداخلية والخارجية من حبيبات الرمل اللاصقة به نتيجة الحرارة العالية وايضا من طبقة الاوكسيد التي قد تتكون عليها . ولهذا الغرض تستعمل اجهزة الرش بحبيبات الرمل او بالكريسات المعدنية .
- ج - بعض المسبوكات ( استنادا الى مجالات استعمالها ) تحتاج الى انجاز سطحي او مظهر خارجي جيد . ويتم تحسين الانجاز السطحي اما بالمعاملة بواسطة المعاليل الكيمياوية او بالتشغيل او الطلاء .

## ٧-١-٤- عيوب مسبوكات السبائك الرملية • تفاديهها ومعالجتها والكشف عنها : Casting Defects .

هناك عدد كبير من العيوب التي تحدث في مسبوكات السبائك الرملية التي تستوجب اعتبار المسبوك فاشلا عند كون العيوب ذات تأثير بالغ على استعمال المسبوك ، او انها تستوجب العمل على معالجة هذه العيوب • ونظرا لكون معظم هذه العيوب متعلقة بكيفية تصميم القالب الرملي وبخواص الرمل المستعمل ، او بالشكل الهندسي للقطعة المراد صبها ، او عملية صب المعدن في القالب الرملي ، لذا فانه بالامكان ، بالتحكم الجيد بتصميم القالب واختيار الرمل المناسب واتباع طريقة ملائمة لصب المعدن واجراء بعض التغيرات الطفيفة على الشكل الهندسي ، السيطرة على هذه العيوب وتفادي حدوث معظمها • فيما يلي سوف نتطرق الى عدد من العيوب الشائعة في مسبوكات السبائك الرملية مع تحليل اسباب حدوثها والعمل على تفاديهها او معالجتها بالاضافة الى شرح مبسط عن كيفية الكشف عنها :

### أ - عيوب المسبوكات :

١ - التزحف - والمقصود به هو عدم التطابق بين نصفي المسبوك الناتج عند استعمال النماذج المتكونة من نصفين •

والاسباب هي (١) عدم تطابق نصفي النموذج تطابقا تاما لدى عمل القالب الرملي (٢) عدم تطابق نصفي صندوق القالب او ازاحة احدهما عن الآخر ( العلوي عن السفلي عادة ) وذلك بسبب عدم احكام الغلق وامكانية ازاحة النصف العلوي بالضغط الناتج من امتلاء القالب بالمعدن المنصهر ويمكن تفادي هذا العيب بالتحكم الجيد في صناعة النماذج والغلق المحكم لصندوق القالب بوضع الاثقال عليه قبل صب المعدن •

٢ - الانتفاخ - وهو عبارة عن اتساع فراغ القالب الرملي بسبب الضغط الناتج من المعدن المنصهر • والانتفاخ قد يكون موضعيا او عاما يشمل فراغ القالب الرملي بكامله •



ويتسبب الانتفاخ عن (١) عدم رك الرمل في القالب بصورة جيدة او (٢) صب المعدن بصورة سريعة الى الفراغ . والمعالجة تستنتج هنا من اسباب العيوب نفسها . الا انه من الضروري ملاحظة ان الرك الشديد لرمل القالب قد يسبب انخفاضا في قابلية القالب على تسريب الغازات ، كما سوف نشرح لاحقا .

٣ - فجوات الانكماش - فجوة الانكماش هو الفراغ الناتج عن تقلص المعدن خلال الانجماد . ويجري التخلص منها بواسطة التصميم الجيد لفتحة التغذية من حيث الحجم والموضع بالنسبة للقالب . وبالنسبة للمسبوكات الثقيلة اي الكبيرة الحجم لابد من عمل عدة فتحات للتغذية لتأمين تزويد فراغ القالب الرملي بالمعدن المنصهر بصورة مستمرة لتفادي حدوث فجوات الانكماش .

٤ - الفجوات الغازية - تتكون هذه الفجوات نتيجة انفلاق او انحصار الغازات داخل المعدن المنصهر في فراغ القالب الرملي . وقد تتكون الفجوات الغازية على شكل فجوة غازية كبيرة في داخل المسبوك او على شكل مسامية غازية على سطح المسبوك او في داخله .  
وأسباب تكون الفجوات الغازية عديدة منها :

(أ) الرطوبة العالية ، والرك المفرط لرمل القالب اللذان يسببان انخفاضا في قابلية النفاذية .

(ب) ارتفاع كمية الغازات المذابة في المعدن المنصهر والتي قد تتحرر اثناء الانجماد مسببة الفجوات الغازية .

(ج) عدم توفر التنفيس الجيد للقالب الرملي ( فتحات التنفيس هي عبارة عن قنوات دقيقة نسبيا يزود بها القالب الرملي لغرض تسريب الغازات ) . ويمكن التحكم في حدوث الفجوات الغازية بواسطة السيطرة على كمية الرطوبة ( تجفيف القوالب والقلوب ) والرك الخفيف للرمال وخاصة بالنسبة للنصف العلوي منه والذي لا يحمل ثقلا يذكر ، وايضا بواسطة عمل فتحات التنفيس للقالب الرملي والتقليل من كمية الغازات المذابة في المعدن المنصهر .

## ٥ - السطح الخشن :

وتنتج الخشونة في سطح المسبوكات نتيجة استعمال الرمل الخشن الحبيبات او الرك الخفيف جدا لرمل القالب ويمكن تفاديه باستعمال الحجم المناسب من حبيبات الرمل على الاقل للرمل اللاصق بالنموذج مباشرة او باستعمال الرك المناسب لرمل القالب .

هنالك انواع اخرى كثيرة من عيوب مسبوكات السباكة الرملية قد لا تدخل ضمن المطلوب من هذا الكتاب او ان اسباب حدوثها تتعلق بمواضيع لا مجال لشرحها في هذا المجال . ومن هذه العيوب الانفصال بانواعه والحجم الحبيبي الكبير والجهود المتبقية . واخيرا لابد من الاشارة الى ان الحصول على مسبوك خال كلياً من العيوب ليس بالامر السهل ، لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار بان معالجة عيب معين قد تؤدي بعد ذاتها الى خلل في معالجة عيب اخر .

## ب - الكشف على المسبوكات :

يجري الكشف على المسبوكات عادة بعد عمليات التنظيف وتنقسم الاساليب المستعملة للكشف الى مجموعتين :

١ - الكشف الاتلافي - ويتضمن اختبار الخواص الميكانيكية مثل المقاومة والصلادة والمطيلية وما شابه . وتجري الاختبارات عادة على نماذج تقطع من المسبوكات نفسها باستعمال اجهزة الاختبار الانف ذكرها في باب الخواص الميكانيكية للمعادن .

٢ - الكشف اللا اتلافي - ويتضمن الكشف عن العيوب مثل . الفجوات الغازية وفجوات الانكماش . وهناك اساليب عديدة لهذا النوع من الكشف ، نلخص فيما يلي قسماً منها :

أ - الفحص المجهرى - ويستعمل للكشف عن حجم وشكل البلورات او الحبيبات الموجودة في المسبوكات والكشف عن بعض العيوب المرتبطة بالطبيعة الفيزيائية للمعادن والسبائك .

- ب - الكشف بالاشعة السينية - ويستعمل للكشف عن العيوب الداخلية مثل  
فجوات الانكماش والفجوات الغازية الداخلية .
- ج - الكشف بالجسيمات المغناطيسية - ويستعمل للكشف عن التشققات  
الدقيقة والمسامية الغازية على سطوح المسبوكات .
- د - الكشف بالموجات فوق الصوتية - ويستعمل عادة للكشف عن العيوب  
الداخلية للمسبوكات مثل الشوائب او حبيبات الرمل المنغلقة في داخل  
المسبوكات وكذلك الفجوات المختلفة .

#### ٧-١-٥ نبذة عامة عن اساليب السباكة الاخرى : Other Casting Processes.


لقد حدثت تطورات هامة في اساليب السباكة خلال الخمسين سنة الاخيرة .  
وتشمل هذه التطورات اساليب التقنية المستعملة والسباكة الالية واستحداث  
الاساليب الاكثر اقتصادية في انتاج المسبوكات بالاضافة الى التطورات التي  
حصلت في معظم اساليب السباكة لتحسين الخواص الميكانيكية والفيزيائية  
للمسبوكات . ان مجال هذا الكتاب لا يتسع للخوض في كل هذه التطورات ،  
الا ان نظرة عامة الى بعض اساليب السباكة الحديثة نوعا ما قد تعطي الطالب  
فكرة عن مدى هذه التطورات .

فيما يلي بعض الاساليب الحديثة للسباكة والتي لكل اسلوب منها مزاياه  
ومجاله الخاص للاستعمال ، مع العلم ان كل اسلوب ينتج تحسينات معينة في  
خواص معينة .

#### ٧-١-٥-١ السباكة في القوالب الدائمة : Permanent-Mould Casting.

وتعني سباكة المعادن في قوالب مصنوعة من بعض السبائك المعدنية ، ومن  
السبائك المستعملة لصناعة هذه القوالب الصلب والحديد الزهر الرمادي  
وبعض سبائك الالمنيوم . ومن مزايا هذه الطريقة :



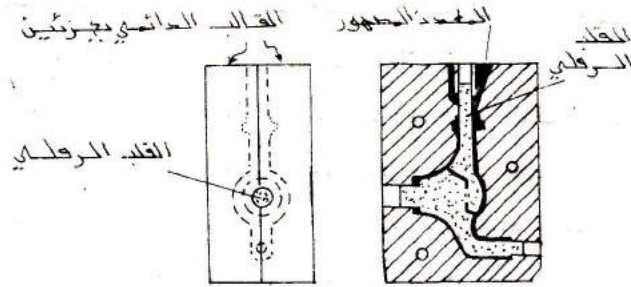

شكل (٦-٧) السباكة في القوالب الدائمة

- أ - إمكانية استعمال القالب الدائم لعدد كبير من المسبوكات .
- ب - إمكانية السيطرة على مقاسات المسبوك بدقة أكبر مما في السباكة الرملية .
- ج - الانجاز السطحي للمسبوكات يكون أفضل من مسبوكات السباكة الرملية .
- د - اختفاء عدد من العيوب التي تحدث في مسبوكات السباكة الرملية .

واهم عيوب هذه الطريقة :


- أ - محدودية انواع السبائك والمعادن الممكن سباكتها بهذه الطريقة استنادا على قابلية معدن القالب لتحمل درجات الحرارة العالية .
- ب - ان الاختلاف في سرعة تبريد المعدن المنصهر يسبب بعض المشاكل مثل الجهود الحرارية التي قد تسبب التشققات ( المعدن المنصهر الذي يلامس جدران القالب المعدني سوف يجمد بسرعة أكثر من المعدن الذي يكون بعيدا عن جدران القالب ) ، والشكل (٦-٧) يبين اسلوب السباكة في القوالب الدائمة .

#### ١-٥-٢-٧ السباكة في القوالب الدائمة تحت الضغط : Pressure Die Casting

وهي شبيهة بالاسلوب المذكور اعلاه ، مع الاختلاف في ان المعدن المنصهر

سوف يضغط الى داخل فراغ القالب بواسطة مكبس يعمل تحت ضغط الهواء او السوائل ومن المعادن والسبائك التي تسبك عادة بهذه الطريقة هي معادن الخارصين وسبائكه والالمنيوم والنحاس والرصاص وادناه بعض مزايا هذه الطريقة :

- أ - الدقة العالية في المسبوكات مع سرعة عالية في الانتاج .  
ب - بالامكان سبابة المسبوكات الرقيقة المقاطع والمعقدة الاشكال .

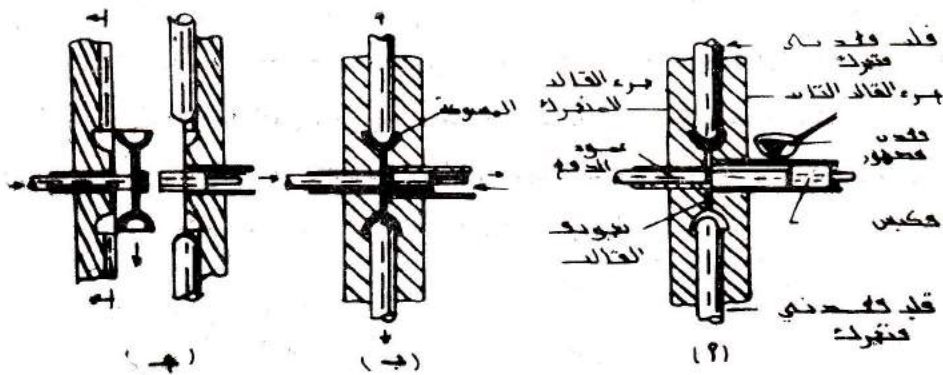


شكل (٧-٧) السباكة في القوالب الدائمية تحت الضغط

- ج - تحسن عالي جدا في الانجاز السطحي للمسبوكات .
- د - اختفاء عدد اكبر من العيوب التي تحدث في السباكة الرملية .
- هـ - ارتفاع في مقاومة ومتانة المسبوكات .

ومن عيوب هذه الطريقة :

- أ - ارتفاع تكاليف صناعة القوالب وصيانتها •  
 ب - محدودية السبائك الممكن سبكاتها بهذه الطريقة •  
 ويبين الشكل (٧-٧) أسلوب السبابة في القوالب الدائمة تحت الضغط

وهي عبارة عن صب أو سباكة المعادن المنصهرة في قوالب دوارة • ويتم انجماد المعدن على جدران القالب الدوار اثناء عملية الدوران • وبالإمكان صناعة القوالب من الرمل أو المعدن أو الجرافيت أو من مزيج من هذه المواد • ويمكن استعمال هذه الطريقة للمسبوكات من المعادن الحديدية واللا حديدية على حد سواء • وتمتيز الانابيب ذات الاقطار والاطوال الكبيرة وسبطنات المدافع من اهم منتجات هذه الطريقة • ومن أهم مزايا هذه الطريقة انتاج المسبوكات الخالية من العيوب الى حد بعيد ، ومن عيوبها محدودية الشكل والحجم للمسبوكات المنتجة ، والشكل (٧-٨) يبين اسلوب السباكة بالطرد المركزي •

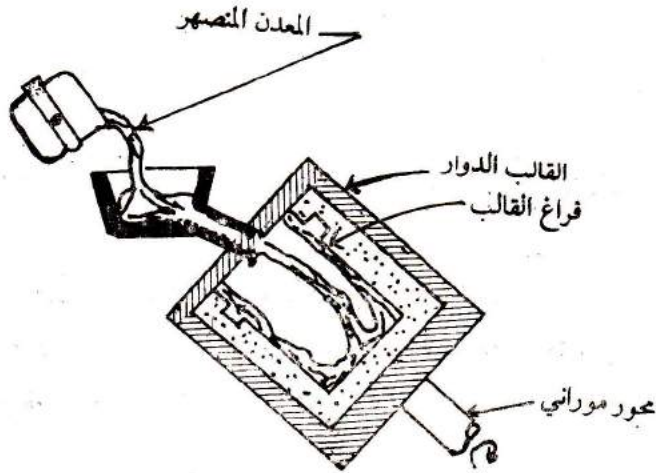

شكل (٧-٨) السباكة بالطرد المركزي



## - اسئلة -

- س١ : ما المقصود بالمسبوك والمسبوك الاولى ؟
- س٢ : ما هي الخطوات الاساسية في عملية السباكة الرملية ؟
- س٣ : اذكر اهم انواع رمال السباكة وخواصها • واذكر اهم اختبارات الرمال  
واشرح واحدة منها بالتفصيل •
- س٤ : كيف تختبر قابلية نفاذية الرمل وحجم حبيباته ؟
- س٥ : كيف تقاس صلادة رمل السباكة ؟
- س٦ : المطلوب سباكة اسطوانة غير مجوفة من الالمنيوم • اشرح اهم الخطوات  
الضرورية لذلك •
- س٧ : ما هي الاختلافات الاساسية بين النموذج والمسبوك الناتج ؟
- س٨ : ما هي المواد المستعملة لصناعة النماذج ؟
- س٩ : اذكر اهم واجبات فتحة التغذية او المصعد •
- س١٠ : ما هو القلب وكيف يصنع ؟
- س١١ : اذكر اهم عيوب المسبوكات الرملية وسبل معالجتها او تفاديها •
- س١٢ : كيف يتم الكشف اللا اتلافي عن عيوب المسبوكات ؟
- س١٣ : اذكر اهم الطرق المتطورة لعمليات السباكة مع اهم مزاياها •
- س١٤ : اشرح بالتفصيل طريقة السباكة بالطرد المركزي •
- ما هي اهم مزاياها وعيوبها ؟

## الفصل الثامن

( عمليات التشكيل الميكانيكي للمعادن )

( عمليات التشكيل الميكانيكي للمعادن )

## Metal Forming Processes

## الفصل الثامن

### ( عمليات التشكيل الميكانيكي للمعادن )

#### Metal Forming Processes

عمليات التشكيل الميكانيكي تشمل جميع عمليات التشكيل التي تجري على المعادن والسبائك في الحالة الجامدة اي دون صهرها .  
وتجرى جميع هذه العمليات تحت تأثير قوى ميكانيكية وباستعمال معدات واجهزة خاصة تقوم بتأمين هذه القوى واحداث التغير المطلوب في اشكال او هيئات المعادن والسبائك وبالامكان اجراء هذه العمليات اما على البارد ( غالبا في درجة حرارة الغرفة ) او على الساخن ( اي في درجات الحرارة المرتفعة ) .  
والواقع ان قابلية المعادن والسبائك على تقبل اي تغير في الشكل بتأثير القوى الميكانيكية ، لها علاقة وثيقة بالخواص الميكانيكية الانف ذكرها في باب الخواص الميكانيكية والبنية او الشبكة البلورية ، كما سبق وان ذكرنا . لذلك نلاحظ بان هنالك تباين كبير في قابلية المعادن او السبائك على تقبل التشكيل الميكانيكي .

ويجرى التشكيل الميكانيكي تحت قوى او جهود تتجاوز مقاومة خضوع المعادن او السبائك قيد التشكيل ، بحيث ان التغير او التشوه الحاصل في الشكل سوف يكون لدنا اي دائما . ويكون التنغير في الشكل مصحوبا عادة بتغيرات في الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعادن المشكلة ، وهذه تعود بالدرجة الاولى الى التغيرات الحاصلة في البنية البلورية او الحبيبية نتيجة التشكيل الميكانيكي .

وتصنف عمليات التشكيل الميكانيكي ، استنادا على درجة الحرارة التي يجري فيها التشكيل ، الى مجموعتين اساسيتين من العمليات :

- ١ - التشكيل الساخن او التشكيل على الساخن ( Hot Forming )
- ٢ - التشكيل البارد او التشكيل على البارد ( Cold Forming )



ويجمع احيانا بين النوعين من التشكيل لغرض الحصول على نتائج معينة  
سوف نأتي الى ذكرها لاحقا .

ويقصد بالتشكيل على الساخن التغير او التشويه اللدن اي الدائم الذي  
ينتج في المعادن نتيجة تأثير قوى او جهود عليها وهي ساخنة ، اي ان درجة  
حرارتها تكون دائما فوق درجة حرارة الغرفة بمقادير تختلف باختلاف المعادن  
والسبائك قيد التشكيل . والتميز بين التشكيل على الساخن والتشكيل  
على البارد يستند على درجة حرارة معينة وخاصة بكل معدن او سبيكة ، وتسمى  
بدرجة حرارة اعادة التبلور . ان درجة حرارة اعادة التبلور تتراوح بين نصف  
او ثلث درجة انصهار هذه المعادن والسبائك .

ويمتاز بعض المعادن بكون درجة اعادة تبلورها منخفضة جدا ومقاربة  
لدرجة حرارة الغرفة او حتى اقل منها لذلك فان هذه المعادن لدى تشكيلها  
في درجة حرارة الغرفة ، يعتبر هذا التشكيل تشكيلا على الساخن . على  
سبيل المثال ، معدن الرصاص والقصدير . ويمكن القول ، بصرف النظر  
عن بعض الشواذ ، بانه كلما كانت درجة انصهار المعدن عالية كلما ارتفعت  
درجة اعادة تبلوره .


#### ٨-١- عمليات التشكيل على الساخن : Hot Forming Processes.

تستعمل عمليات التشكيل على الساخن بالدرجة الاولى لتشكيل المسبوكات  
الاولية ( راجع باب انتاج المعادن ) . وتنقل المسبوكات الاولى ، مباشرة بعد  
صبها في القوالب وانجمادها ، الى معامل التشكيل الميكانيكي ، ويتم تشكيلها

وهي ساخنة او يعاد تسخينها . والغرض من التسخين هو لزيادة قابلية المعدن على التشكيل .

### ٨-١-١ الدرفلة على الساخن : Hot Rolling

عبارة عن عملية عصر المسبوكات الاولى بامرارها بين اسطوانتين مستقيمتين ( درفيلين ) تدوران آليا لتحويلها الى قطع ذات مقاطع مستطيلة او مربعة وسمك كبير عادة وتستعمل كخطوة اولية لانتاج الصفائح او الالواح المعدنية ذات السمك المختلف ونتاج الشرائط المعدنية والقضبان والمقاطع الانشائية بواسطة اجهزة درفلة خاصة الشكل (٨-١) يبين جهاز درفلة منفرد ثنائي الدرافيل .

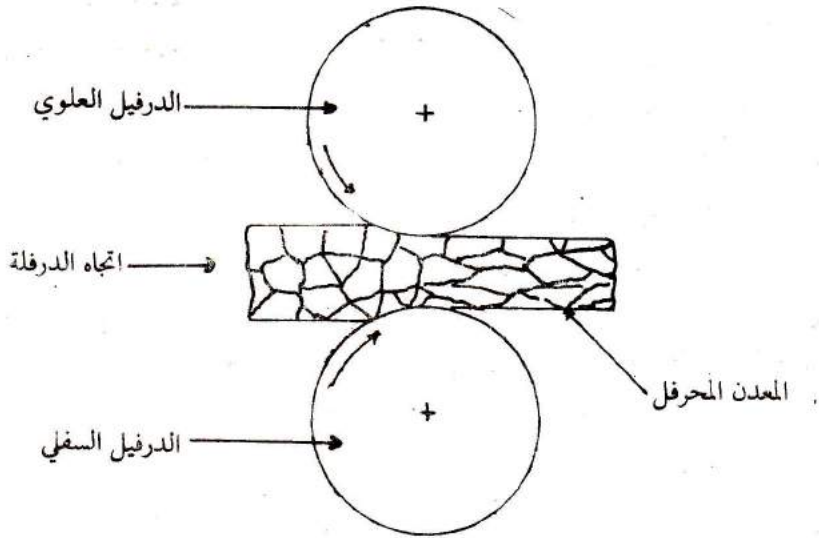


شكل (٨-١) جهاز درفلة منفرد ثنائي الدرافيل

وتجرى عملية الدرفلة عادة بصورة مستمرة وعلى عدد من اجهزة الدرافيل المنتظمة بالتعاقب يؤدي الى الحصول على المقاطع المطلوبة على مراحل . حيث يجرى في الجهاز الاول تشكيل او تخفيض في السمك الى مقدار معين يليه تخفيض على الجهاز الثاني الذي تكون المسافة بين درفيله اقل من المسافة بين درفيلي الجهاز الاول . وهكذا تستمر عملية الدرفلة الى ان يتم الحصول على المقطع المطلوب . وبالطبع فان المحافظة على حرارة المعدن خلال عملية

الدرفلة المستمرة ضرورية • وقد يستوجب الامر إعادة تسخين المعدن لفرض الاستمرار في العملية ، حيث ان درجة الحرارة قد تنخفض الى حد كبير يصعب معه الاستمرار في التشكيل او قد تنخفض الى ما تحت درجة حرارة إعادة التبلور فيصبح التشكيل تشكيلا على البارد وليس على الساخن • وبذلك لا يمكن التوصل الى النتائج المرجوة من التشكيل الساخن • عند كون عرض القطع المشكلة بالدرفلة كبيرا ، فان الدرافيل قد تتعرض الى الانحناء اثناء العمل ، لذلك يصار الى اسنادها بدرافيل اضافية تسمى بدرافيل الاسناد • بينما تسمى الدرافيل التي تقوم بالتشكيل مباشرة بدرافيل العمل •

ويزود كل درفيل عمل بدرفيل او اكثر من درافيل الاسناد ، خاصة في عمليات الدرفلة على البارد ، حيث تكون مقاومة المعدن للتشكيل عالية جدا • وفي الوقت الذي تدار فيه درافيل العمل آليا ، فان درافيل الاسناد لا تدار آليا وانما تدور بتأثير التماس مع درافيل العمل • وتكون الدرافيل الساندة اكبر قطرا من درافيل العمل • الشكل (٨-٢) يبين بعض انواع اجهزة الدرفلة الأكثر استعمالا •

لغرض انتاج المقاطع الانشائية ( القضبان المختلفة المقاطع ، قضبان السكك الحديدية ) تستعمل درافيل ذات ممرات او مجاري محفورة على طول قطرها تفوم باضفاء الشكل المطلوب الى القطعة المعدنية قيد التشكيل •

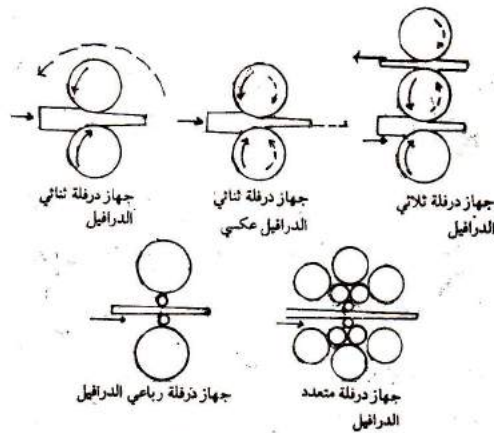

شكل (٨-٢) اجهزة الدرفلة الشائعة الاستعمال




ومن اهم منتجات الدرفلة القضبان ذات المقاطع المختلفة الانواع والصفائح،  
قضبان السكك الحديدية • وتستعمل انواع خاصة من اجهزة الدرافيل لصناعة  
الانابيب الكبيرة والمتوسطة الاقطار •

#### ٨-١-٢- الحدادة : Forging

الحدادة عبارة عن تشكيل المعادن على الساخن وذلك بكبسها في قوالب تمثل  
الشكل المراد الحصول عليه •

ويجري التشكيل اما باستعمال ضغط عالي او التشكيل بالصدمة بواسطة  
الطرق بالمطرقة • وتسخن المواد المعدنية لغرض حدادتها الى درجات حرارة  
مرتفعة واعلى من درجات اعادة تبلورها بكثير ، بحيث انها تقبل التشكيل  
بالحدادة بسهولة • والقوالب المستعملة في الحدادة يجب ان تكون مصنوعة من  
مواد معدنية تحافظ على خواصها في درجات حرارة الحدادة وتحت تأثير القوى  
المؤثرة عليها • الشكل (٨-٣) يبين نوعين من الاجهزة المستعملة في الحدادة (أ)  
الحدادة التساقطية بالجاذبية و (ب) الحدادة التساقطية البخارية •

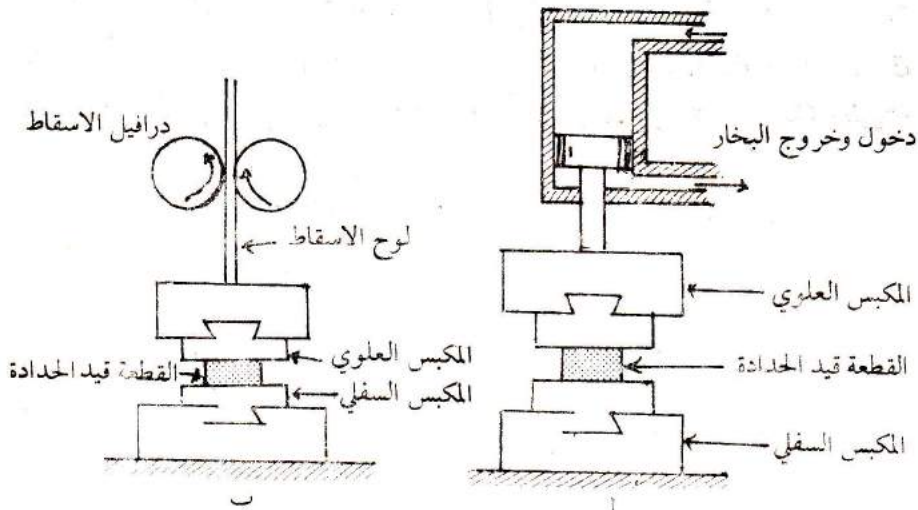


شكل (٨-٣) بعض انواع اجهزة الحدادة

وتتماز اجهزة الحدادة بالبخار بارتفاع كفاءتها بسبب ارتفاع القوة الناتجة من ضغط البخار ، بخلاف اجهزة الحدادة بالجاذبية ، التي تعتمد على القوة الناتجة من سقوط المطرقة من ارتفاع معين فقط . واهم المنتوجات التي تصنع بالحدادة الاقراص المسننة على اختلاف انواعها ، واعمدة الادارة وحلقات المحامل وعجلات السكك الحديدية وما شابه .

### ٨-١-٣- عمليات البثق : Extrusion Processes

عملية البثق ، عبارة عن تشكيل كتلة معدنية مسخنة الى درجات حرارة عالية نسبيا داخل وعاء يتحرك فيه مكبس يضغط على الكتلة المعدنية ويجبرها على الخروج من فتحة في نهاية الوعاء ، فينسحب المعدن خلال الفتحة متخذا شكلها . لذا فان الفتحة تقوم هنا مقام قالب التشكيل ، وبالتحكم في شكلها ومقطعها يمكن انتاج المنتوجات ذات المقاطع المختلفة . وتستعمل عملية البثق عادة لتشكيل المعادن اللاحديدية التي تمتاز بارتفاع ليونتها مثل الالمنيوم والنحاس والنيحاس الاصفر والمغنسيوم والرصاص ، بالاضافة الى انخفاض درجات انصهارها . وتستعمل عملية البثق بصورة محدودة لتشكيل الصلب ، بسبب صعوبة التشكيل وارتفاع درجات الحرارة الضرورية للتشكيل . تنقسم اساليب البثق من حيث طريقة عملها الى نوعين رئيسيين : (أ) البثق المباشر ، (ب) البثق غير المباشر والشكل (٤-٨) يبين الاجهزة المستعملة وطريقة العمل لهذين الاسلوبين .

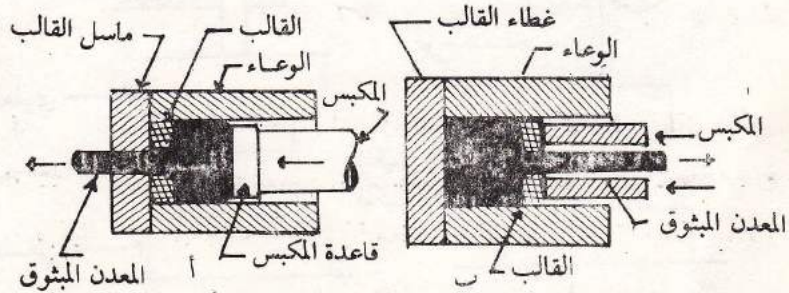

أ - البثق المباشر  
ب - البثق غير المباشر


وتعتمد طريقة البثق المباشر على تشكيل الكتلة المعدنية بواسطة مكبس يضغط عليها من جهة ، بينما ينساب المعدن خارجا خلال فتحة القالب الموجودة في النهاية المواجهة من الوعاء ، اي ان المعدن ينساب متحركا في نفس اتجاه حركة المكبس . بينما في طريقة البثق غير المباشر تكون احدى نهايتي الوعاء مغلقة ، ويحتوي المكبس على فتحة القالب في وسطه ، بحيث ان الكتلة المعدنية سوف تنساب مختربة هذه الفتحة في المكبس ، اي ان حركة المعدن سوف تكون في الاتجاه المضاد لحركة المكبس ، كما يظهر من الشكل (٤-٨) ومن الجلي ، ان البثق المباشر يحتاج الى قوة اكبر للتشكيل من البثق غير المباشر .

ان الكتلة المعدنية في البثق المباشر سوف تحتك بالجدران الداخلية للوعاء ، في حين ان الاحتكاك سوف يقل كثيرا في البثق غير المباشر ويكون مقتصرا فقط على الاحتكاك بين جدران فتحة القالب الصغيرة المساحة نسبيا وبين الكتلة المعدنية . ويستعمل التزييت لتخفيف قوى الاحتكاك ، وخاصة لتشكيل المعادن الصعبة التشكيل مثل الصلب ، الذي يستوجب تشكيلها رفع درجة حرارة التشكيل من جهة وبذل قوة اكبر للتشكيل من جهة اخرى .

ومن اهم منتجات عمليات البثق القضبان ذات المقاطع المختلفة ، وانايب الصغيرة الاقطار نسبيا ، المقاطع الانشائية ، وظروف الطلقات النارية ، وتستعمل عملية البثق لغرض تغليف الاسلاك ( الاسلاك الكهربائية على سبيل المثال ) بالمواد العازلة مثل اللدائن .

لدى انتاج الانابيب بواسطة عملية البثق ، يستعمل الجهاز المبين في الشكل (٥-٨) . حيث يتم تثبيت قلم تشكيل في مركز المكبس . ويقوم قلم التشكيل بخرق الكتلة المعدنية . بينما يقوم المكبس بضغطها باتجاه فتحة القالب في النهاية المقابلة من وعاء التشكيل . وبذلك ينساب المعدن من خلال المجال المتروك بين قلم التشكيل ، الذي يساوي قطره القطر الداخلي للانبوب المراد تشكيله ، وبين فتحة القالب ، التي يساوي قطرها القطر الخارجي للانبوب .



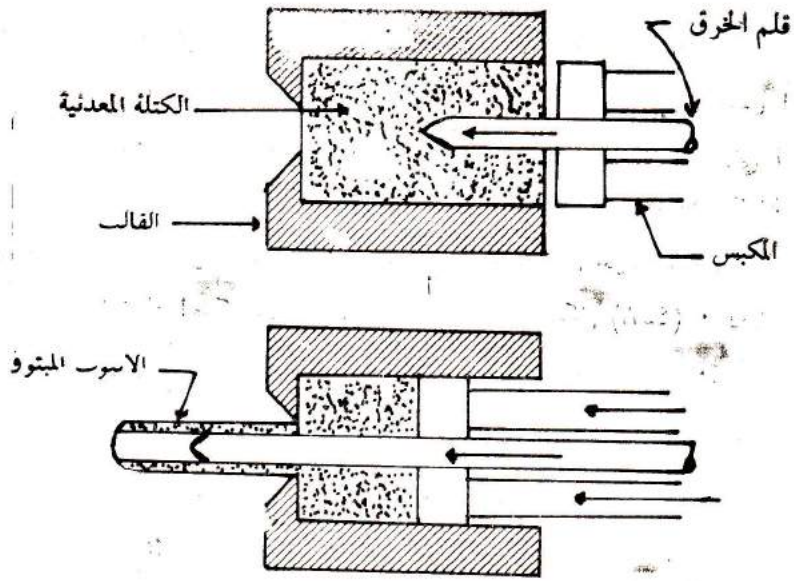


شكل (8-5) جهاز بثق الانابيب

هناك عملية للبثق تستعمل لبثق المعادن اللينة في درجة حرارة الغرفة ، اي على البارد ، وتسمى بالبثق الصدمي الذي سوف نأتي الى ذكرها ضمن عمليات التشكيل على البارد .

#### ٨-١-٤- التشكيل الساخن بالدوران : Hot Spinning.

عمليات التشكيل بالدوران يمكن ان تجري على الساخن او على البارد . وهي عبارة عن تشكيل الواح معدنية بالضغط عليها بواسطة عدة تشكيل ، وتدار الالواح خلال التشكيل بواسطة اجهزة تدار بسرعة عالية ، وبالامكان استعمال المخرطة لهذا الغرض . ويتم ضغط اللوح بواسطة عدة التشكيل على نموذج مثبت على اجهزة الادارة ، حيث يقوم هذا النموذج مقام قالب التشكيل .

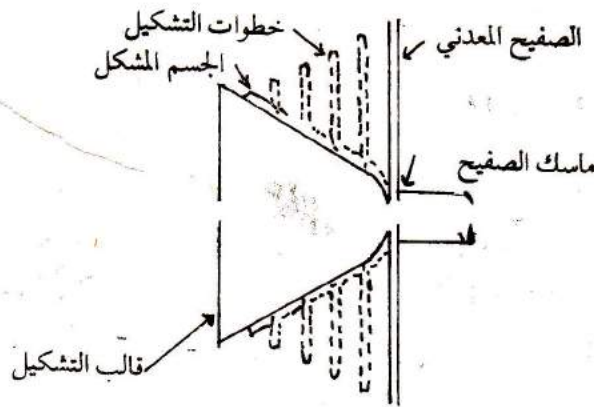


شكل (٦-٨) يبين أسلوب عمل هذه الطريقة

الشكل (٦-٨) يبين أسلوب عمل هذه الطريقة . وبالإمكان القيام بهذه العملية بضبط عدة التشكيل يدويا أو آليا على اللوح المراد تشكيله . وتستعمل عملية التشكيل الساخن بالدوران لإنتاج اوعية الضغط الفولاذية واغطيتها والانواع المختلفة من الخزانات .

#### ٨-١-٥- التشكيل بالغرق على الساخن : Hot Piercing

تستعمل هذه العملية بالدرجة الأولى لتحويل المسبوكات الأولية الى انابيب او اسطوانات ذات جدران سميكة . ويتم التشكيل بضغط قلم تشكيل خلال الكتلة المعدنية الساخنة والموضوعة داخل وعاء اسطواناني فينسب المعدن الساخن محيطا بقلم التشكيل ويملأ الفراغ المتروك بين هذا القلم وجدران الوعاء الاسطواناني . والعملية تشبه الى حد بعيد عملية البثق . وتستعمل معظم منتوجات هذه الطريقة لصناعة الانابيب

والاسطوانات باجراء عمليات تشكيل اضافية عليها تقلل من سمك جدرانها وتزيد من اطوالها . الشكل (٧-٨) يبين اسلوب عمل هذه الطريقة .

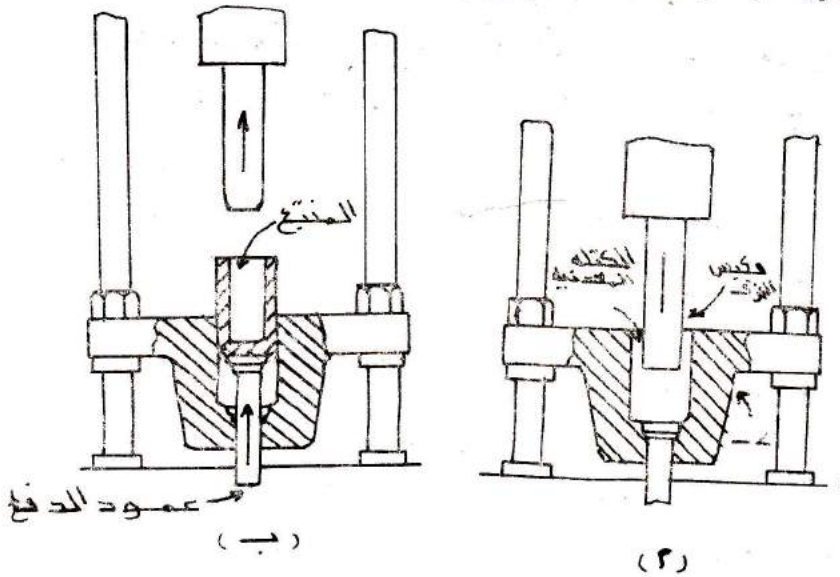

شكل (٧-٨) التشكيل بالخرق على الساخن

مزايا وعيوب التشكيل على الساخن :

١ - ان الطاقة الضرورية للتشكيل على الساخن اقل بكثير من الطاقة الضرورية

للتشكيل على البارد .

٢ - يطرأ تحسن على بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية . حيث تتحسن

خواص المطيلية ومقاومة الصدمة بالاضافة الى تحسن في مدى تجانس

المعادن المشكلة على الساخن .

٣ - التشكيل على الساخن يساعد على التخلص من بعض عيوب المسبوكات

الاولية مثل الفجوات والمسامية الغازية ، التي تلتحم نتيجة درجة الحرارة

العالية والضغط المستعمل في التشكيل .

ولعل من اهم عيوب عمليات التشكيل على الساخن تاكسد السطوح الساخنة

بسهولة ، وصعوبة السيطرة على ابعاد ومقاسات المنتج ، نظرا للتمدد

الحراري الناتج في القطع المعدنية قيد التشكيل الساخن .



لذلك فان معظم منتوجات عمليات التشكيل على الساخن تشكل عادة وفي مراحلها النهائية على البارد ، وذلك لغرض التخلص من العيوب المذكورة اعلاه ، بالإضافة الى تحسين بعض الخواص التي لايمكن التحكم فيها خلال التشكيل على الساخن .

سوف نتطرق الى ذلك لدى دراسة عمليات التشكيل على البارد .

#### ٢-٨- عمليات التشكيل على البارد : Cold Forming.

ان عمليات التشكيل التي تجرى في درجة حرارة الغرفة او في درجة قريبة منها تسمى بالتشكيل على البارد . وبصورة عامة ، فانه بالامكان تشكيل المواد المعدنية على البارد في درجة اعلى من درجة حرارة الغرفة ، حيث ان الحد الفاصل بين التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن هو في درجة حرارة اعادة التبلور ، التي تكون عادة ولمعظم المعادن اعلى من درجة حرارة الغرفة . فيما يلي بعض عمليات التشكيل على البارد الواسعة الانتشار ، على ان نتطرق في نهاية هذا الباب الى ذكر مزايا وعيوب التشكيل على البارد .

#### ١-٢-٨- الدرفلة على البارد : Cold Rolling.

عملية الدرفلة على البارد تستند في العمل على نفس الاسس التي تم شرحها لدى دراسة الدرفلة على الساخن ، وكذلك الاجهزة المستعملة تتشابه من حيث اسلوب العمل .

وتستعمل لعمليات الدرفلة على البارد عادة اجهزة الدرافيل الرباعية او السداسية ( الشكل ٢-٨ ) حيث ان عنف التشكيل البارد وارتفاع القوة المستعملة للتشكيل يستوجبان استعمال درافيل الاسناد .

وتستعمل الدرفلة على البارد بالدرجة الاولى لاكمال تشكيل منتوجات الدرفلة على الساخن كمرحلة نهائية . وتؤدي الدرفلة على البارد في هذا المجال المهام التالية :


- ١ - ضبط الابعاد والمقاسات الى حد بعيد .
  - ٢ - تحسين المظهر الخارجي وازالة الطبقات المتأكسدة من المعدن .
  - ٣ - تحسين بعض الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشد .
- وتعتبر الصفائح المعدنية الرقيقة جدا ( الرقائق المعدنية بسمك يبلغ ٠.٠٢ ملم ) من اهم منتوجات الدرفلة على البارد ، بالاضافة الى الشرائح والاشرطة والالواح . كما تبرز اهمية الدرفلة على البارد بصورة خاصة في الاستعمال لتشكيل منتوجات الدرفلة على الساخن في المرحلة النهائية وللاسباب المذكورة اعلاه .

#### ٨-٢-٢- عمليات السحب على البارد : Cold Drawing.

وتتضمن تشكيل القضبان المعدنية الكبيرة الاقطار نسبيا الى الاسلاك بواسطة السحب على البارد ، وكذلك تشكيل الصفائح المعدنية الى اوعية بواسطة السحب العميق . وتعتبر المطيلية العالية نسبيا من اهم خواص المواد المعدنية التي تؤهلها لعمليات التشكيل بالسحب على البارد .

#### ٨-٢-٢-١ سحب الاسلاك : Wire Drawing

تصنع الاسلاك بالسحب البارد لقضبان مصنوعة بواسطة الدرفلة على الساخن ، وذلك بامرار هذه القضبان من فتحات قوالب خاصة تعمل على تخفيض قطر وزيادة طول هذه القضبان على عدة مراحل الى ان تتحول الى اسلاك بالاقطار المطلوبة . الشكل (٨-٨) يبين مقطعا في قالب لسحب الاسلاك . وتعد القضبان المراد سحبها بدرفلة كتل معدنية على الساخن الى قطر يساوي حوالي ٦-٥ ملم ثم يجري سحبها بواسطة قوالب السحب الى الاسلاك . وقبل عملية السحب من الضروري تنظيف القضبان من طبقات الاوكسيد السطحية بمعاملتها ببعض الحوامض . ويستعمل عادة بعض مواد التزييت لتسهيل عملية السحب .

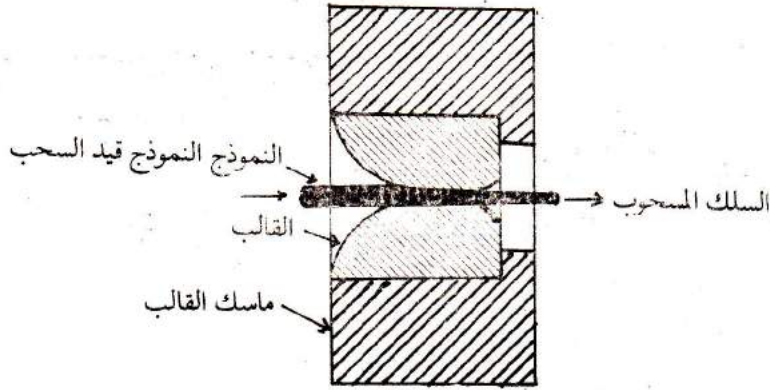

شكل (٨-٨) عملية سحب الاسلاك


نظرا لازدياد الصلادة نتيجة السحب على البارد ، فان مقاومة المعدن للتشكيل سوف تزداد . وعند تعذر الاستمرار في التشكيل تجرى العملية على مرحلتين : (أ) السحب الى ادنى قطر ممكن ، و (ب) التسخين او التخمير لغرض تليين القطعة ومن ثم الاستمرار في السحب . وقد يتكرر تسخين المعدن عدة مرات الى ان يتم الحصول على القطر المطلوب .

القوالب المستعملة تصنع عادة من مواد معدنية تمتاز بصلادتها ومقاومتها العالية ، واكثرها استعمالا هو كربيد التنجستن ، وقد تستعمل ايضا قوالب من الماس لبعض الاغراض الخاصة . وتستعمل هذه العملة بشكل واسع لسحب اسلاك من النحاس والالمنيوم والصلب .

#### ٨-٢-٢-٢-٨ السحب العميق : Deep Drawing

السحب العميق عبارة عن تشكيل صفيح معدني بسمك معين بواسطة مكبس دائري المقطع غالبا يضغط على الصفيح ويكبسه داخل قالب دائري المقطع ايضا . الشكل الناتج عبارة عن وعاء بسمك يساوي الفرق بين قطر المكبس والقطر الداخلي للقالب . والشكل (٩-٨) يبين عملية السحب العميق .



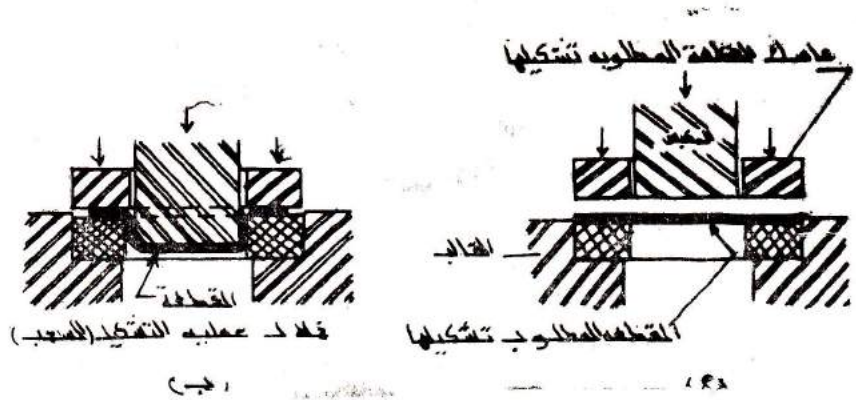

شكل (٨-٩) عملية السحب العميق

أ - قبل السحب

ب - خلال السحب

وللقيام بعملية السحب العميق بنجاح وانتاج منتوجات خالية من العيوب ، لابد من توفر العوامل التالية :

- ١ - مطيلية ومقاومة شد المعادن المراد سحبها يجب ان تكون عالية .
- ٢ - المكبس والقالب المستعمل يجب ان يمتازا بسطوح ذات نعومة عالية وانجاز سطحي جيد .
- ٣ - استعمال مواد لتزيت القالب والمكبس يسهل عملية التشكيل ويقلل من القوى الضرورية للتشكيل .

بالامكان انتاج اوعية ذات اعماق كبيرة ، وذلك باجراء العملية على عدة مراحل ، كما في عملية سحب الاسلاك . فيصار اولاً الى التشكيل الى عمق معين على البارد ، ثم يسخن الوعاء الناتج فتزداد ليونته ويتقبل مقداراً اضافياً

من التشكيل ، فيجرى سحبه مرة اخرى . وقد تتكرر عملية السحب والتسخين عدة مرات الى حين تحقيق العمق المطلوب . تستعمل عملية السحب العميق بشكل واسع لانتاج اغلفة او ظروف القذائف وهياكل السيارات وهياكل الثلاجات واسطوانات الغاز السائل واحواض الغسل والاستحمام المنزلية .

### ٨-٢-٣- التشكيل البارد بالدوران : Cold Spinning


هذه العملية تشبه التشكيل الساخن بالدوران وتستعمل كذلك اجهزة مشابهة ( راجع الشكل ٨-٦ ) . وتختلف الطريقتان في ان التشكيل البارد بالدوران يستعمل لانتاج المنتجات الاصغر حجما بكثير ، كما ان المعادن المستعملة تمتاز بارتفاع لدونها في درجات حرارة الغرفة . وتمتاز منتجات هذه الطريقة بارتفاع صلابتها نسبيا وامكانية الحصول على ابعاد ومقاسات دقيقة الى حد بعيد ، نتيجة كون التشكيل يجرى على البارد . ومن اهم المعادن المستعملة في التشكيل البارد بالدوران هي الالمنيوم والنحاس وسبائكهما . وتستعمل الطريقة احيانا لتشكيل الصلب الكربوني - الواطيء الكربون . وتستخدم هذه الطريقة بنجاح لتشكيل ادوات واواني الطبخ والمزهريات والاجهزة العاكسة للضوء .

### ٨-٢-٤- البثق على البارد ( البثق الصدمي ) :

#### Cold Impact Extrusion

تتلخص عملية البثق الصدمي بتشكيل كتلة معدنية على شكل قرص موموع داخل قالب ضحل العمق بواسطة مكبس يتم اسقاطه على القرص بقوة كبيرة نسبيا . ينساب معدن القرص محيطا بالمكبس ومتخذاً شكله . ويتم التشكيل بصدمة واحدة . والشكل (٨-١٠) يوضح طريقة التشكيل بالبثق الصدمي .

ويتضح من هذا الشكل بان سمك القطعة المشكلة يكون مساويا للفرق بين قطر القالب والقطر الخارجي للمكبس .

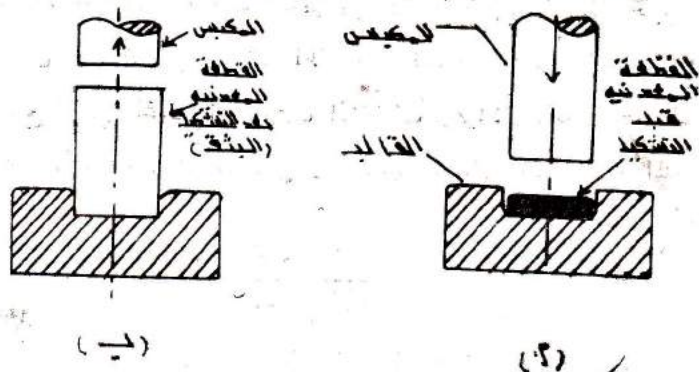


شكل (٨-١٠) البثق الصدمي

- (أ) قبل التشكيل
- (ب) بعد التشكيل

وتستعمل هذه الطريقة لتشكيل المعادن اللينة مثل الرصاص والالمنيوم والقصدير والنحاس • وتستخدم هذه الطريقة احيانا لتشكيل بعض المعادن على الساخن ، كما هي الحال مع الخارصين الذي يتم بثقه صدميا بعد التسخين الى حوالي ١٤٠-١٨٠ م • وتستعمل الطريقة بشكل واسع لانتاج الانابيب او العلب الرقيقة الجدران نسبيا وبأطوال تصل الى حوالي ٣٠٠ ملم واقطار تتراوح بين ١٠-١٢٠ ملم • ومن منتجات البثق الصدمي علب او انابيب المعاجين ( معجون الاسنان على سبيل المثال ) واغلفة القذائف والاطلاقات النارية الصغيرة وعلب العقاقير الطبية • وتمتاز عملية البثق الصدمي بالكفاءة الانتاجية العالية • ان الجهاز المبين في الشكل (٨-١٠) يستعمل لصناعة العلب او الانابيب المغلقة من احدى نهايتها اما الطريقة المبينة في الشكل (٨-١١) والمعروفة بطريقة ( هوكر ) فتستعمل لصناعة الانابيب المفتوحة النهايتين •

ويتم التشكيل بان يقوم قلم التشكيل المثبت على المكبس بخرق الكتلة او القرص المعدني ثم كبسه الى الاسفل ، حيث ينبثق خلال الفراغ الذي يترك بين قلم التشكيل وفتحة القالب •



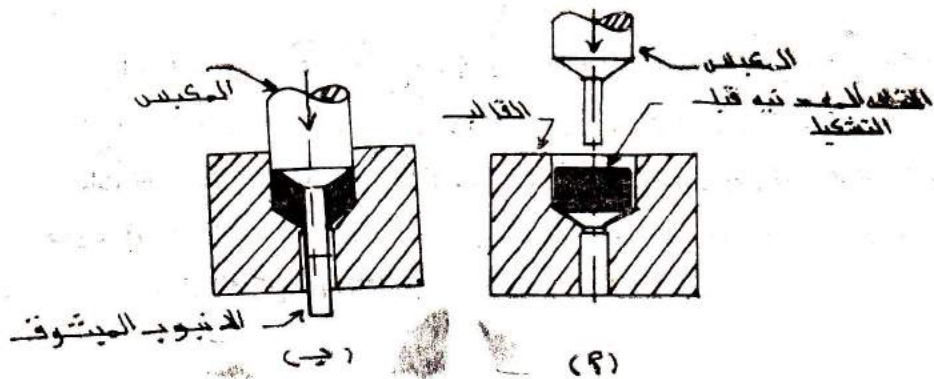

شكل (٨-١١) عملية بثق الانابيب

(أ) قبل التشكيل


(ب) بعد التشكيل

Coining and Embossing.

٨-٢-٥- التشكيل بالسك والختم :


عملية السك عبارة عن تشكيل الكتل او الاقراص المعدنية الصغيرة نسبيا بكبسها بين مكبسين يحتوي سطحاها على الهيئة او الشكل المراد اعطائه لوجهي الكتلة او القرص المعدني .

ويصمم القالب الذي يتكون من المكبسين بشكل لا يسمح بانسياب المعدن الى الخارج . وتستعمل الطريقة بصورة خاصة لتشكيل قطع النقود المعدنية والمداليات واجزاء الالات الكاتبة ( حروف الطبع ) وما شابه . الشكل (٨-١٢) يبين اسلوب عمل هذه الطريقة .

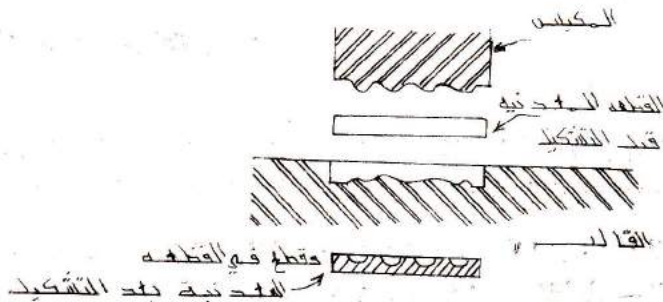

شكل (٨-١٢) التشكيل بالسك

اما عملية الختم ، فتستعمل عادة كمرحلة نهائية لاعطاء شكل نهائي لقطعة سبق وان شكلت بطرق التشكيل الاخرى . وليس الغرض من التشكيل بالختم احداث تغيير كبير في شكل او هيئة القطعة ، بل انها تقتصر على احداث تغييرات طفيفة في الشكل وضبط دقيق لابعاد ومقاسات القطعة المشكلة . وعملية الختم تظهر في الشكل (٨-١٣) .

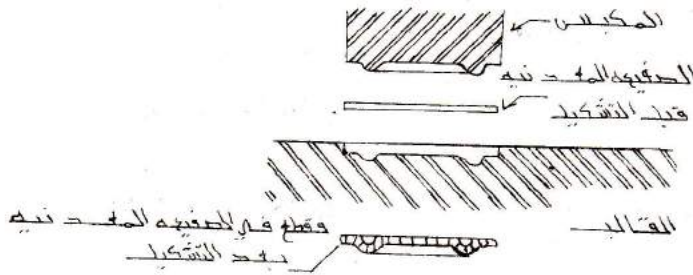


شكل (٨-١٣) عملية التشكيل بالختم

## ٨-٢-٦- التشكيل بضغط السوائل او المطاط : Forming by Rubber or Liquids.

يستعمل التشكيل بضغط السوائل او المطاط ( يسمى احيانا بالتشكيل بالنفخ ) لتوسيع قطر انبوب او عبة ، مشكلة مسبقا باحدى طرق التشكيل ، في منطقة معينة من الانبوب .

ويتم التشكيل بوضع الانبوب المشكل داخل قالب يطابق شكله الانبوب ، مع اتساع في قطره عند المنطقة المطلوبة . ثم يملأ الانبوب وهو داخل القالب بالماء او الزيت او بكتلة مطاطية . يضغط على السائل او المطاط بواسطة مكبس فيتم توسيع القطر بتأثير ضغط السائل او المطاط . الشكل (٨-١٤) يبين خطوات العمل لعملية التشكيل بضغط السوائل او المطاط .

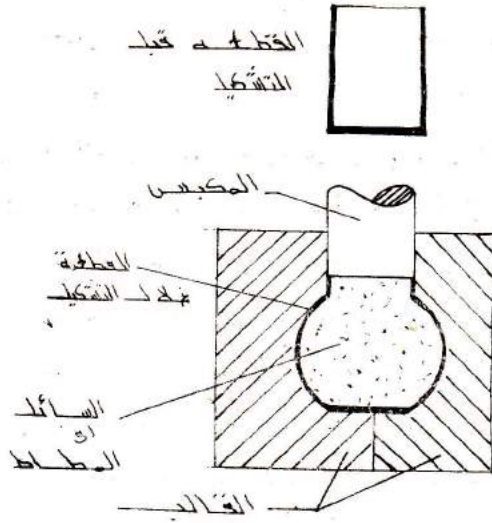

شكل (٨-١٤) التشكيل بضغط السوائل او الموائد

#### - مزايا وعيوب التشكيل على البارد :

التشكيل على البارد يسبب ارتفاعا في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشد وانخفاضاً في خواص أخرى مثل المطيلية .

- المنتجات المشكلة على البارد تمتاز بانجاز سطحي ومظهر خارجي جدين .  
- يمكن التحكم بصورة دقيقة في ابعاد ومقاسات المنتجات المشكلة على البارد . لذلك فان التشكيل على البارد يستعمل كمرحلة نهائية لتشكيل المنتجات المشكلة على الساخن .

وتعتبر متطلبات الطاقة العالية من اهم عيوب التشكيل على البارد ، بما يستوجب ذلك من استعمال المعدات والاجهزة المصنوعة من مواد معدنية عالية الكفاءة والمقاومة . بالاضافة الى ذلك فان مقدار التشكيل الذي يمكن انجازه تحت قوة او جهد ثابت في التشكيل على البارد يكون اقل منه في التشكيل على الساخن تحت نفس الجهد . كما ان انخفاض مطيلية المنتجات تعتبر من عيوب التشكيل على البارد .



### ٨-٣- بعض العمليات الخاصة للتشكيل :

قبل الانتهاء من عمليات التشكيل الميكانيكي للمواد المعدنية ، لابد من الإشارة الى بعض العمليات الخاصة والمستحدثة لتشكيل المعادن . ان هذه العمليات ، والتي تمتاز عادة بتكاليفها الباهضة وحاجتها الى اجهزة معقدة احيانا ، تستعمل عادة لتشكيل المواد المعدنية التي لا يمكن بالاساليب الانفة الذكر ، او على الاقل يصعب تشكيلها بهذه الاساليب . ومن ناحية اخرى ، فان هنالك منتجات ذات مواصفات خاصة قد لا يمكن تشكيلها بالطرق الاعتيادية للتشكيل فتنجح عادة بالطرق التي سنتطرق اليها فيما يلي بصورة مختصرة .

### ٨-٣-١- تشكيل مساحيق المعادن : Powder Metallurgy

ولقد استعملت هذه الطريقة اساسا لتشكيل المعادن والسبائك التي لا يمكن تشكيلها بعمليات التشكيل الميكانيكي او عمليات التشغيل ، مثل معادن التنجستن والمولبيديوم وسبائكهما ( وخاصة كربيد التنجستن وكربيد المولبيديوم ذو الصلادة الفائقة ودرجات الانصهار المرتفعة ) . ثم اتسع استعماله الى ان اصبح يشمل عددا كبيرا من المعادن والسبائك الواسعة الانتشار مثل الصلب والالمنيوم والنحاس وسبائكهما .

وتتلخص عملية تشكيل مساحيق المعادن بالخطوات التالية :

- أ - تحضير مساحيق المعادن ومزجها .
  - ب - كبس المساحيق بواسطة مكابس في قوالب تعطي المسحوق الشكل او الهيئة المطلوبة .
  - ج - تليد المنتجات المكبوسة ، وذلك بتسخينها الى درجات حرارة مرتفعة نسبيا .
- ويجري تحضير المساحيق المعدنية اما بالطرق الميكانيكية ( الطحن ، التفريز ، البرادة ) او بالطرق الكيماوية ( المساحيق الناتجة من بعض التفاعلات

الكيمياوية ) • وهنالك طرق اخرى اكثر تعقيدا • ولغرض الحصول على خواص معينة في المنتجات يصار الى خلط او مزج مساحيق من معادن مختلفة •  
اما الكبس الى الشكل المطلوب فيجرى بواسطة مكابس في قوالب متماز بالمتانة والمقاومة العالية • وخلال كبس المسحوق تقل الفراغات الموجودة بين جسيمات المسحوق ويحدث بعض التماسك بينها •  
والتلبيد بتسخين منتجات الكبس الى درجات حرارة عالية نسبيا ، الا انها تكون دائما اقل من درجة انصهار معدن المسحوق او درجة انصهار المعادن المشتركة في تركيب المسحوق • ويؤدي التلبيد الى التحام قوي بين جسيمات المسحوق مسببا ارتفاع كثافة المنتج ومقاومته • ولا بد من الاختيار المناسب لدرجة حرارة التلبيد والوقت اللازم له ، لانتاج المنتجات ذات الجودة العالية •  
ولمل عرضا مبسطا لبعض منتجات هذه الطريقة يعطي فكرة عن اهميتها واهمية مجالات استعمالها •

#### أ - المعامل الذاتية التزيت :

تستعمل هذه المعامل في الاجزاء من المعدات والاجهزة التي يصعب تزييتها خارجيا • وتصنع هذه المعامل بكبس وتلبيد مزيج من مساحيق النحاس والقصدير مع اضافات معينة من مسحوق الجرافيت • ثم تشبع المنتجات بالزيت بالغطس ، حيث ينفذ الى المسامات الموجودة فيها • وتكون كميات الزيت الممتصة كافية لاستعمال هذه المعامل لفترات زمنية طويلة دون الحاجة الى تزييت خارجي • ويكثر استعمال هذه المعامل في الغسالات والثلاجات وصناعة السيارات •

#### ب - المرشحات المعدنية :

تصنع المرشحات المستعملة في تنقية الوقود السائلة مثل البنزين والنفط والزيوت ، والتي يكثر استخدامها عادة في مكائن الاحتراق ، من بعض المواد

الخزفية او السيراميك • الا ان المرشحات المصنعة من مساحيق المواد المعدنية  
تمتاز على هذه بارتفاع متانتها ومقاومتها للصدمات ، بالاضافة الى مقاومتها  
الجيدة للحرارة العالية • وتصنع هذه المرشحات عادة من مزيج من مساحيق  
النيكل والبرونز ( سبيكة من النحاس والقصدير ) •

### ج - اسلاك المصابيح الكهربائية ورؤوس اقلام القطع

وتصنع من مسحوق معدن التنجستن ، الذي يكبس ويلبد الى هيئة قضيب  
ثم يتم سحبها الى السلك المستعمل في المصابيح الكهربائية • اما رؤوس اقلام  
القطع ( اقلام الكربيد ) فتصنع من مزيج من مساحيق معدن التنجستن  
والكربون •

ويجري تسخين المزيج قبل الكبس في درجة حرارة عالية قد تصل الى  
° ١٥٠٠ م ، فينتج كربيد التنجستن الذي يحول ثانية الى مسحوق يتم كبسه  
وتليده • كربيد التنجستن يمتاز بصلادته الفائقة ، ومن هنا استعماله في  
اقلام قطع المعادن ورؤوس المثاقب •

### مزاي وعيوب عملية تشكيل مساحيق المعادن :

- تمتاز عملية تشكيل مساحيق المعادن عن غيرها من عمليات التشكيل بما يلي :
- ١ - ان منتجات هذه العملية لا تحتاج الى عمليات اضافية للتشكيل او  
التشغيل ، حيث يمكن استعمالها مباشرة •
  - ٢ - خطوات انتاج المنتجات سهلة وذات كفاءة انتاجية عالية •
  - ٣ - تتوفر امكانية انتاج منتجات لا يمكن تشكيلها او تكون صعبة التشكيل  
بالطرق الاعتيادية للتشكيل والتشغيل (انظر الامثلة المذكورة اعلاه) •
  - ٤ - تتوفر امكانية كبيرة لتغيير التركيب الكيماوي للمنتجات عن طريق  
التحكم في مزيجات المساحيق ، وبالتالي توفر الامكانية في الحصول  
على الخواص المتباينة •
- ومن اهم عيوب هذه العملية :




- ١ - صعوبة انتاج المنتجات ذات الاشكال او الهياكل المعقدة .
  - ٢ - معظم منتجات هذه الطريقة تكون ذات مقاومة ومتانة اقل من منتجات عمليات التشكيل الاخرى .
  - ٣ - ارتفاع تكاليف صناعة القوالب والمكابس المستعملة في العملية .
- ٢-٣- عملية التشكيل الفائقة السرعة والطاقة ، او عملية التشكيل

**High Rate Forming : بالمتفجرات :**

تستعمل هذه الطريقة لتشكيل المعادن والسبائك الفائقة الصلادة ، والتي يكون تشكيلها بالاساليب الاعنفه الذكر صعوبة بالغة . على سبيل المثال معدن التيتانيوم وسبائك الصلب العديم الصدأ وبعض سبائك الألمنيوم . وتستغل هذه الطريقة المقدار الهائل من التشكيل الذي يحدث بسهولة في المواد المعدنية، لدى تعرضها الى قوة تشكيل تؤثر عليها بسرعة هائلة .

هناك طرق عديدة لهذه العملية ، نكتفي بشرح واحدة منها .  
الشكل (٨-١٥) يبين مثالا على عملية التشكيل بالمتفجرات . يتكون  
الجهاز من قالب متين جدا يحتوي على فراغ يمثل الجسم المطلوب تشكيله .  
ويتصل فراغ القالب بقناة ذات قطر صغير نسبيا تعمل على تسريب الهواء  
الى الجو الخارجى .

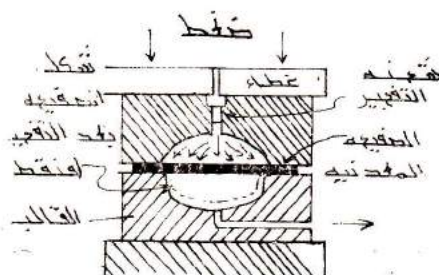

شكل (٨-١٥) عملية التشكيل بالمتفجرات

يوضع الصفيح المعدني المراد تشكيله على فوهة القالب ، ثم يثبت عليه وعاء مملوء بسائل ، الماء مثلا ، وتعلق شحنة متفجرة قوية ( يستعمل الديناميت عادة ) في الوعاء الحاوي على السائل ، كما في الشكل ( ٨-١٥ ) عند تفجير الشحنة تتولد موجة قوية جدا داخل السائل الذي يرتطم بقوة هائلة بالصفيح المعدني ويدفعه الى فراغ القالب متخذا شكله .

تستعمل هذه العملية لتشكيل المنتوجات ذات الاحجام الكبيرة والتي تمتاز بالصلادة الفائقة . والعملية تشبه الى حد بعيد عمليات السحب العميق وتعل محلها في كثير من الاستعمالات .

## - اسئلة -

- س ١ : قارن بين التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن . ماهو الفرق الاساسي بين النوعين ؟
- س ٢ : ما هي عملية الدرفلة ؟ ما هي انواع اجهزة الدرفلة ؟ ما هي اهم منتجات الدرفلة على الساخن ؟
- س ٣ : اشرح عملية بثق المعادن . ما الفرق بين البثق المباشر والبثق غير المباشر ؟ ما هي اهم المعادن المستعملة في عملية البثق ؟ اذكر بمض المنتجات المبثوقة .
- س ٤ : كيف تصنع الانابيب بعملية البثق ؟ وضع جوابك بالرسم .
- س ٥ : ما هي اهم مميزات الدرفلة على البارد ؟ ما هي اهم عيوبها ؟
- س ٦ : اشرح عملية سحب الاسلاك . ما هي الخواص الميكانيكية للاسلاك الناتجة ؟
- س ٧ : اذكر العوامل الضرورية لانتاج منتجات جيدة بعملية السحب العميق . ما هي اهم منتجات السحب العميق ؟
- س ٨ : اشرح عملية التشكيل البارد بالدوران . امد مزاياها وتحدياتها .
- س ٩ : قارن بين البثق على الساخن والبثق على البارد . واذكر عدد من منتجاتها .
- س ١٠ : اشرح العمليات الضرورية لانتاج انبوب صغير من معدن لين يحتوي انتفاخا ( اتساعا في القطر ) في وسطه .
- س ١١ : ما هي اهم عيوب عمليات التشكيل على الساخن وعمليات التشكيل على البارد ؟
- س ١٢ : عدد خطوات تشكيل مساحيق المعادن . ما هي اهم مميزات هذه الطريقة مقارنة مع الطرق الاعتيادية للتشكيل ؟ ما هي عيوبها ؟
- س ١٣ : اشرح عملية التشكيل الفائقة السرعة . بماذا تمتاز منتجات هذه الطريقة ؟



- س١٤ : لماذا تشكل المنتوجات على البارد في مراحل انتاجها النهائية ؟
- س١٥ : ما المقصود بدرجة حرارة اعادة التبلور ؟ وما هي اهمية معرفتها ؟
- س١٦ : اذكر اساليب العدادة .
- س١٧ : ما هو البثق الصدمي ولاي المعادن يستعمل ؟
- س١٨ : اشرح عملية الخرق على الساخن . ما هي اهم منتوجاتها ؟
- س١٩ : ما هي اهم الخواص الميكانيكية التي تؤهل المعادن للتشكيل بالسحب على البارد ؟
- س٢٠ : ما الفرق بين التشكيل والتشغيل ؟

## الفصل التاسع

### إعادة التبلور والتشكيل الميكانيكي

#### Recrystallization and Mechanical Forming

##### التمهيد

يتعلق الفصل الثامن من هذا الكتاب بمبادئ التشكيل الميكانيكي بأوضاعها ، أي التي تجري في الحالة الباردة أو الساخنة ، أي بعد تسخين المعدن إلى درجات حرارة مرتفعة نسبياً تتطلب اختلافات التقدير المراد تشكيله .

## الفصل التاسع

### إعادة التبلور والتشكيل الميكانيكي

#### Recrystallization and Mechanical Forming .

##### Cold Working

##### التشكيل على البارد

يعتمد التشكيل على البارد أو التشكيل البارد بشكل المعدن تحت تأثير قوى ميكانيكية إلى أشكال محددة . بحيث أن العملية تجري في درجة حرارة الغرفة أو قريباً منها ، وبحيث أن المعدن المتشكل يحافظ على صلابته أثناء التشويه الميكانيكي أو التشكيل أو القصود المتأصل في المعدن تحت تأثير التشويه الميكانيكي . وازدادت أهمية التشكيل البارد في المصنوعات المعدنية الحديثة . وازدادت أهمية التشكيل البارد في المصنوعات المعدنية الحديثة . وازدادت أهمية التشكيل البارد في المصنوعات المعدنية الحديثة .

## الفصل التاسع

### اعادة التبلور والتشكيل الميكانيكي

#### Recrystallization and Mechanical Forming

##### المقدمة :

يناقش الفصل الثامن من هذا الكتاب عمليات التشكيل الميكانيكي بأنواعها ، اي التي تجري في الحالة الباردة او التي تجري في الحالة الساخنة ، اي بعد تسخين المعدن الى درجات حرارة مرتفعة نسبيا تختلف باختلاف المعدن المراد تشكيله .

لقد تمت مناقشة الفروق الاساسية بين هاتين العمليتين بشكل سريع وبسيط نسبيا . الا ان التمييز العلمي الدقيق يستوجب الدخول في تفاصيل اكثر دقة ليتسنى لنا التحديد بصورة دقيقة ، اي العمليات تجري على البارد واياها على الساخن . ولتسهيل هذه المناقشة لابد ان نبدأ بالتشكيل على البارد وماهية تأثيراته على المعدن او السبيكة ثم نتقل الى التشكيل على الساخن ونستنتج الفروق بينهما .

#### ٩-١- التشكيل على البارد : Cold Working

يقصد بالتشكيل على البارد او التشكيل البارد تشكيل المعدن تحت تأثير قوى ميكانيكية الى اشكال محددة ، بحيث ان العملية تجري في درجة حرارة الغرفة او قريبا منها ، وبحيث ان القوى الميكانيكية تتجاوز جهد او مقاومة خضوع المعدن ، التشكيل او التشوه الحاصل في المعدن تحت هذه الظروف هو تشوه دائم لايزول بزوال القوى المؤثرة ، وتزداد القوى الميكانيكية الضرورية للتشكيل بزيادة مقدار التشوه الحاصل في المعدن قيد التشكيل .



## ٩-١-١- تأثير التشكيل البارد على الخواص : Effect of C.W. on Properties

ان التشكيل البارد يسبب تشوهات كبيرة في الشبكة الحيزية والبنية البلورية للمعادن . ان التعرف بشكل دقيق على هذه التشوهات يتطلب امتلاك معلومات لا يمكن توفيرها ضمن هذا الكتاب .

لذا فاننا سوف نتطرق هنا الى التغيرات الحاصلة في الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعادن نتيجة التشكيل البارد والتي مردها الى التشوهات المذكورة اعلاه والتي تحدث في الشبكة الحيزية والبنية البلورية .

من الممكن القول بان التشكيل البارد يؤدي الى تغيرات جذرية في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ، مقاومة الشد ، مقاومة الخضوع والمطيلية والخواص الاخرى . كما انه من الممكن القول بان هذا التشكيل سوف يؤدي لنفس الاسباب الى تغيرات جذرية في الخواص الفيزيائية مثل التوصيل الكهربائي والحراري والمغناطيسية وحتى في الخواص الكيميائية مثل مقاومة التآكل او التآكل .

ان بعض هذه الخواص تتحسن نتيجة التشكيل مثل الصلادة والمقاومة ، في حين ان خواص اخرى مثل المطيلية والمتانة سوف تتأثر سلبيا .

اما الخواص الفيزيائية والكيميائية فان تغيرها سوف يكون سلبيا في معظم الاحوال . على سبيل المثال نلاحظ بان التوصيل الكهربائي العالي للتماس سوف ينخفض نتيجة التشكيل البارد ، ونلاحظ ايضا بان قطعة من الحديد او الفولاذ مشكلة على البارد سوف تتآكل بسرعة اكبر من قطعة من نفس المعدن غير مشكلة على البارد وتحت ظروف مشابهة .


ولاشك ايضا بان هذه التغيرات تعتمد على كمية او نسبة التشكيل البارد .  
 فنلاحظ بان قطعة من البراص مشكلة على البارد بنسبة عالية بواسطة الدرفلة  
 على سبيل المثال ، تمتلك صلادة اعلى من قطعة اخرى مشكلة بنسبة اقل .  
 وكذلك الحال بالنسبة للخواص الاخرى التي تتأثر ايضا بمقادير مختلفة  
 استنادا الى كمية التشكيل . الشكل (٩-١) يبين تأثير نسبة التشكيل البارد  
 على زيادة مقاومة الشد والخضوع . المطيلية تنخفض نتيجة التشكيل البارد ،  
 وبشكل يتناسب عكسيا مع الزيادة الحاصلة في الصلادة . الشكل (٩-٢) يبين  
 كيفية زيادة صلادة النحاس والبراص ( ٧٠٪ نحاس + ٣٠٪ زنك ) نتيجة  
 التشكيل البارد وانخفاض المطيلية لنفس السبب .

الجدول (٩-١) يبين تأثير التشكيل البارد على خواص الالمنيوم النقي  
 تجاريا ، وخاصة الصلادة ، المقاومة والمطيلية ، والجدول رقم (٩-٢) يبين  
 هذا التأثير بالنسبة لخواص البراص .


الزيادة الحاصلة في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة والمقاومة نتيجة  
 التشكيل البارد تسمى عادة بالاصداد الاجهادي (Strain Hardening)  
 وذلك لان السبب يعود الى الاجهادات الناتجة في المعدن نتيجة التشكيل والتي  
 تسبب التشوهات في البنية البلورية والشبكة الحيزية والتي بدورها تؤدي الى  
 تغيير في الخواص .

وكما اسلفنا فان الخواص الميكانيكية ليست الوحيدة التي سوف تتغير ،  
 بل ان الخواص الفيزيائية والكيميائية تتغير ايضا نتيجة التشكيل البارد .  
 الشكل (٩-٣) يبين تأثير التشكيل البارد على التوصيل الكهربائي لعدد من  
 المعادن والسبائك .

نتيجة الاجهادات الحاصلة في المعدن من جراء التشكيل البارد تنخفض  
 القابلية على مقاومة التآكل كخاصية كيميائية . فنلاحظ بان المعادن تحت  
 التأثير المشترك للجهود المسلطة عليها والجو المشجع على التآكل ، تتآكل  
 بسرعة اكبر مما لو كانت تحت الظروف الاعتيادية . هذا النوع من التآكل  
 تحت التأثير المشترك لجهود التشكيل والجو المحيط يسمى بالتآكل الجهدي  
 ( Stress Corrosion ) .

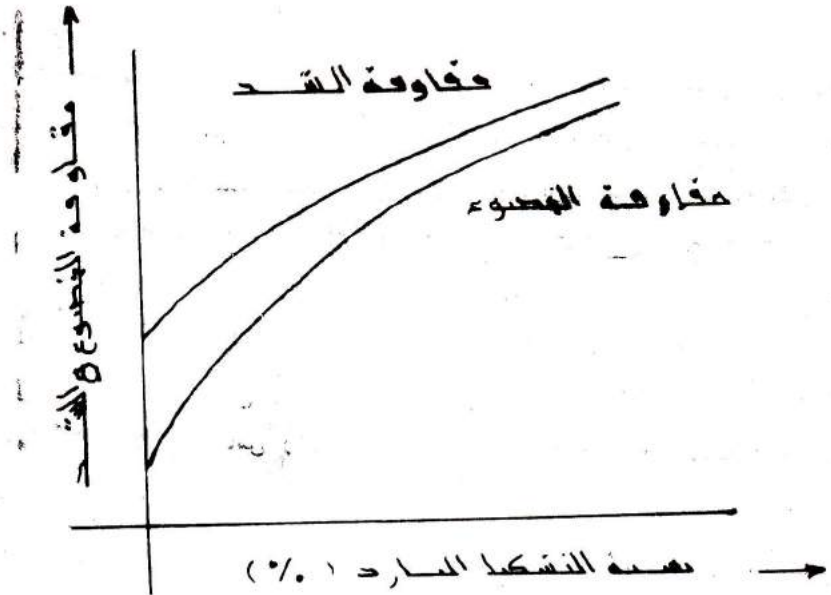

شكل (٩-١) تأثير التشكيل على البارد على مقاومة الشد والخضوع

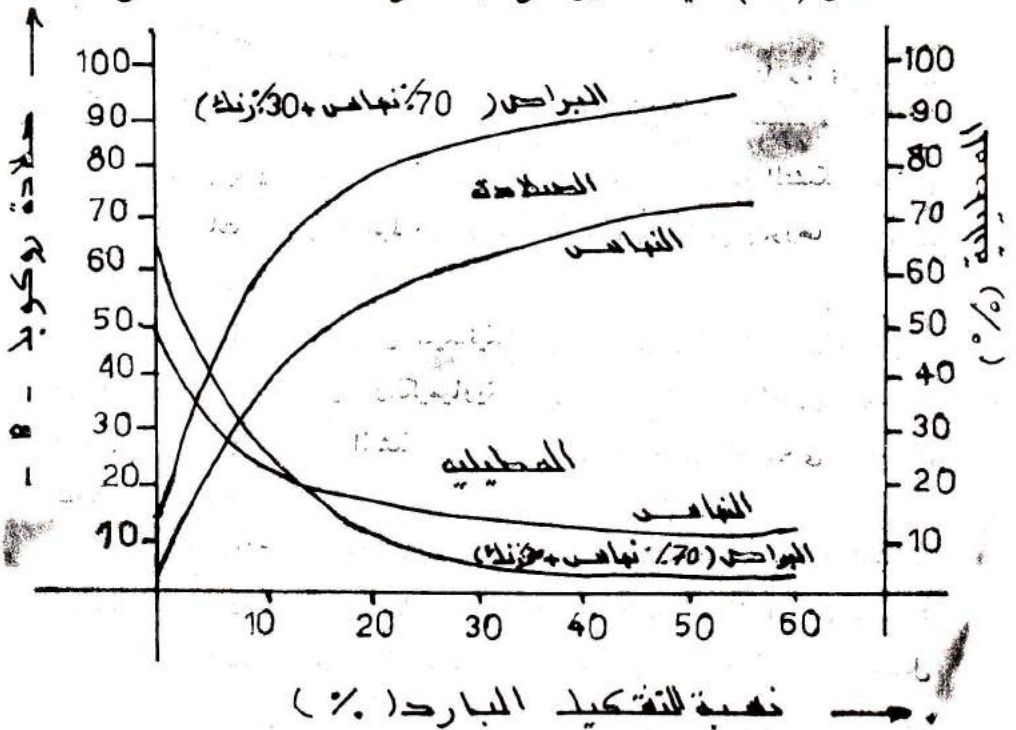

شكل (٩-٢) تأثير التشكيل البارد على صلابة ومطيلية كل من النحاس والبراص




جدول (٩-١) تأثير التشكيل البارد على الخواص الميكانيكية للالنيوم النقي

الزيادة في التشكيل البارد	مقاومة الشد (نيوتن/ملم <sup>٢</sup> )	مقاومة الخضوع (نيوتن/ملم <sup>٢</sup> )	الطيلية (%)	صلادة برينيل
١٠	٨٨ر٤	٣٤ر٠	٤٥	٢٣
٢٠	١٠٢	٨٨ر٤	٢٥	٢٨
٣٠	١١٥ر٦	٩٥ر٢	٢٠	٣٢
٤٠	١٣٦ر٠	١١٥ر٦	١٧	٣٨
٥٠	١٦٣ر٢	١٤٢ر٨	١٥	٤٤

جدول (٩-٢) تأثير التشكيل البارد على الخواص الميكانيكية للبراص (٧٠٪ نحوس + ٣٠٪ زنك)

الزيادة في التشكيل البارد (%)	مقاومة الشد (نيوتن/ملم <sup>٢</sup> )	الطيلية (%)	صلادة روكويل *
٠	٢٩٧	٧٠	١٢
١٠	٣٣١	٥٢	٦٢
٢٠	٣٦٦	٣٥	٨٣
٣٠	٤١٤	٢٠	٨٩
٤٠	٤٨٩	١٢	٩٤
٥٠	٥٥٢	٨	٩٧
٦٠	٦٢١	٦	١٠٠

\* قيم الصلادة مقاسة تحت وزن (٧٥ كغم) وكرة فولاذية بقطر (١ر٥٨ ملم).

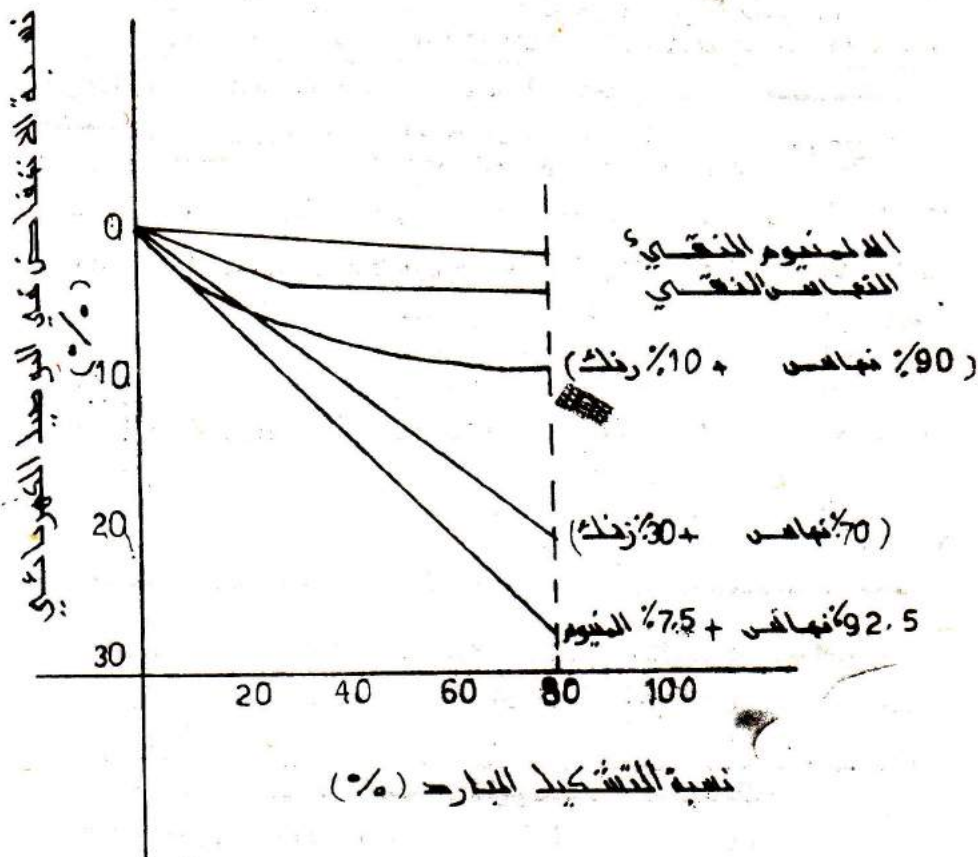

شكل (٩-٣) تأثير التشكيل البارد على التوصيل

الكهربائي لعدد من المعادن والسبائك

## ٩-٢- التخمير وإعادة التبلور : Annealing and Recrystallization

المعدن المشكل على البارد يوجد عادة تحت حالة من الجهد الميكانيكي الشديد الناتج من الاجهادات الموجودة فيه . لدى تسخين هذا المعدن الى درجات حرارة مرتفعة نسبيا فان الطاقة المخزونة فيه سوف تساعد على حركة ذرات المعدن الى مواضع جديدة تؤدي الى اختفاء هذه الاجهادات . وهذا بدوره يؤدي الى ان الشبكة الحيزية والبنية البلورية سوف تعود او تحاول العودة الى الحالة التي كانت عليها قبل التشكيل البارد . لذا فان الخواص الميكانيكية والفيزيائية التي تأثرت نتيجة التشكيل سوف تتغير نتيجة هذا التسخين محاولة العودة الى اصولها قبل التشكيل البارد . هذا النوع من التسخين يسمى بالتخمير (Annealing) ويستعمل عادة اما لتلين المعادن والسبائك واكسابها المتانة ، او يستعمل للمعادن المشكلة على البارد لغرض اعادتها من حيث البنية البلورية والخواص الميكانيكية الى حالتها الاصلية بحيث انه يمكن الاستمرار في تشكيلها على البارد بنسب اعلى . التخمير في هذه الحالة الاخيرة يسمى بالتخمير لاعادة التبلور (Recrystallization Annealing) وذلك للاسباب التي سوف نشرحها فيما يلي :

## ٩-٢-١- إعادة التبلور : Recrystallization

تمر عملية التخمير لاعادة التبلور بثلاثة مراحل متميزة وهي :

- ١ - الاسترجاع ( Recovery ) .
- ٢ - إعادة التبلور ( Recrystallization ) .
- ٣ - النمو البلوري او الحبيبي ( Grain Growth ) .

## ٩-٢-١-١- الاسترجاع : Recovery.

الاسترجاع عبارة عن تسخين او تخمير المعدن المشكل على البارد في درجة حرارة واطئة نسبيا وهي لا تؤدي الى تغييرات اجدرية في البنية او الخواص .



هذه الدرجات الواطئة تسمح فقط بحركة بسيطة للذرات باتجاه مواضع جديدة وقريبة من مواضعها الاصلية قبل التشكيل على البارد . هذه الحركة البسيطة تساعد في التخلص من الاجهادات او الجهود الموجودة في المعدن دون تغيير اساسي في البنية وبالتالي في الخواص الميكانيكية الاساسية . فمثلا بعد الاسترجاع تبقى المقاومة والصلادة كما هي ، كما لا يحصل تغيير اساسي في المطيلية . بينما نلاحظ تحسنا في الخواص الكهربائية مثل التوصيل الكهربائي .

ولذلك فان المهام الاساسية لعملية الاسترجاع تتمثل في التخلص من الجهود الداخلية في المعدن الناتجة من التشكيل البارد وتحسين بعض الخواص الفيزيائية .

#### ٩-٢-١-٢- إعادة التبلور : Recrystallization

بعد رفع درجات الحرارة التي تجري فيها عملية التخمير الى درجات حرارة اعلى من المذكورة في مرحلة الاسترجاع ، فاننا سوف نلاحظ تغييرا جذريا في البنية البلورية للمعدن المشكل على البارد . حيث نلاحظ ظهور بلورات جديدة تكون بشكل رئيسي على حدود البلورات المشوهة بالتشكيل او في الاماكن المشبعة بالجهود . هذه البلورات الجديدة تكون صغيرة في البداية الا انها تبدأ بالنمو على حساب البلورات المشوهة الى ان تقضي عليها تماما وتحل محلها مع مرور الوقت . وتكون هذه البلورات متساوية المحاور تقريبا ( انظر الفصل الخاص بآلية انجماد المعادن ) وتختلف عن البلورات المشوهة السابقة والتي تكون عادة طولية الشكل ، وتشبه البلورات الاصلية التي كانت موجودة في المعدن قبل التشكيل البارد . من الواضح ان تكوين هذه البلورات ونموها يستغرق فترة من الزمن .

عملية تشكيل البلورات الجديدة هذه في المعادن المشككة على البارد لدى تسخينها الى درجات حراريه معينة تسمى باعادة التبلور، وهي تحدث في جميع

المعادن التي يتم تخميرها بعد التشكيل على البارد ، الا انها عادة تحدث في درجات حرارية محددة تعتمد على عوامل كثيرة مثل نوع المعدن او السبيكة ، مقدار التشكيل على البارد الذي تعرض له المعدن قبل التخمير ، نقاوة المعدن وغيرها من العوامل . الجدول (٩-٣) يبين درجات الحرارة التي تحصل بها اعادة التبلور في بعض المعادن النقية والسبائك .

بصورة عامة فان البنية البلورية الناتجة بعد اعادة التبلور هي نفس البنية التي كانت موجودة في المعدن قبل التشكيل على البارد ، وبناء عليه فان الخواص الميكانيكية والفيزيائية تكون مشابهة او مساوية للخواص التي كانت موجودة في المعدن قبل التشكيل .

عودة الى الجدول (٩-٣) نلاحظ بان بعض المعادن لها درجة اعادة تبلور واطئة جدا ، مثل الزنك والقصدير والرصاص وهي تتراوح بين عشرة درجات للزنك الى ناقص ثلاثة درجات لكل من القصدير والرصاص .

ان معنى ذلك هو ان هذه المعادن لا يمكن تشكيلها على البارد ، بمعنى انه لدى تشكيلها على البارد فانها سوف تعيد التبلور مباشرة بعد التشكيل وفي درجة حرارة الغرفة التي هي اعلى من درجات اعادة تبلورها وتستعيد بذلك بنيتها البلورية والخواص الميكانيكية الاصلية .

جدول (٩-٣) درجة حرارة إعادة التبلور لبعض المعادن والسبائك

المعدن او السبيكة	درجة حرارة إعادة التبلور ( م° )
١ - النحاس النقي جدا	١٢٠
٢ - نحاس + (٥٪) زنك	٣٢٠
٣ - نحاس + (٥٪) المنيوم	٢٩٠
٤ - المنيوم نقي تجاريا	٢٩٠
٥ - سبائك الالمنيوم	٣٢٠
٦ - النيكل النقي	٣٧٠
٧ - نيكل + ٣٠ / نحاس	٦٠٠
٨ - الحديد النقي	٤٠٠
٩ - الفولاذ الواطيء الكربون	٥٤٠
١٠ - المغنسيوم النقي	٦٥
١١ - سبائك المغنسيوم	٢٣٠
١٢ - الزنك	١٠
١٣ - القصدير	٣- (٣ درجات تحت الصفر)
١٤ - الرصاص	٣- (٣ درجات تحت الصفر)



على سبيل المثال خذ صفيين من الرصاص ذو صلادة معروفة ومشكل على البارد بأية طريقة كانت في درجة حرارة الغرفة ، ثم قس صلادة هذا الصفيح بعد التشكيل ، ستلاحظ بان الصلادة لم تتغير ، دليلا على ان الرصاص قد اعاد التبلور بعد التشكيل مباشرة . ولكن اذا وضعت هذا الصفيح في مجمدة لفترة زمنية كافية لأكسابه درجة حراره واطئة وتحت الصفر بعدة درجات . ثم شكله على البارد وقس صلابته وبسرعه . سوف تلاحظ زيادة في الصلادة طالما بقي الصفيح باردا ، الا انه سوف يفقد هذه الصلادة لدى ارتفاع درجة حرارته الى درجة حرارة الغرفة مثلا .

كما اسلفنا سابقا فان درجة حرارة اعادة التبلور تعتمد على عوامل كثيرة ، ولعل اهمها هي مقدار التشكيل البارد . حيث نلاحظ بانه كلما ارتفعت هذه النسبة كلما بدأت عملية اعادة التبلور في درجات اوطا ، اي وعلى سبيل المثال ، لدى تخمير معدن الالمنيوم المشكل على البارد بنسبة (٢٠٪) فانه سوف يبدأ اعادة التبلور في درجة معينة ، الا انه لدى تخميره بنسبة تشكيل (٤٠٪) فانه يبدأ اعادة التبلور في درجة اوطا من السابقة . الشكل (٩-٤) يبين العلاقة بين نسبة التشكيل البارد ودرجة حرارة اعادة التبلور لمعدني الحديد والالمنيوم . كما ان نسب عناصر السبك الموجودة في السبيكة تلعب دورا في تحديد درجة حراره اعادة التبلور . نلاحظ من الجدول رقم (٩-٣) بان درجة اعادة التبلور لمعدن الالمنيوم النقي هو حوالي (٢٩٠°م) ، في حين ان سبائك الالمنيوم تميد التبلور في درجة (٣٢٠°م) بصورة عامة اي في درجة اعلى . وكذلك الحال بالنسبة للمعادن والسبائك الاخرى ، كما يتضح من نفس الجدول .

يتضح مما ورد اعلاه بان درجات حراره اعادة التبلور للمعادن والسبائك المختلفة ليست محددة بدقة ، بمعنى انها تتغير بتغير العوامل المؤثرة والمذكورة

اعلاه . بصورة عامة يمكن القول بان درجة حراره اعاده التبلور اي معدن او سبيكة تعادل ثلث الى نصف درجة حراره انصهارها معبرا عنها بالدرجات الحرارية المطلقة ( درجة حرارة مئوية + ٢٧٣ ) .

### ٩-٢-١-٣- النمو البلوري او الحبيبي : Grain Growth

لدى تخمير المعدن المشكل على البارد في درجة حرارة اعلى من درجة حرارة اعادة تبلوره فان البلورات الجديدة والتي تكونت نتيجة اعادة التبلور سوف تنمو وتكبر حجما وذلك بالاتحاد مع البلورات الاخرى المجاورة لها ، الى ان تتحول البنية البلورية الى بنية ذات بلورات كبيرة الحجم . هذه الظاهرة تسمى بالنمو البلوري وهي المرحلة الثالثة من مراحل عملية اعادة التبلور .

ان العوامل المؤثرة على النمو البلوري بشكل رئيسي هي :

١ - درجة حرارة التخمير المستعملة ، حيث بمقدار ارتفاعها فوق درجة حرارة اعادة التبلور تنمو البلورات .

٢ - فترة مكوث المعدن في درجة حرارة التخمير ، حيث كلما ازدادت الفترة الزمنية لمكوث المعدن في درجة حرارة التخمير كلما ازدادت البلورات حجما .

٣ - نسبة التشكيل البارد الذي تعرض له المعدن مسبقا وقبل التخمير . بصورة عامة يمكن القول بان مقدار التشكيل المفرط يؤدي عادة الى الحصول على بلورات صغيرة نسبيا بعكس المقدار المنخفض من التشكيل البارد .

الشكل (٩-٥) يبين العلاقة بين درجة حراره التخمير والحجم البلوري، والشكل (٩-٦) يوضح تأثير عامل الزمن على الحجم البلوري في درجات

حرارة التخمير ( ٣٠٠ ، ٥٠٠ ، ٧٠٠ م ) ٠ الجدول (٩-٤) يبين تأثير درجة حرارة التخمير على الخواص الميكانيكية لسبيكة البراص (٧٠٪ نحاس + ٣٠٪ زنك) شكلت على البارد بمقدار (٥٠٪) ، علما بان الفترة الزمنية للتخمير كانت ثابتة في جميع درجات الحرارة المبينة وكانت تساوي ثلاثون دقيقة ٠

يتضح من هذا الجدول بان اعادة التبلور ودرجات حرارة التخمير المختلفة المستعملة تؤدي بصورة عامة الى تغييرات جذرية في الخواص الميكانيكية حيث تنخفض الصلادة والمقاومة بشكل ملحوظ في حين ان المطيلية تزداد بشكل ملحوظ ايضا ٠

### ٩-٣- التشكيل على الساخن : Hot working


التشكيل على الساخن او التشكيل الساخن عبارة عن تشكيل المعادن فوق درجة حرارة اعادة تبلورها ، عند تشكيل معدن على البارد فان صلادته سوف تزداد لدى تشكيل المعدن على الساخن ، اي فوق درجة حرارة اعادة التبلور ،

فهناك تأثيران يحدثان في نفس الوقت :


١ - تصليد المعدن نتيجة التشكيل ٠

٢ - تليين المعدن نتيجة اعادة التبلور التي تحدث مباشرة بعد التشكيل على الساخن ، نظرا لكون درجة حرارة التشكيل فوق درجة اعادة التبلور ٠




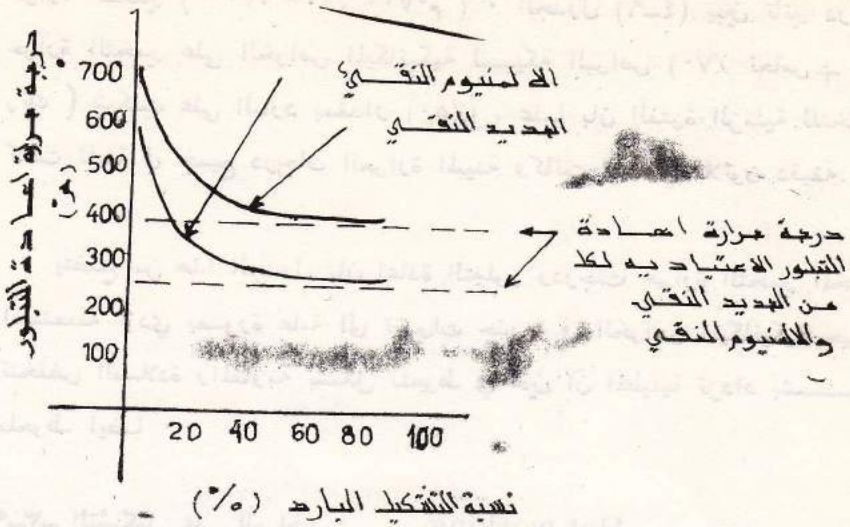

شكل (٩-٤) العلاقة بين درجة حرارة إعادة التبلور ونسبة التشكيل البارد لمعدني الالمنيوم والحديد النقيين

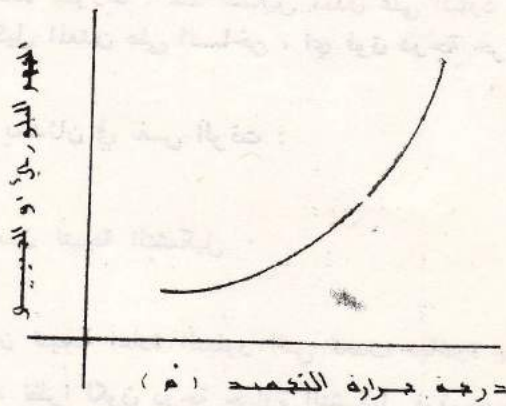

شكل (٩-٥) العلاقة بين درجة حرارة التفتيح والحجم البلوري

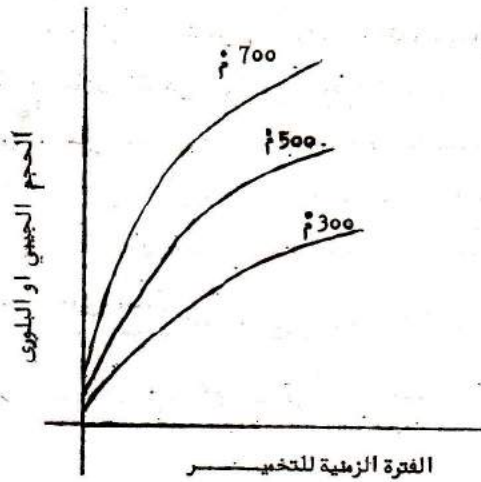

شكل ١ ( ٦ - ٩ ) العلاقة بين الفترة الزمنية للتخمير والنمو البشري

جدول ( ٩ - ٤ ) تأثير درجة حرارة التخمير على الخواص الميكانيكية للبراس ( ٧٥% غاس + ٣٠% . ذلك ) مشكل على البارد بنسبة ( ٥٥% ) الفترة الزمنية للتخمير ثلاثين دقيقة .

درجة حرارة التخمير ( $^{\circ}\text{C}$ )	صلادة روكويل*	مقاومة الشد (نيوتن/مل $^2$ )	المطيلية (%)
لمسبكة في حالة التشكيل البارد	97	552	
150	98	559	
200	100	566	
250	101	566	
300	98	524	
350	80	414	
450	58	317	
600	34	304	
700	14	290	

\* الصلادة قيست تحت وزن يساوي ( 75 كغم ) واستعمال كرة قطرها ( 58 I. ملم ) .

لذا فان اهمية التمييز بين التشكيل البارد والتشكيل الساخن تتضح من انه في حين ان هنالك معادن تشكل في درجة حرارة الغرفة ومع ذلك فهي تشكل على الساخن ، على سبيل المثال الرصاص والقصدير ، كماينما اعلاه . بينما الفولاذ والواطىء الكربون التي تساوي درجة حرارة اعادة تبلوره حوالي (٥٤٠م) ، يكون تشكيله على البارد اذا تم هذا التشكيل في درجة (٥٣٨م) على سبيل المثال .

### ٩-٣-١- مقارنة بين التشكيل البارد والساخن :

الشكل (٩-٧) يبين تأثير كل من التشكيل البارد والتخمير او اعادة التبلور على الخواص الميكانيكية . يتضح من الشكل بان الزيادة في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة والمقاومة الناتجة من التشكيل البارد سوف تهبط خلال التخمير وتعود تقريبا الى ما كانت عليه في المعدن قبل التشكيل .


كذلك فان المطيلية التي تنخفض بعد التشكيل البارد سوف تستعاد بعد التخمير بصورة شبه كاملة ، لاحظ ان الخواص الميكانيكية لا تتأثر خلال مرحلة الاسترجاع ، الا انها تتغير بشكل شبه فجائي في مرحلة اعادة التبلور اي بعد الوصول الى درجة حرارة اعادة التبلور مباشرة ، مؤشرة بذلك بداية مرحلة اعادة التبلور . تستمر الخواص الميكانيكية ( الصلادة والمقاومة ) بالانخفاض بعد تجاوز هذه المرحلة حيث تبدأ مرحلة النمو البلوري .

معظم المنتجات المعدنية تنتج من المسبوكات الاولية كما اسلفنا ، لانتاج الالواح والصفائح والشرائط من هذه المسبوكات الاولية فان التشكيل الساخن هي العملية الاكثر اقتصادية . على كل حال فانه في بعض الحالات ، تشكيل الفولاذ على الساخن مثلا ، فان الفولاذ الساخن سوف يتفاعل مع اوكسجين الهواء خلال العملية وبعد التشكيل مكونا قشرة اوكسيدية



على اسطح القطع المنتجة . ان هذه القشرة قد تسبب صعوبات لدى عمليات التشكيل او التشغيل اللاحقة .

ليس بالامكان ضبط ابعاد المنتوجات المشكلة على الساخن بدقة عالية نظرا للتغير الحاصل في الحجم خلال عملية التسخين والتبريد اللاحق . لذا فان عمليات التشكيل البارد تفضل عليها نظرا لامكانية السيطرة على الابعاد الى حد بعيد . اضافة الى ان التشكيل البارد لا يسبب التأكسد او القشرة الاوكسيدية . الا ان التشكيل البارد يتطلب طاقة اكبر لانجاز العمل ، كون المعدن في الحالة الباردة اكثر مقاومة للتشكيل عنه في الحالة الساخنة ، ومن هنا فانه اكثر كلفة من التشكيل الساخن .

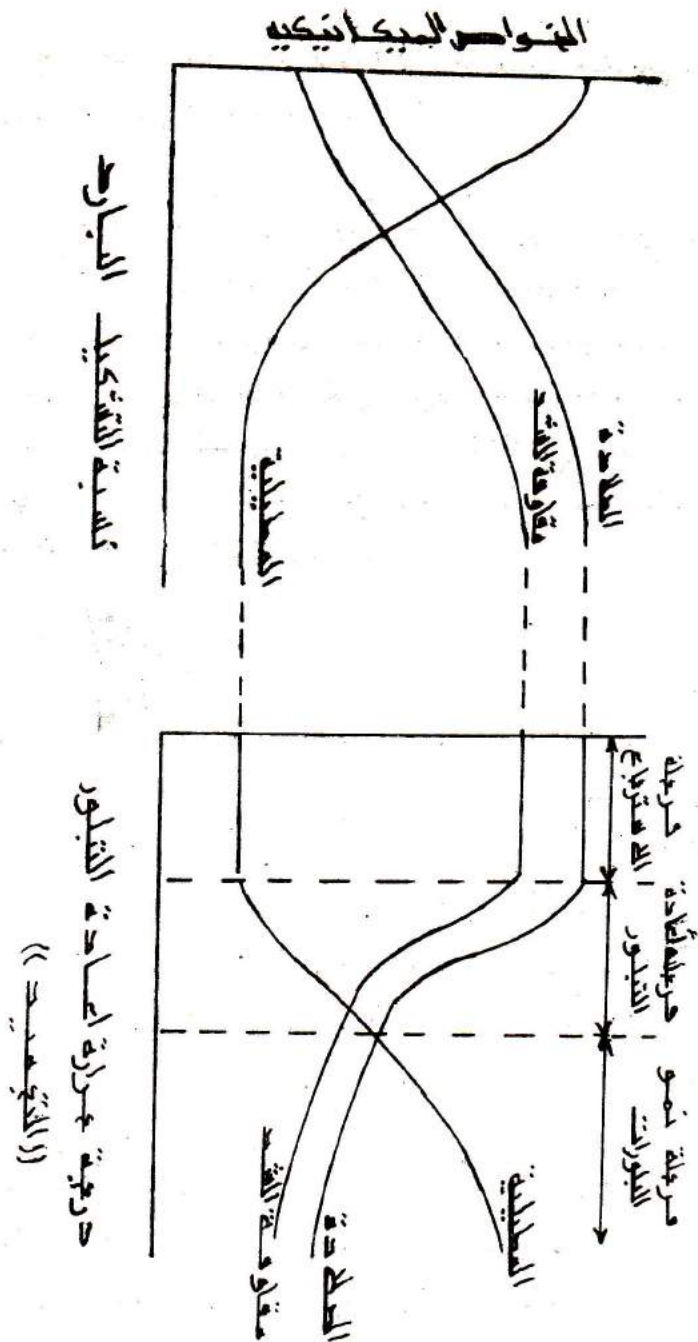

شكل (٧-٩) مقارنة بين التشكيل البارد وإعادة التبلور اللاحقة على الخواص الميكانيكية

ولغرض الاستفادة من مزايا كلا العمليتين فإن التشكيل يجري عادة  
 وفي المراحل الاولى على الساخن لتحقيق اكبر مقدار من التشكيل ، ثم ينجز  
 العمل بتشكيل على البارد ، وبذلك يمكن ضبط الابعاد النهائية وازالة  
 القشرة الاوكسيدية وتحسين بعض الخواص الميكانيكية .

1 - في المراحل الاولى من التشكيل على الساخن ، يتم تشكيل المعدن في درجة حرارة عالية ، مما يؤدي إلى إزالة القشرة الأكسيدية وتحسين الخواص الميكانيكية .  
 2 - بعد التشكيل على الساخن ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 3 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على البارد ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية وإزالة القشرة الأكسيدية .  
 4 - بعد التشكيل على البارد ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 5 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على الساخن ، مما يؤدي إلى إزالة القشرة الأكسيدية وتحسين الخواص الميكانيكية .  
 6 - بعد التشكيل على الساخن ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 7 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على البارد ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية وإزالة القشرة الأكسيدية .  
 8 - بعد التشكيل على البارد ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 9 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على الساخن ، مما يؤدي إلى إزالة القشرة الأكسيدية وتحسين الخواص الميكانيكية .  
 10 - بعد التشكيل على الساخن ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 11 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على البارد ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية وإزالة القشرة الأكسيدية .  
 12 - بعد التشكيل على البارد ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 13 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على الساخن ، مما يؤدي إلى إزالة القشرة الأكسيدية وتحسين الخواص الميكانيكية .  
 14 - بعد التشكيل على الساخن ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 15 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على البارد ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية وإزالة القشرة الأكسيدية .  
 16 - بعد التشكيل على البارد ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 17 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على الساخن ، مما يؤدي إلى إزالة القشرة الأكسيدية وتحسين الخواص الميكانيكية .  
 18 - بعد التشكيل على الساخن ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .  
 19 - في المراحل التالية ، يتم تشكيل المعدن على البارد ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية وإزالة القشرة الأكسيدية .  
 20 - بعد التشكيل على البارد ، يتم تبريد المعدن ، مما يؤدي إلى زيادة القوة الميكانيكية .



## - اسئلة -

- س ١ : أ - ما المقصود بالتشكيل البارد ؟  
ب - ما هي اهم تأثيراته على البنية البلورية والخواص ؟  
ج - هل يؤثر على الخواص الكيماوية للمعادن ؟ كيف ؟  
د - ارسم منحني يبين التغيرات في كل من الخواص التالية نتيجة التشكيل البارد في قطعة من النحاس :
- ١ - الصلادة ٢ - مقاومة الخضوع ٣ - مقاومة الشد ٤ - المطيلية ٥ - التوصيل الكهربائي
- س ٢ - ارسم منحني يبين تأثير التشكيل البارد على التوصيل الكهربائي للمعادن والسبائك التالية :
- ١ - النحاس النقي ٢ - الالمنيوم النقي ٣ - ٧٠٪ نحاس + ٣٠٪ زنك،  
٤ - ٩٠٪ نحاس + ١٠٪ زنك
- س ٣ - أ - ما هو التخمير ؟  
ب - ما هي اعادة التبلور ؟  
ج - ما هي درجة حرارة اعادة التبلور ؟  
د - ما هي المراحل التي يمر بها المعدن لدى اعادة التبلور ؟
- س ٤ - أ - ما علاقة درجة حرارة اعادة التبلور بدرجة انصهار المعدن ؟  
ب - اذكر درجة اعادة التبلور لكل من المعادن والسبائك :
- ١ - النحاس ٢ - نحاس + ٥٪ زنك ٣ - سبائك الالمنيوم ٤ - فولاذ واطيء الكربون ٥ - الرصاص النقي ٦ - سبائك المغنسيوم
- ج - ما هي اهم العوامل المؤثرة على درجة حرارة اعادة التبلور ؟  
د - هل يمكن تشكيل الرصاص على البارد ؟ اشرح .  
ه - اذا شكل معدن الزنك في درجة حرارة (٣٠٠م) هل يتصلد ؟ لماذا ؟

س ٥ : أ - ماهو التشكيل على الساخن ؟

ب - شكل معدن القصدير في درجة (١٠٠°م) وفي درجة صفر درجة مئوية .

١ - ما هي نوعية كل من العمليتين

٢ - ما هي تأثيرات العمليتين على خواص القصدير ؟

ج - ماذا يحدث اثناء تشكيل المعدن على الساخن او بعده مباشرة ؟

س ٦ : أ - قارن بين التشكيل البارد والتشكيل الساخن من حيث :

١ - الكلفة الاقتصادية .

٢ - الخواص الميكانيكية الناتجة .

٣ - امكانية ضبط ابعاد المنتج .

ب - ارسم منحنيات تبين العلاقة :

١ - بين الخواص الميكانيكية ونسبة التشكيل البارد .

٢ - بين الخواص الميكانيكية ودرجة حرارة التخمير .

## الفصل العاشر

( بعض المواد الهندسية الشائعة )

### Common Engineering Materials

## الفصل العاشر

( بعض المواد الهندسية الشائعة )

### Common Engineering Materials



## الفصل العاشر

( بعض المواد الهندسية الشائعة )

### Common Engineering Materials

#### المقدمة :

هنالك عدد هائل من المواد الهندسية التي تستعمل للاغراض المختلفة ،  
ويكفي ان نلتفت حولنا لنشاهد الحديد والفولاذ والنحاس والالمنيوم وانواع  
اللدائن ( Plastics ) وانواع المواد الخزفية والزجاج والخشب .

في الفصل الاول من هذا الكتاب تطرقنا الى اساليب انتاج المعادن  
الحديدية واللا حديدية . في هذا الفصل سوف نركز اهتمامنا على خواص  
واستعمالات بعض المواد الهندسية الشائعة الاستعمال وللغراض الشتى ،  
وخاصة المواد الحديدية او الفولاذية والمواد اللا حديدية مثل النحاس والالمنيوم  
والمنسنيوم وسبائكها وغيرها .

#### ١٠-١- الحديد والفولاذ : Iron and Steel



#### ١٠-١-١- الحديد : The Iron

معدن الحديد هو المكون الاساسي لبعض اهم انواع المواد الهندسية ،  
وهو يستعمل في الحالة النقية تقريبا ويسمى بالحديد المسبوك

لاغراض متعددة منها مجاري اسالة الماء ، التسقيف ، مجاري التبريد والتكييف  
وفي اجزاء متعددة من المجمدات ومكائن الغسيل . الحديد المسبوك يتكون كما  
يلي :

- ١ - الكربون بنسبة (٠.١٢ ر. %) .
- ٢ - المنغنيز بنسبة (٠.١٧ ر. %) .
- ٣ - الفسفور بنسبة (٠.٠٥ ر. %) .
- ٤ - الكبريت بنسبة (٠.٢٥ ر. %) .
- ٥ - السليكون بكميات ضئيلة ، والباقي هو الحديد .

الحديد معدن متآصل ( Allotropic ) والذي يعني بأن الحديد يمكنه التواجد في أكثر من نوع واحد من الشبكات العيضية ( انظر الفصل الخاص بالخواص الفيزيائية والميكانيكية من هذا الكتاب ) وذلك استنادا الى درجة الحرارة . الشكل ( ١٠-١ ) يبين منحنى تبريد الحديد من فوق درجة انصهاره في حوالي ( ١٥٣٥ ° م ) الى درجة حرارة الغرفة ( منحنى التبريد هو عبارة عن العلاقة بين تبريد معدن منصهر اي فقدانه لدرجة الحرارة وبين الفترة الزمنية الضرورية للتحويل من حالة الى اخرى ، من السائل الجامد على سبيل المثال ) .

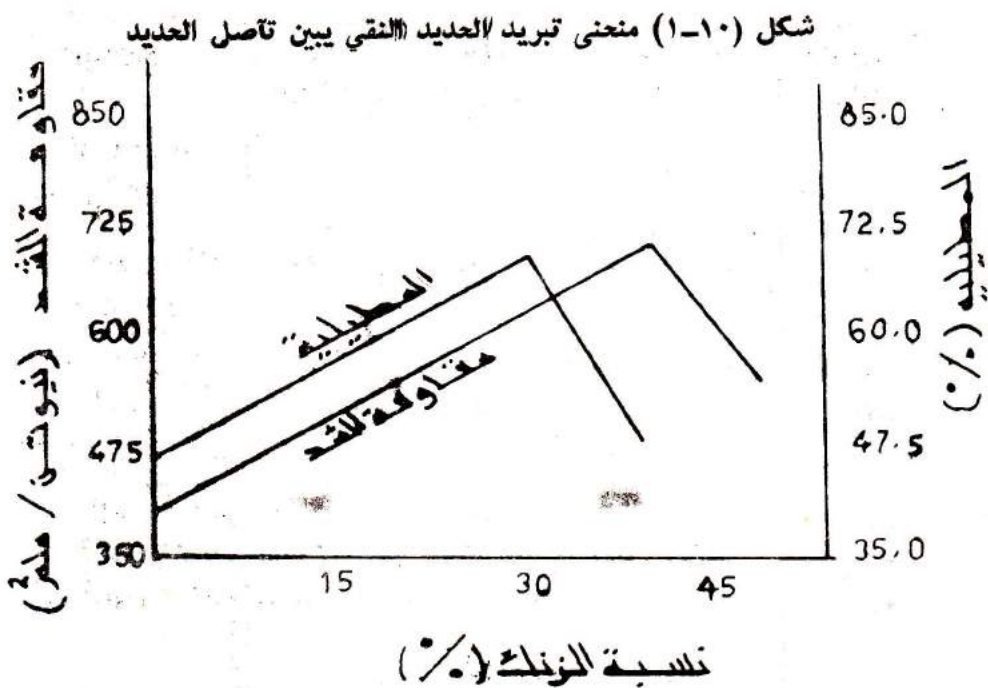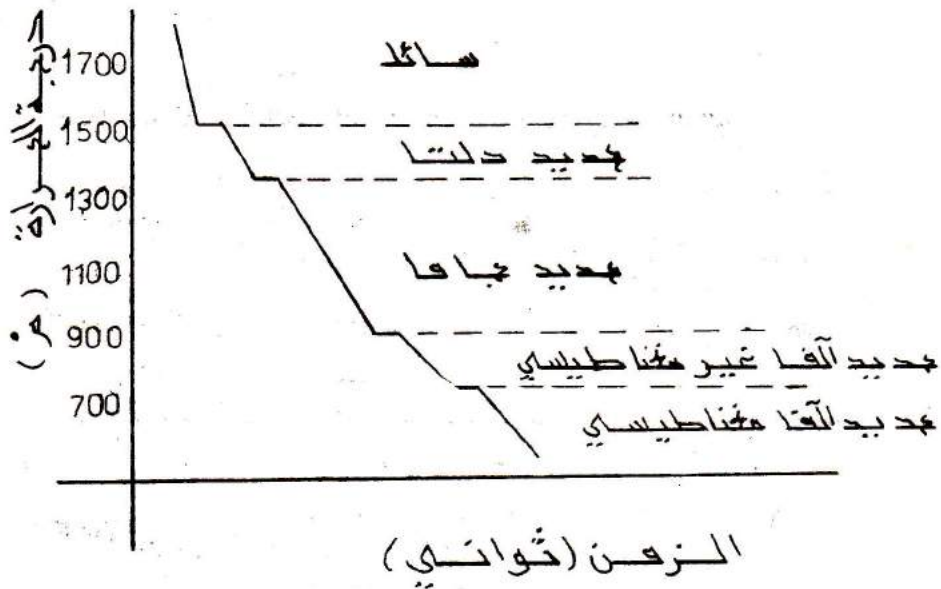

الشكل رقم ( ١٠-٢ ) تأثير الزنك على الخواص الميكانيكية للنحاس



جدول ( IO - ١ ) الخواص الميكانيكية للحديد المسبوك والحديد المطاوع

المعدن	مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	مقاومة الخضوع ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	المتيلية ( % )	الصلادة ( برينيل )
الحديد المسبوك	309	178	43	60
الحديد المطاوع	355	230	25	105

جدول ( IO - 2 ) الخواص الميكانيكية لأنواع الفولاذ الكربوني

نوع الفولاذ	مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	مقاومة الخضوع ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	المتيلية ( % )	الصلادة ( برينيل )	مقاومة الصدمة ( جول )
١- فولاذ رابن الكربون					
( ٠.١4 % كربون )	417	216	44	117	123
( ٠.24 % كربون )	478	247	34	134	82
٢- فولاذ متوسط الكربون					
( ٠.35 % كربون )	571	309	23	164	18
( ٠.56 % كربون )	772	463	18	220	13
٣- فولاذ عالي الكربون					
( ٠.65 % كربون )	772	463	22	--	--
( 1.15 % كربون )	865	587	7	--	3
( 1.80 % كربون )	741	556	2	--	7

يتضح من هذا المنحى بأن الحديد النقي يتواجد في الانواع التالية من الشبكات الحيزية في درجات الحرارة المؤشرة :

- ١ - في درجة حرارة بين (١٤٠٠-١٥٣٠°م) يكون الحديد النقي ذو شبكة حيزية مكعبة متمركزة الجسم ويسمى بحديد دلتا ( Delta Iron ) .
- ٢ - في درجة حرارة بين (٩٠٦-١٤٠٠°م) يكون ذو شبكة حيزية مكعبة متمركزة الاوجه ويسمى بحديد جاما ( Gamma Iron ) .
- ٣ - في درجة حرارة بين (٧٧٠-٩٠٦°م) يكون ذو شبكة حيزية مكعبة متمركزة الجسم ويسمى بحديد الفا ( Alpha Iron ) .
- ٤ - تحت درجة (٧٧٠°م) والى درجة حرارة الغرفة يكون الحديد ذو شبكة حيزية مكعبة متمركزة الجسم ويسمى ايضا بحديد الفا .

علما بأن الحديد يفقد خاصيته المغناطيسية فوق درجة (٧٧٠°م) .

نوع اخر من الحديد النقي يسمى بالحديد المطاوع (Wrought Iron) الحديد النقي يكون لينا جدا وله خواص ميكانيكية منخفضة نسبيا . هنالك وهو عبارة عن خليط من الحديد النقي والخبث ، وبصورة خاصة خبث سليكات الحديد وبكميات لا تتجاوز (١-٤٪) . وينتج هذا الحديد بخلط الحديد النقي المنصهر مع كميات من سليكات الحديد المصهورة ايضا ، حيث يترك الخليط ليجمد . بعد الانجماد يدرفل المسبوك الناتج الى الواح باسماء مختلفة ، حيث يجري تشكيلها لاحقا الى قضبان ، اثايبب وصفائح وما شابه . البنية البلورية لهذا الحديد تحوي اضافة الى بلورات الحديد جسيمات او شرائح من سيلكات الحديد التي تعطي الخواص النهائية لهذا الحديد ، يمتاز هذا النوع من الحديد بالمطيلية العالية ومقاومة التآكل والتأكسد ويمتلك قابلية تشكيل ولحام جيدتين .

الجدول (١-١٠) يعطي الخواص الميكانيكية للحديد المطاوع مقارنة مع خواص الحديد المسبوك ويكثر استعمال الحديد المطاوع في الاستعمالات التي

تتغاني من مشاكل التاكل مثل انايب مياه الشرب ومياه المجاري وخزانات  
التصفية والاسيجة .

### ١٠-١-٢- الفولاذ : (الصلب) : The Steel :

يعتبر الكربون من اهم العناصر التي تضاف الى الحديد النقي والذي يؤدي  
الى تغييرات شاملة في البنية والخواص . وتكفي كميات قليلة من الكربون  
في الحديد لاحداث تغييرات جذرية . يضاف الكربون الى الحديد عادة بكميات  
تتراوح بين (٠.٣ - ٢.٠٪) الناتج من هذه الاضافة يسمى بالفولاذ (Steel)  
وقد تضاف كميات اكبر من (٢.٠٪) من الكربون الى الحديد ، على سبيل المثال  
التي تحوي ما بين (٢.٥-٣.٥٪) (Cast Irons) في انواع الحديد الزهر  
من الكربون اضافة الى عناصر اخرى سبق وان اشرنا اليها في الفصل الاول  
من هذا الكتاب . اضافة الى الكربون ، يمكن ايضا اضافة العديد من العناصر  
الى الحديد او الفولاذ وذلك لأغراض شتى سنأتي على ذكرها لاحقا . ومن اهم  
هذه العناصر النيكل ، الكروم ، المنغنيز ، التنجستن ، الفناديوم ، الألمنيوم  
والسليكون على سبيل المثال لا الحصر .

فيما يلي نستعرض الانواع المهمة من الفولاذ ، خواصها واستعمالاتها .

### ١٠-١-٢-١- انواع الفولاذ (الصلب) : Classification of Steels.

استنادا الى نسبة الكربون الموجودة في الفولاذ والعناصر الاخرى المضافة  
اليه يمكن تقسيم انواع الفولاذ الى الانواع الرئيسية لتالية :

- ١ - الفولاذ الكربوني الاعتيادي . ( Plain Carbon Steel )
- ٢ - الفولاذ السبائكي . ( Alloy Steel )



## ١٠-١-٢-١-١ الفولاذ الكربوني الاعتيادي : Plain C-Steel

يقسم الفولاذ الكربوني الاعتيادي الى الانواع التالية :

- ١ - الفولاذ الطوي او الوطىء الكربون ( Low C- Steel Mild Steel )
- ٢ - الفولاذ الكربوني المتوسط الكربون ( Medium C-Steel )
- ٣ - الفولاذ الكربوني العالي الكربون ( High C-Steel )
- ٤ - فولاذ العدد الكربوني ( Carbon Tool Steel )

الفولاذ الطري او الواطىء الكربون يحوي نسبة كربون حوالي (٠.٣-٠.٣٥٪) ويكثر استعماله في قضبان التسليح ، الاجزاء المطروقة او المشكلة بالحدادة ، اللوالب ، المسننات واعمده الدوران .

الفولاذ المتوسط الكربون يحوي نسبة كربون حوالي (٠.٣-٠.٦٪) ويستعمل لصناعة الاسلاك واعمدة ومحاور الدوران ، كلاب الرفاعات ، التوابض والاسلاك الظفيرية (Wire Ropes)

الفولاذ العالي الكربون يحوي حوالي (٠.٦-٠.٩٪) كربون ، ويستعمل لصناعة قوالب الحدادة ، التساقطية ، مفكات اللوالب (Screw Drivers)

المناشير ، المثاقيب ، المطارق ، التوابض الصفيحية ، الاسلاك الكهربائية ، قوالب عمليات التشكيل والكبس على البارد ، مثاقيب الصخور وبعض العدد اليدوية الاخرى .

فولاذ العدد الكربوني يحوي حوالي (٠.٩-١.٤٪) من الكربون ويستعمل لصناعة التوابض ، الاسلاك ذات مقاومة الشد العالية والمستعملة لتعليق الجسور المعلقة ، السكاكين ، المثاقيب ، قوالب تسنين اللوالب او الصامولات ، المحامل او كراسي التحميل ، عدد المبادر ، عدد قطع الخرطة ، المناشير ،

• واجزاء من المعدات التي تتعرض الى الاحتكاك

الجدول (١٠-٢) يعطي الخواص الميكانيكية لانواع الفولاذ الكربوني الاعتيادي

### ١٠-١-٢-١-٢- الفولاذ السبائكي : Alloy Steel

الهدف الاساسي من اضافة عناصر عدا الكربون الى الفولاذ الكربوني هي:

- ١ - تحسين الخواص الموجودة اصلا في الفولاذ الكربوني
  - ٢ - استحداث خواص غير موجودة اصلا في الفولاذ الكربوني
- ولدى اضافة هذه العناصر والتي تسمى بعناصر السبك (Alloying Elements)

الى الفولاذ الكربوني فانها تؤدي الاهداف التالية :

- ١ - تحسين قابلية الاصلاد اي زيادة عمق الاصلاد
- ٢ - تحسين المقاومة في درجة حرارة الغرفة
- ٣ - تحسين مجمل الخواص الميكانيكية في درجات الحرارة العالية
- ٤ - تحسين المتانة او مقاومة الصدمة
- ٥ - تحسين مقاومة الاحتكاك
- ٦ - تحسين مقاومة التآكل
- ٧ - تحسين الخواص المغناطيسية

فيما يلي نستعرض بعض عناصر السبك المهمة وتأثيرها على خواص الفولاذ

الكربوني

#### ١ - النيكل (Ni):

يضاف النيكل عادة بنسبة حوالي (٥٪) لزيادة مقاومة ومتانة الفولاذ .  
كما انه يضاف بنسب اعلى لانتاج الفولاذ المقاوم الصدأ (Stainless Steel)  
حيث تبلغ هذه النسبة حوالي (٨٪) . وقد تصل الاضافات الى حوالي

(٣٦٪) في بعض الانواع الخاصة من الفولاذ السبائكي التي تمتاز بانعدام تمددها الحراري تقريبا ، مثل فولاذ انفار (Invar) الذي يستعمل عادة في اجهزة القياس الدقيق .

الاهداف الاساسية من اضافة النيكل الى الفولاذ هي :

- ١ - تحسين مقاومة الشد .
- ٢ - تحسين مقاومة الصدمة او المتانة .
- ٣ - خفض معامل التمدد الحراري .
- ٤ - تحسين الخاصية المغناطيسية وخاصة النفاذية المغناطيسية (Magnetic Permeability).

## ٢ - الكروم (Cr) :

يضاف الكروم الى الفولاذ للاهداف التالية :

- ١ - مقاومة التأكسد بتأثير الغازات الحارة .
- ٢ - تحسين مقاومة التآكل .

يضاف الكروم بنسب واطئة وذلك الى الفولاذ المستعمل لصناعة المحامل واجهزة التجليل . ويضاف بنسب اعلى ، حيث تصل الى حوالي (٢٥٪) وذلك لتحسين مقاومة التآكل . الفولاذ الذي يحوي نسبة واطئة من الكربون وحوالي (١٣٪) من الكروم يسمى بالحديد المقاوم للصدأ (Stainless Iron) ، ويستعمل عادة لصناعة احواض الغسيل والبطانة الداخلية للمجمعات والثلاجات ، ويضاف الكروم بنسبة حوالي (١٣٪) الى الفولاذ الكربوني ذو نسبة (٠.٣٪) من الكربون لصناعة الشفرات .

## ٣ - السليكون (Si) :

يضاف السليكون الى الفولاذ الكربوني الاعتيادي لهدف اساسي هو



تحسين مقاومة الفولاذ ضد التأكسد في درجات الحرارة العالية ( Scaling )  
ولا تتجاوز النسب المضافة من السليكون نسبة (٠.٢٥٪) • يستعمل الفولاذ  
السبائكي الحاوي على السليكون لانتاج قلوب المحولات  
(Transformer Cores)

ولانتاج الملفات الكهربائية •

٤ - النحاس (Cu) :

لا يضاف النحاس الى الفولاذ الكربوني باكثر من نسبة (١.٥٪) ويضاف  
للاهداف التالية :

١ - تحسين مقاومة التآكل •

٢ - تحسين قابلية التشغيل والقطع بمكائن التشغيل •

٥ - الفناديوم (V) :

يضاف للاهداف التالية :

١ - تحسين قابلية الاصلاح اي عمق الاصلاح •

٢ - مقاومة التلين او الاحتفاظ بالصلادة في درجات الحرارة العالية •

يضاف الفناديوم عادة الى الفولاذ السبائكي المستعمل لصناعة قوالب  
البثق ، قوالب الحدادة ، قلوب السبائك في القوالب الدائمية ومعدات أخرى  
تستعمل عادة في درجات الحرارة العالية مثل عدد القطع السريع •

٦ - المولبدنوم (Mo) :

يضاف للاهداف التالية :

١ - الجمع بين خاصيتي مقاومة الشد العالية والمطيلية الجيدة •

٢ - تحسين مقاومة الصدمة او المتانة •

٣ - تحسين قابلية التشغيل ومقاومة التزحف •

يضاف هذا المعدن الى الفولاذ السبائكي المستعمل لصناعة عدد القطع

السريع •

هنالك انواع عديدة من الفولاذ السبائكي التي تحوي واحدا او اكثر

من عناصر السبك الالفة الذكر وغيرها ، نستعرض فيما يلي عددا من اكثرها

شيوعا •

١ - الفولاذ المقاوم للحرارة : ( Heat-Resisting Steel )

الفولاذ الذي يستعمل في الاجزاء من المعدات التي تتعرض الى الحرارة

العالية يجب ان يمتاز بما يلي :

أ - مقاومة التاكسد بتأثير الغازات الحارة •

ب - مقاومة التزحف ( Creep Strength ) عالية •

ج - ثبات البنية البلورية وعدم تغيرها نتيجة التعرض لدرجات الحرارة

العالية •

مثل هذه الانواع من الفولاذ تستعمل في معدات اجهزة الاحتراق الداخلي ،

صمامات محركات الطائرات ، بكافة الافران ، محاور دوران التوربينات الغازية

معدات وصناديق المعاملة الحرارية ، نفاثات الاحتراق وما شابه العناصر

التي تكسب الفولاذ الخوص المذكورة اعلاه هي الكروم والسليكون ، ويضاف

النيكل للاغراض اخرى ، لغرض زيادة مقاومة التزحف تضاف عادة كميات من

المولبدنوم والفناديوم •

الجدول (١٠-٣) يعطي التركيب الكميائي والخواص الميكانيكية لمعد

من انواع هذا الفولاذ •

## ٧ - فولاذ المنغنيز : (Manganese Steel)

يضاف المنغنيز الى الفولاذ لهدف اساسي هو زيادة المتانة ومقاومة الصدمة النوع الاكثر استعمالا من هذه الانواع من الفولاذ هو ما يسمى عادة بفولاذ هاد فيلد (Hadfield's Steel) والذي يحتوي على حوالي (١٢.٥٪) منغنيز و (١.٢٪) كربون . ويكثر استعمال هذا الفولاذ لمعدات كسارات الصخور . الجدول (١٠-٣) يعطي خواص هذا النوع من الفولاذ .

جدول ( 3 - 10 ) التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية لبعض أنواع الفولاذ

نوع الفولاذ	التركيب الكيميائي ( % )						مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	مقاومة الخضوع ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	المطيلية ( % )
	C	Si	Mn	Cr	Ni				
الفولاذ المقاوم للحرارة									
1	0,1	1,5	0,0	1,0	11,0	19,0	698	347	55
2	0,5	0,2	0,9	0,0	4,0	21,0	1001	585	16
3	0,45	3,5	0,5	8,0	-		1001	801	23
فولاذ المنخفض									
1	0,38	-	0,7	-	-		649	417	25
2	1,0	-	13,0	-	-		849	-	40

جدول ( 4 - 10 ) التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية لبعض أنواع فولاذ القطع السريع

نوع الفولاذ	التركيب الكيميائي ( % )						صلادة فيكرز في ( 20 م ) ( Hv )	صلادة فيكرز في ( 550 م ) ( Hv )
	C	Cr	V	W	Mo	Co		
للقطع السهل	0,65	3,9	0,5	14	-	-	775	520
للقطع بالسرعة الاعتيادية	0,85	4,1	1,9	6,5	5,1	-	910	600
للقطع بالسرعة العالية	0,8	4,1	1,5	20,5	-	12	915	610
قطع المواد الصلبة	1,3	4,1	3,0	9,0	9,53	0	965	645



تصنع معدات القطع السريع بواسطة معدات التشغيل والقطع المختلفة مثل أفلام القطع في المخرطة والفريزة من هذا النوع من الفولاذ . العناصر الأساسية في هذا النوع هي الكروم والتنجستن والكربون ، وتضاف كميات قليلة جدا من الكبريت لتحسين قابلية التشغيل في بعض العدد الخاصة .

الجدول (٤-١٠) يعطي خواص واستعمالات بعض الانواع من هذا الفولاذ وذلك استنادا الى ظروف القطع ، اي القطع بسرعة اعتيادية ، عالية او قطع المواد العالية لصلادة،الخاصية الأساسية في هذا الفولاذ هو الاحتفاظ بالصلادة في درجات الحرارة العالية التي تنتج في عملية لقطع السريع نتيجة الاحتكاك الشديد .

#### ٤ - الفولاذ المقاوم للصدأ : (Stainless Steel)

الخاصية الأساسية في هذه الانواع من الفولاذ هي مقاومة التآكل ، والعنصر الأساسي الذي يقوم بهذه المهمة هو (Corrosion Resistance)

الكروم . هنالك انواع عديدة من هذا الفولاذ يصعب شرحها هنا نظرا للحاجة الى معلومات اساسية لا يمكن توفيرها هنا .

تستعمل هذه الانواع من الفولاذ لاغراض متعددة للغاية ، لعل اهمها اعمدة الربط في السيارات ، اللوالب والصامولات ، معدات الطبخ المنزلية ، معدات الزينة ، ومعدات اخرى عديدة تستعمل عادة في الاجواء التي تشجع على التآكل مثل السوائل والغازات واجواء البحر وما اليها .

الجدول (٥-١٠) يعطي خواص بعض هذه الانواع من الفولاذ ، وخاصة الانواع ذات نسب عناصر سبك واطئة ، متوسطة وعالية .

## ٢١٠- الكريبيدات الصلدة : Hard Carbides

كربيدات بعض المعادن مثل التيتانيوم ، التنجستن والتنتالوم تمتاز بصلادة فائقة ودرجة انصهار عالية ومقاومة احتكاك عالية جدا ، بالامكان تحسين هذه الخواص بخلط انواع من هذه الكربيدات مع بعضها ، كما هي الحال في اقلام القطع المستعملة لقطع الفولاذ ، اضافة الى هذه الخواص فان هذه الكربيدات تمتاز بخاصية الاحتفاظ او عدم فقدان الصلادة نتيجة التسخين الناتج من الاحتكاك اثناء عملية القطع . ان هذه الخواص قلما تتوفر في المواد الهندسية الاخرى . لذلك فان هذه الكربيدات تستعمل بالدرجة الاساس لقطع الفولاذ والمعادن والسبائك الاخرى ذات الصلادة العالية نسبيا . اضافة الى ذلك فانها

جدول ( ١٥ - ٥ ) التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية لبعض أنواع الفولاذ القديم الصدا.

نوع الفولاذ	التركيب الكيميائي ( % )				مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>٢</sup> )	مقاومة الخضوع ( نيوتن / ملم <sup>٢</sup> )	المطيلية ( % )	صلادة فيكرز ( Hv )
	Mo	Ni	Cr	C				
واظ السبائك	-	-	١3	٥,٥6	4١6	280	20	١70
متوسط السبائك	-	2,5	١6,5	٥,١5	٥80	695	22	270
( مصلد )								
عالي السبائك	3,5	١5,٥	١8,٥	٥,٥3	525	2١6	40	١70
( غير مصلد )								

جدول ( ١٥ - 6 ) التركيب الكيميائي والصلادة لبعض أنواع الكربيدات مع الاستعمالات النموذجية

الكربالت	كربيد التنجستن	كربيد التتالوم	كربيد التنتاليم	الموليتيم ( Mo )	صلادة فيكرز الاستعمال ( Hv )	التركيب الكيميائي ( % )	
6	94	-	-	-	١750	يستعمل هذان الدومان	
9	9١	-	-	-	١250	لقطع الحديد الزهر و المعادن والسبائك الاحديديّة	
20	80	-	-	-	١000	قوالب ومعدات	
						التشغيل على البارد *	
١٠	70	١٠	١٠	-	١520	لقطع الفولاذ تحت سرعة قطع عالية *	
١٠	79	8	3	-	١480	لقطع الفولاذ تحت سرعة قطع متوسطة *	
١٠	-	-	80	١٠	١650	لقطع الفولاذ والحديد الزهر تحت سرعة قطع عالية جداً تتراوح بين ( ١8٥-3٥٥ م / دقيقة )	

تستعمل لأغراض أخرى مثل رؤوس المقاتيب المستعملة في معدات جراحة الاسنان، مكابس معدات التشكيل البارد ، بعض المسننات ورؤوس الكتابة في الأقلام الجافة .

الجدول (١٠-٦) يبين التركيب الكيماوي وصلادة فيركز لهذه الكريبيدات مع اهم مجالات الاستعمال .

### ٣-١٠- المعادن الحديثة : New Metals

---

في بداية القرن الحالي استعمل عدد قليل جدا من المعادن الستون المعروفة كمواد هندسية قبل ربع قرن تقريبا دخل الالمنيوم ، والمغنسيوم بشكل واسع مجال الاستعمال كمواد هندسية وذلك لتغطية متطلبات صناعة الطائرات ، بعد ذلك بقليل بدأ استعمال معدن التيتانيوم وسبائك لتغطية الحاجة الى معادن ذات وزن خفيف ومقاومة عالية ودرجة انصهار مرتفعة ومقاومة تأكل عالية في نفس الوقت .

ان التطور السريع والواسع الحاصل في مختلف الصناعات الهندسية تستوجب باستمرار توفير واستخدام معادن وسبائك تفي بمتطلبات هذا التطور .

فيما يلي عرض لبعض المعادن التي دخلت طور الاستخدام في السنوات الأخيرة .

### ١٠-٣-١- البريليوم : Beryllium

---

بدأ استعمال البريليوم صناعيا سنة ١٩١٦ رغم انه قد اكتشف سنة ١٧٩٧ . يستعمل هذا المعدن حاليا وبشكل واسع في مجالات الطاقة والمفاعلات النووية .



تمتاز بعض المعادن وبضمنها البريليوم بان لها قابلية امتصاص واطئة للنيوترونات ، بمعنى انها لا تتفاعل مع النيوترونات بشدة بل تسمح لها باختراقها دون ان تمتصها . هذه الخاصية اهلت البريليوم للاستخدام لصناعة حاويات رقيقة الجدران تستعمل في المفاعلات النووية اضافة الى ذلك فان هذا المعدن يمتاز ، رغم خفة وزنه ، بدرجة انصهار عالية نسبيا مما يؤهله للاستعمال للاغراض شتى . ان هذه الخواص ، وخاصة خفة الوزن ، المقاومة الجيدة ، ومقاومة التآكل الجيدة اهملت البريليوم للاستخدام في الغواصات النووية . ولعل من عيوب هذا المعدن التقصف الذي يحد من تطوير استعماله كمادة هندسية . ولكن بالرغم من ذلك فانه بالامكان تشكيله الى مقاطع مختلفة كالقضبان والانابيب وما شابه وذلك بواسطة البثق كما انه ( Extrusion )

بالامكان تشكيله على الساخن بطرق التشكيل الاخرى .

#### ١٠-٣-٢- الزركونيوم : Zirconium

امكن انتاج هذا المعدن نقيا سنة ١٩٤٤ وبدرجة نقاوة عالية نسبيا ، وهو حاليا واحد من اهم المعادن المستعملة في المفاعلات النووية . يمتاز عن البريليوم بمقاومة تآكل اعلى ومطيلية اعلى بكثير ، لذلك فان تشكيله لا يشكل صعوبة على ان يتم ذلك في الحالة النقية ، نظرا لكون اوكسيد الزركونيوم قصفا للغاية .

يكون الزركونيوم لينا جدا في درجات الحرارة العالية اضافة الى سهولة تاكسده في هذه الدرجات وذلك بواسطة بخار الماء وثاني اوكسيد الكربون ، لقد تمت معالجة هذه الصعوبات وذلك باستعمال سبائك الزركونيوم والتي من اهمها ( Zircaloy II ) التي تحوي (١٥٪) قصدير ، (١٢٪) حديد ، (٥٪) نيكل و (١٠٪) كروم .

### ١٠-٣-٣- النيوبيوم : Niobium

تم اكتشاف هذا المعدن سنة ١٨٠١ وسمي كنية الى مصدره باسم كولومبيوم (Columbium) . سنة ١٨٤٤ اكتشف معدن اخر في السويد سمي بالنيوبيوم ، بعد ذلك بقليل اكتشف بان هذان المعدنان هما معدن واحد ، فاتفق على استعمال التسمية الاخيرة ، اي النيوبيوم .

استعمل هذا المعدن اساسا كمعصر سبك يضاف الى الفولاذ العديم الصدأ لغرض تحسين قابلية اللحام . يأتي النيوبيوم بعد الزركونيوم من حيث الاهمية لاستعمالات المفاعلات النووية ، حيث انه ايضا يمتاز بقابلية امتصاص قليلة للنيوترونات ، كما اسلفنا . اضافة الى ذلك فان له درجة انصهار عالية جدا حوالي ( ٢٤٦٨ °م ) ، الا من عيوبه انه يتفاعل مع الغازات ومواد اخرى وخاصة في درجات الحرارة العالية .

ان مقاومة النيوبيوم الجيدة في درجات الحرارة العالية من الخواص التي تؤهله للتطوير باتجاه الاستعمال الاشمل ، كما انه بالامكان السيطرة على العيوب المذكورة اعلاه ، باستعمال اكاسيد النيوبيوم ، وان كانت هذه تمتاز بالتقصص .

يمتاز النيوبيوم ايضا بمقاومة التآكل بواسطة الصوديوم السائل وخليط الصوديوم والبوتاسيوم ، مما يؤهله للاستعمال في المفاعلات النووية التي تستعمل هذه السوائل كعامل تبريد ، اضافة الى ذلك فان هذا المعدن من اكثر المعادن المعروفة مطيلية وخاصة اذا كان نقيا بدرجة عالية .

### ١٠-٣-٤- الفناديوم : Vanadium

اكتشف هذا المعدن سنة ١٨٦٧ واستعمل صناعيا كمعصر سبك في الفولاذ . نظرا لانخفاض قابليته على امتصاص النيوترونات فلقد اجريت ابحاث عديدة

لفرض احلاله محل المعادن الاخرى المستعملة في المفاعلات النووية ، لهذا المعدن نفس عيوب النيوبيوم بخصوص التاكسد في درجات الحرارة ، ويبدو انه من الصعب احلاله محل هذا المعدن الاخير .

ان حقيقة كون الفناديوم معدنا لينا ومطليا قد حث على التفكير في احلاله محل التيتانيوم ، كمعدن ذو مقاومة عالية للاستعمال في درجات الحرارة الواطئة .

### ١٠-٣-٥ - الهافنيوم : Hafnium

يمتاز هذا المعدن بعكس الزركونيوم والنيوبيوم ، بقابلية امتصاص فائقة للنيوترونات ، لذلك فانه يستعمل في معدات السيطرة في المفاعلات النووية .  
لقد اكتشف هذا المعدن قبل حوالي تسعون عاما واستعمل كمادة هندسية حوالي سنة ١١٢٣ . لقد استعمل هذا المعدن اساسا لانتاج اقطاب انابيب الاشعة السينية وذلك قبل استعماله في المفاعلات ، كما انه استعمل ايضا لانتاج بعض المصاييح الكهربائية الخاصة .

### ١٠-٣-٦ - التنتالوم : Tantalum

من اهم خواص هذا المعدن الجديرة بالاهتمام هو انه يجمع بشكل متساوي تقريبا بين خاصيتي المقاومة العالية ضد التآكل والمطيلية العالية ، ولقد اكتشف سنة ١٨٢٠ ، وانتج نقيما سنة ١٩٠٥ .  
في الحالة النقية يقاوم هذا المعدن معظم الحوامض والقواعد ، ونظرا لارتفاع مطيليته فلقد استعمل لصناعة حاويات المواد الكيماوية . كما انه يستعمل في ولكونه عازلا كهربائيا جيدا فيكثر استعماله في المكثفات الصغيرة (Condensers) جراحة العظام ، نظرا لتكوينه سطحا يمكن للحم البشري النمو عليه بسهولة .  
وبسبب مطيليته العالية فانه بالامكان تحويله وتشكيله بسهولة الى رقائق

تقل سمكا بكثير عن رقائق الألمنيوم • وتستعمل هذه الرقائق

عادة في الدوائر الالكترونية المتطورة •

#### Germanium : الجرمانيوم ١٠-٣-٧

اكتشف هذا المعدن سنة ١٨٨٦ وهو عبارة عن شبه فلز (Metalloid) اي انه يمتلك خواص فلزية ولا فلزية في آن واحد • لذلك ففي حين انه ذو مظهر معدني فلزي ساطع ، الا ان مطليته واطئة جدا ولا يمكن تشكيله على البارد اطلاقا • يستعمل الجرمانيوم كما هو معروف كصمام استقبال (Transistor) في اجهزة الراديو او المذياع • ان استعمال هذا المعدن لا يزال محدودا ، ولعل الابحاث الجارية قد تحدث مفاجات بخصوص استخدامه •

الجدول (٧-١٠) يبين مجمل الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن الحديثة •

#### Non-Ferrous Metals : المعادن اللا حديدية ١٠-٤-٤

بالامكان تصنيف المعادن اللا حديدية استنادا الى بعض خواصها الفيزيائية المتميزة ، مثل الوزن النوعي ، الى ثلاثة مجاميع رئيسية :

- ١ - المعادن الخفيفة ، وتشمل الألمنيوم ، المغنسيوم والتيتانيوم •
- ٢ - المعادن الثقيلة ، وتشمل النحاس ، الرصاص ، القصدير والزنك •
- ٣ - المعادن الثمينة ، وتشمل الذهب ، الفضة ، والبلاتين •

#### Light Metals : المعادن الخفيفة ١٠-٤-١

#### Aluminium : الألمنيوم ١٠-٤-١-١

الألمنيوم معدن ابيض فضي ذو وزن نوعي مقداره (٢٧غم/سم<sup>٣</sup>) ، له شبكة حيزية مكعبة متركزة الاوجه وهو يلي الفولاذ في اهميته كمادة هندسية



جدول

( 7 - 10 ) الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن الجديدة

المعدن	الخواص الفيزيائية		الخواص الميكانيكية		البرمنز الكيميائي
	درجة الانصهار ( $^{\circ}\text{C}$ )	الكثافة (غم/سم <sup>3</sup> )	مقاومة الشد نيوتن/ملم <sup>2</sup>	المطيلية صلادة فيكرز (H V)	
١ - البريليوم	1283	1.85	327	2.74	Be
٢ - الزركونيوم	1852	6.55	437	30	Zr
٣ - النيوبيوم	2468	8.60	270	49	Nb
٤ - الفناديوم	1900	6.11	437	35	V
٥ - الهافنيوم	2145- 2115	13.36	340	35	Hf
٦ - التنتاليوم	2996	16.60	463 - 309	40	Ta
٧ - الجرمانيوم	959	5.32	-	-	Ge
(قصص جدا)					

ينصهر في درجة (٥٦٦٠م) وله قابلية عالية للتوصيل الكهربائي تبلغ حوالي (٣٧٦م/أوم . ملم<sup>٢</sup>) .

هنالك انواع من الالمنيوم استنادا على درجة النقاوة ، انقى انواع الالمنيوم هو الذي يحوى (٩٩.٩٩٪) المنيوم ، ويليه الالمنيوم التجاري الذي يحوى (٩٩.٨ - ٩٩.٩٠٪) المنيوم .

#### General Properties : ١٠-٤-١-١-١-١-١

اهم خواص الالمنيوم هي :

- ١ - خفة الوزن والقابلية الجيدة للتشغيل والتشكيل .
  - ٢ - مقاومة عالية ضد التآكسد بواسطة الماء والهواء نتيجة تكوين قشرة اوكسيدية على السطح تحمي بقية المعدن من التآكسد . لدى تقشر هذه القشرة لاي سبب كان تتكون فورا طبقة حامية جديدة . من هنا المقاومة العالية ضد التآكسد .
  - ٣ - القابلية العالية على الصقل ، من هنا كثرة استعماله في العاكسات الضوئية ومعدات الزينة في السيارات واطارات الشبائيك .
  - ٤ - القابلية العالية على التوصيل الكهربائي ، وهي تساوي حوالي ثلثي قابلية لنحاس ، والقابلية العالية على التوصيل الحراري ، من هنا الاستعمال الواسع للالمنيوم في الصناعات الكهربائية والذي يبلغ حوالي (١٥٪) من اجمالي انتاج الالمنيوم .
- يتم تشكيل الالمنيوم بالسباكة بانواعها ، الدرفلة على البارد والساخن ، الكبس والسحب العميق .

## ١٠-٤-١-٢- سبائك الالمنيوم : Aluminium Alloys

كما هي الحال مع معظم المعادن فانه بالامكان تحسين خواص الالمنيوم  
بإضافات من معادن اخرى وكما يلي :

١ - يضاف السليكون الى الالمنيوم لتحسين خواص السبابة ، حيث يصعب  
سبابة الالمنيوم بسبب ارتفاع شدة السطحي ، السليكون يكسب الالمنيوم  
انسيابية عالية اثناء السبابة ، علما بان اضافة نسب عالية من السليكون  
( ما فوق ١٣٪ ) تسبب تقصف الالمنيوم وفقدانه لخاصية مقاومة  
الصدمة .

٢ - يضاف النحاس الى الالمنيوم لزيادة مقاومة الشد التي تكون واطئة عادة ،  
وايضا لتحسين قابلية التشغيل .

٣ - يضاف المنغنيز الى الالمنيوم لتحسين مقاومة الشد والمقاومة ضد التآكل .  
الجدول (٨-١٠) يبين التركيب الكيماوي والخواص الميكانيكية للالمنيوم  
وعدد من سبائكه .

## ١٠-٤-١-٢- المغنسيوم : Magnesium

هذا المعدن هو اخف المعادن وزنا بوزنه النوعي (٧٤رغم/سم<sup>٣</sup>) وله  
شبكة حيزية سداسية متراسة . ينصهر في ( ٦٥٠ ° م ) وله قابلية  
توصيل كهربائي بمقدار ( ٢٢ر٢م/أوم.ملم<sup>٢</sup> ) .

## ١٠-٤-١-٢- الخواص العامة : General Properties

يمتاز المغنسيوم بالخواص التالية :

١ - لا يقبل التشكيل بسهولة بسبب الشبكة الحيزية السداسية ، لذلك يتم

جدول ( 8 - 10 ) التركيب الكيميائي وخواص الألمنيوم وبعض سبائكها

المعدن أو السبائك	التركيب الكيميائي ( % )			الخواص الميكانيكية		الاستعمالات
	Mn	Si	Cu	مقاومة الخضوع نيوتن / ملم <sup>2</sup>	مقاومة الشد نيوتن / ملم <sup>2</sup>	المطيلية ( % )
١ - الألمنيوم النقي	-	-	-	30	-	40
٢ - الألمنيوم + المغنيز	1,25	-	-	165	-	5
٣ - الألمنيوم + السليكون	0,5	10,0	0,1	-	-	-
٤ - الألمنيوم + النحاس	0,1	0,5	0,1	125	-	5



تشكيله فقط بالسباكة .

٢ - يمتاز بميل شديد الى الاوكسجين ، الا ان القشرة الاوكسيدية الناتجة لا تقاوم التاكسد مثل قشرة الالمنيوم ، لذلك لابد من حماية هذا المعدن بأساليب اخرى ضد التاكسد والتآكل .

٣ - يمتاز هذا المعدن بخفة وزنه لذلك يكثر استعماله في مجال الطائرات وما شابه .

#### ١٠-٤-١-٢-٢-٢ : سبائك المغنسيوم : Magnesium Alloys

١ - يضاف الالمنيوم الى المغنسيوم بنسبة اقل من (١٠٪) لتحسين مقاومة الشد والصلادة . النسب العالية من الالمنيوم تسبب زيادة في نقصف المغنسيوم .

٢ - يضاف السليكون الى المغنسيوم بنسبة لا تتجاوز (٢٪) لتحسين قابلية السباكة والانسائية ، كما هي الحال مع الالمنيوم .  
يتم تشكيل هذا المعدن بالدرجة الاساس بواسطة السباكة بانواعها .

#### ١٠-٤-١-٣ : التيتانيوم : Titanium

التيتانيوم معدن ابيض فضي بوزن نوعي يساوي (٤٥٤غم/سم<sup>٣</sup>) وله شبكة حيزية سداسية متراسة تتحول درجة (٨٨٥°م) الى شبكة حيزية مكعبة متركزة الجسم تسمى بيتا تيتانيوم (β-Titanium) في حين انه تحت هذه الدرجة يسمى ألفا تيتانيوم (α-Titanium) . ينصهر في (١٨٢٠°م) وله توصيل كهربائي يساوي (٢٥٠ اوم / اوم . ملم ٢) .

## General Properties : ١٠-٤-١-٣-١- الخواص العامة :

- ١ - يمتاز التيتانيوم بانه يجمع بين خاصيتين مهمتين ، اولهما ، الوزن الخفيف والثاني الاحتفاظ بالصلادة والمقاومة في درجات الحرارة العالية .
- ٢ - الخاصية المهمة الاخرى لهذا المعدن هو المقاومة العالية جدا ضد التاكسد والتآكل والتي تفوق مقاومة بعض انواع الفولاذ العديم الصدأ . هذه الخواص تجعل من هذا المعدن مادة هندسية مهمة للغاية وخاصة في صناعة الطائرات والصواريخ .

## Titanium Alloys : ١٠-٤-١-٣-٢- سبائك التيتانيوم :

- ١ - يضاف الالمنيوم الى هذا المعدن لتحسين خاصية الاحتفاظ بالصلادة في درجات الحرارة العالية .
  - ٢ - يضاف الفناديوم الى هذا المعدن لتحسين مقاومة الشد ، ويضاف الكروم لنفس الغرض .
- الجدول (١٠-٩) يبين خواص هذا المعدن وعدد من سبائكه .

## Heavy Metals : ١٠-٤-٢- المعادن الثقيلة :

### Copper : ١٠-٤-٢-١- النحاس :

- النحاس معدن سهل التشكيل ذو لون احمر تقريبا له شبكة حيزية مكعبة متمركزة الاوجه . يمتاز النحاس اضافة الى مطيليته العالية ، بالتوصيل الكهربائي والحراري الجيدين والمقاومة العالية ضد التاكسد والتآكل ينصهر في (١٠٨٣°م) ويبلغ توصيله الكهربائي (٥٩٦٢م/اوم . ملم ٢) .

جدول ( IO- 9) التركيب الكيميائي وخواص التيتانيوم وأحدى سبائكها

المعدن أو السبيكة	التركيب الكيميائي ( % )			المطيلية ( % )	الاستعمالات
	Al	V	مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	مقاومة الخضوع ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	
١ - التيتانيوم النقي	—	—	650	460	في معدات المصانع الكيميائية وبمكونات للحوامض
٢ - السبيكة	6	4	1120	900	والكلوريدات هياكل الطائرات
					أجنحة الطائرات
					المحركات النفاثة
					إرباس التوربينات

جدول ( IO- IO ) مقارنة التوصيل الكهربائي والحراري للنحاس مع عدد من المعادن

المعدن	التوصيل الكهربائي النسبي	التوصيل الحراري النسبي
١ - الفضة	106	108
٢ - النحاس	100	100
٣ - الذهب	72	76
٤ - الألمنيوم	62	56
٥ - الحديد	17	17
٦ - البلاتين	16	18

## ١٠-٤-٢-١-١-١ : انواع النحاس : Types of Copper

١ - النحاس الحاربي على الاوكسجين ، لدى صهر النحاس يمتص كمية من الاوكسجين تتراوح بين (٠.٢ - ٠.٥ ٪) ، ورغم ان الاوكسجين يؤثر سلبيا على خواص النحاس الا انه يحتفظ بالتوصيل الجيد نسبيا ، لذلك فان هذا النوع يستعمل لصناعة الاسلاك الكهربائية .

٢ - النحاس المزال الاوكسجين .

يزال الاوكسجين من النحاس بعمليات اختزال خاصة وبذلك تتحسن خواصه الميكانيكية ، الا ان التوصيل الكهربائي سوف يتأثر سلبيا .

٣ - النحاس العديم الاوكسجين - العالي التوصيل الكهربائي .

لفرض التخلص من مساوئ النحاس المزال الاوكسجين ، يتم انتاج النحاس بالتحليل الالكتروليتي او بصهره في افران مفرغة من الهواء ، وبذلك نحصل على نحاس عالي التوصيل الكهربائي للغاية .

الجدول (١٠-١٠) يعطي مقارنة بين التوصيل الكهربائي والحراري للنحاس مع عدد من المعادن .


## ١٠-٤-٢-١-٣ : سبائك النحاس : Copper Alloys

ان مقاومة شد النحاس الواطئة هي من اهم الاسباب التي تجعله محدود الاستعمال للاغراض الهندسية . بالامكان تصليد النحاس بطرق كثيرة اهمها اضافة عناصر السبك اليه مثل الزنك والقصدير . وفيما يلي نستعرض اهم سبائك النحاس ، خواصها واستعمالاتها .

١ - البراص : ( Brass )

بالامكان اذابة حوالي (٤٠ ٪) من الزنك في النحاس لانتاج سبائك النحاس



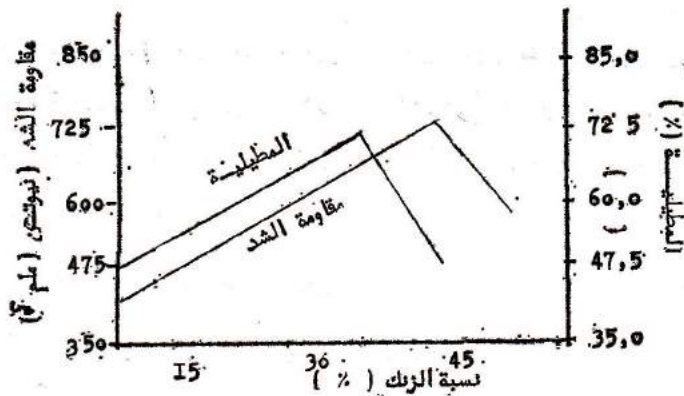

شكل ( IO - 2 ) تأثير الزنك على الخواص الميكانيكية للنحاس  
جدول ( IO - II ) التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية لأنواع البراس

الاستخدامات	المطيلية ( % )	مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	مقاومة الشد ( نيوتن / ملم <sup>2</sup> )	التركيب الكيميائي ( % )			السببكية
				Pb	Zn	Cu	
١. سبيكة قذيفة الحلي الاضطناعية ، للأعمال المعمارية والأشائية	55	77,2	278	-	10	90	
٢. براس لإطلاقات سبيكة ذو مطيلية عالية جدا يستعمل لصناعة الاطلاقات بالسحب العميق	70	77,2	324	-	30	70	
٣. البراس الاعتيادي للأغراض العامة التي يمكن تشكيلها على البارد *	55	92,7	340	-	37	63	
٤. براس الساعات لصناعة بعض الاجزاء مسنن الساعات *	45	92,7	371	2.0	39	59	
٥. البراس السهل التشغيل أكثر أنواع البراس ملائمة للتشغيل تحت السرعة العالية *	30	139	448	3.0	39	58	
٦. البراس العالي المقاومة يمتاز بمقاومته العالية ويستعمل للأغراض التي تتطلب ذلك *	15	278	541	-	42	58	

- الزنك والمسماة بالبراص • الشكل (١٠-٢) يبين كيفية تغير خواص النحاس الميكانيكية وخاصة المقاومة والمطيلية بتأثير اضافة الزنك ، رغم ان الزنك يحسن الخواص الميكانيكية للنحاس الا انه يؤثر سلبيا في مقاومة التأكسد والتآكل •

الرصا ص يضاف الى سبائك البراص لتحسين قابلية التشغيل ، كما ان اضافة (١٪) من القصدير الى هذه السبائك تحسن من مقاومة التآكل •

الجدول (١٠-١١) يبين تركيب وخواص عدد من سبائك النحاس والزنك مع بيان اهم استعمالاتها •

## ٢ - البرونز : ( Bronze )

البرونزات سبائك اساسها النحاس والقصدير وهي تمتاز بمقاومة تآكل افضل من انواع البراص ، جدول ( ١٠-١٢ ) يبين التركيب الكيماوي الخواص لعدد من سبائك البرونز •

## ١٠-٤-٢-٢ - الرصاص : Lead

يمتاز الرصاص بارتفاع وزنه النوعي الذي يبلغ (١١٣٥غم/سم<sup>٣</sup>) وله شبكة حيزية مكعبة متمركزة الوجة • ينصهر الرصاص في حوالي ( ٣٢٧ ° م ) وله مقاومة كهربائية عالية تبلغ حوالي ( ١٠<sup>-٦</sup> × ٢٠.٦٥ أو م - سم ) ،

## ١٠-٤-٢-٢-١ - الخواص العامة : General Properties

اهم خواص الرصاص هي :

### ١ - ثقل الوزن

٢ - لا يكتسب الصلادة نتيجة التشكيل على البارد ولا بد من اصلاحه بأضافة

معادن اخرى اليه •

٣ - خواص الميكانيكية رديئة بصورة عامة ، ويمتاز بمطيلية عالية جدا • يكثر

استعمال الرصاص في صناعة البطاريات ، الاسلاك والانابيب المصنعة  
من الرصاص ، ويستعمل ايضا كعازل للاسلاك الكهربائية ، الا ان هذا  
الاستعمال الاخير اخذ يتراجع بسبب احلال اللدائن محل الرصاص .

#### ١٠-٤-٢-٢-٢-٢ : سبائك الرصاص : Lead Alloys

١ - السبائك المستعملة لحروف الطباعة :

تحتوي حوالي (١٥٪) انتمون و (٥٪) قصدير .

٢ - سبائك كراسي التحميل :

تحتوي حوالي (١٥-٢٠٪) انتمون ، (٥٪) قصدير و حوالي (٣٪) نحاس .

#### ١٠-٤-٢-٤-٣ : الزنك : Zinc

الزنك معدن ابيض خفيف الزراق بوزن نوعي مقداره (٧١٤غم/سم<sup>٣</sup>) وله  
شبكة حيزية سداسية متراسة . ينصهر في (٤١٩٥°م) وله مقاومة كهربائية  
تساوي (٦٠ × ٩ او م - سم)

#### ١٠-٤-٢-٤-١ : الخواص العامة : General Properties

يمتاز ها المعدن بخاصيتين اساسيتين ، اولهما مقاومة التآكل والثانية  
قابلية السبائك الجيدة . بسبب شبكة الحيزية السداسية لا يشكل الا بواسطة  
السبائك .

#### ١٠-٤-٢-٤-٢ : سبائك الزنك : Zinc Alloys

اهم سبائك الزنك هي التي تحتوي حوالي (١-١١٪) النيويم و حوالي (١٪) نحاس . هذان المعدنان يحسنان الخواص الميكانيكية للزنك وتمتاز هـ  
السبائك بالمقاومة الجيدة وانخفاض معامل التمدد الحراري .  
يعتبر الزنك النقي المعدن الاساس في عمليات الغلونة (Galvanising)

حيث يتم تغطية اسطح المعادن الضعيفة المقاومة للتآكل وخاصة الفولاذ بطبقة من الزنك بسمك يساوي (٥٠/١٠٠٠ - ٦٠/١٠٠٠ ملم) وذلك للحماية من التآكل ، تستهلك كميات كبيرة من الزنك لهذا الغرض .

١٠-٤-٢-٤-١٠ القصدير : Tin

القصدير معدن ابيض فضي يوزن نوعي يساوي (٧٣رغم/سم<sup>٣</sup>) وله شبكة حيزية رباعية تتحول الى شبكة مكعبة في درجة (١٣٢°م) . ينصهر القصدير في (٢٣٢°م) وله توصيل كهربائي بمقدار (٨٧م/أوم.ملم<sup>٢</sup>) .

١٠-٤-٢-٤-١٠ الخواص العامة : General Propertits

- ١ - ان صلادة هذا المعدن المنخفضة ومطيليته العالية تؤهلانه للاستعمال فقط في المجالات التي لا تحتاج الى خواص ميكانيكية عالية .
- ٢ - بالامكان تحسين الخواص باضافة عناصر السبك مثل النحاس والكاديوم بنسب لا تتجاوز (١٪) .
- ٣ - ان التحول التأسلي في الشبكة الحيزية تكون مصحوبة بتغير في الحجم مما يؤثر سلبيا على استخدامات هذا المعدن .  
يكثر استعمال المعدن النقي في عمليات القصدير (Tinning)  
وهي عبارة عن تغطية اسطح المعادن وخاصة الفولاذ وذلك للحماية من التآكل .

١٠-٤-٢-٤-١٠ سبائك القصدير : Tin Alloys

تستعمل سبائك القصدير وخاصة تلك الحاوية على الانتمون والرصاص والنحاس بدرجة اساسية لصناعة المحامل وكراسي التحميل . الجدول رقم (١٠-١٣) يبين التركيب الكيماوي واستعمالات هذه السبائك .



## ١٠-٤-٣- المعادن الثمينة : Noble Metals

### ١٠-٤-٣-١- الذهب : Gold

الذهب هو النموذج الامثل للمعادن الثمينة وكان يسمى سابقا بملك المعادن له وزن نوعي مقداره (١٩٢٩ غم/سم<sup>٣</sup>) وشبكة حيزية مكعبة متمركزة الاوجه . ونظرا لمقاومته الشديدة ضد التآكل والتأكسد فهو يوجد في الطبيعة بشكله المعدني النقي . ينصهر في حوالي (١٠٦٣°م) وله توصيل كهربائي بمقدار (٧٤٥ م/أوم.ملم<sup>٢</sup>) .

### ١٠-٤-٣-١- الخواص والاستعمالات : Properties and Uses

يمتاز الذهب بمقاومته الفائقة ضد التآكل والتأكسد كما اسلفنا ، الهالوجات الجافة (الفلور ، الكلور ، البروم واليود ) لا تؤثر في الذهب ، في حين انه يذوب بسهولة في الماء الملكي الذي يتكون من جزء واحد من حامض النتريك المركز مع ثلاثة اجزاء من حامض الهيدروكلوريك المركز .

نظرا لاستقراره الشديد كميائيا ، يكون الذهب المعدن الرئيسي في صناعة الحلي ، ولنفس السبب يكثر استعماله في طب الاسنان لعمل الحشوات او الجسور الذهبية للاسنان .

غالبا ما يستعمل الذهب كسبيكة مع الفضة والنحاس . للذهب مطيلية عالية جدا بحيث يمكن تشكيله الى رقائق رقيقة جدا . يتم صب وسباكة معظم منتج الذهب على شكل مسبوكات تستخدم للتغطية النقدية .

#### ١٠-٤-٣-٢- الفضة : Silver

الفضة معدن ثمين ذو لمعان ساطع يتميز بالمطيلية العالية والقابلية على الصقل وهو اصلد من الذهب ولكنه لين من النحاس . له وزن نوعي يساوي (١٠غم/سم<sup>٣</sup>) وله شبكة حيزية مكعبة متمركزة الاوجه ، له اعلى قابلية توصيل كهربائي من بين جميع المعادن ، وتبلغ حوالي (٦٣م/أوم.ملم<sup>٢</sup>) . ينصهر هذا المعدن في درجة (٩٦١°م) .

#### ١٠-٤-٣-٢- الخواص العامة والاستعمالات : Properties and Uses

الخواص العامة للفضة هي :

١ - التوصيل الكهربائي والحراري الجيده جدا .

٢ - مقاومة التآكل العالية .

هذه الخواص تؤهل الفضة للاستعمال الواسع في الاجهزة الكهربائية ومعدات التوصيل الكهربائي .

المقاومة العالية للتآكل واللمعان الساطع يؤهلانه للاستعمال لصناعة العلي ومعدات الطبخ والاجهزة الطبية .

كما ان الفضة تشكل المعدن الاساس في السبائك المستعملة للحام او الربط الجدول (١٠-١٤) يعطي سبائك الفضة المستعملة في هذا المجال .

#### ١٠-٤-٣-٣- البلاتين : Platinum

البلاتين معدن ابيض فضي ذو وزن نوعي مقداره (٢١.٤٥غم/سم<sup>٣</sup>) وله شبكة حيزية مكعبة متمركزة ، ينصهر هذا المعدن في درجة (١٧٧٤°م) وله قابلية توصيل كهربائي بمقدار (٢١٠م/أوم - ملم<sup>٢</sup>)

## Properties and Uses : ١٠-٤-٣-١- الخواص والاستعمالات :

يمتاز البلاتين بالخواص التالية :

- ١ - درجة انصهار عالية ، ٢ - وزن نوعي عالي ، ٣ - مقاومة عالية ضد التأكسد والتآكل ، ٤ - مطيلية وقابلية تشكيل عاليتين تسمحان بتشكيله الى رقائق معدنية .

استنادا الى هذه الخواص يستعمل البلاتين للاغراض التالية :

- ١ - صناعة الاجهزة والمعدات الطبية والحلي .
  - ٢ - عامل مساعد في التفاعلات الكيماوية . (Catalysis)
  - ٣ - صناعة المزدوجات الحرارية (Thermocouples)
  - ٤ - سبائكه مع الذهب ، الفضة والنحاس تستعمل كموصلات في دوائر التماس الكهربائية .
- ومن الاستعمالات التاريخية لهذا المعدن هو المتر القياسي الفرنسي المصنع من سبيكة تتكون من ٩٠٪ بلاتين و ١٠٪ ايرديوم (Ir) .

جدول ( IO - I2 ) التركيب الكيماوى وخواص البروتونات

الخصائص	التركيب الكيماوى %			مقاومة الشد نيوتن / ملم <sup>2</sup>	مقاومة الخضوع نيوتن / ملم <sup>2</sup>	المطيلية الاستعمالات (%)	
	Pb	Sn	Cu				
١ -	0,13	75	96	340	150	65	نوايف و اجزاء من المعدات تحتاج الى المطيلية ومقاومة التآكل.
٢ -	0,1	5,5	94	355	150	65	ارباض التوربينات والاجزاء التي تتعرض للاحتكاك
٣ -	0,5	10	89	278	140	15	المحامل وكراسي المحامل *



جدول ( ١٠ - ١٣ ) سبائك المصهر الخاضعة بكراسي التحميل

الاستعمالات	التركيب الكيماوي ( % )					السبيكة
	Zn	Pb	Cu	Sb	Sn	
١- كراسي التحميل المستعملة تحت التحميل العالي ودرجة الحرارة المرتفعة	-	-	3	7	90	١
٢- كراسي التحميل في الطائرات والسيارات	-	-	4	9	87	٢
٣- كراسي التحميل للتحميل الشديد	-	4	5	10	81	٣
٤- كراسي التحميل للمضخات والكومبريسورات	-	15	3	7	75	٤
٥- كراسي التحميل المستعملة تحت الماء	30	-	15	-	685	٥

جدول ( ١٠ - ١٤ ) سبائك الفضة المستعملة للحام أو الربط في نطاق درجات الحرارة ( 600 - 850 °م )

الاستعمالات والخواص	نطاق درجة الانصهار ( °م )	التركيب الكيماوي ( % )			السبيكة
		Zn	Cu	Ag	
١- عالي التوصيل الكهربائي يستعمل للحام ( النحاس ) ، البراس والفولاذ	795-740	4	16	80	١
٢- يستعمل للحام النحاس ، البراس ، والبرونزات	720-695	15	20	65	٢
٣- جيد التوصيل الكهربائي ، يستعمل للحام النحاس ، البراس ، البرونز ، والفولاذ	735-690	10	29	61	٣
٤- للأغراض الهندسية العامة وللحام ، النحاس ، البراس ، الفولاذ ، والنيكل	775-700	20	37	43	٤
٥- يستعمل للحام البراس المستعمل في الحلبي الاصطناعي	740-700	33,3	33,3	33,3	٥
٦- للحام النحاس ، البراس ، البرونز والفولاذ	830-790	33	50	17	٦
٧- للحام النحاس ، البراس والفولاذ	855-840	37	52	10	٧

- اسئلة -

س ١ : ١ - حاول ان تتعرف على بعض المواد الهندسية المستخدمة في القاعة

الدراسية التي تجلس فيها .

ب - ما هو الحديد النقي وما هي خواصه ؟

ج - عدد عددا من استعمالات الحديد النقي .

د - ما هو تأصل الحديد ؟ ارسم منحنى تبريد الحديد النقي مبينا انواع

هذا المعدن والشبكة الحيزية لكل نوع .

س ٢ : ١ - ما هو الحديد المطاوع وما هي اهم خواصه ؟

ب - ما هو تأثير وجود السليكون في الحديد المطاوع على خواصه

واستعماله ؟

ج - قارن بين الخواص الميكانيكية لكل من الحديد المسبوك والحديد

المطاوع .

س ٣ : ١ - ما هو الفولاذ ؟

ب - ما هو الحديد الزهر ؟

ج - ما هي العناصر عدا الكربون التي تضاف الى الفولاذ ؟

س ٤ : ١ - عدد اهم انواع الفولاذ .

ب - ما هي انواع الفولاذ الكربوني الاعتيادي ؟

ج - اضرب مثلا لكل نوع من انواع الفولاذ الكربوني الاعتيادي مع ذكر

تركيبه الكيماوي وخواصه الميكانيكية واهم استعمالاته .

د - ما هو فولاذ العدد الكربوني ؟ ما هو تركيبه الكيماوي وخواصه

واستعمالاته ؟

س ٥ : ١ - ما هو الفولاذ السبائكي ؟

ب - ما هي اهم عناصر السبك التي تضاف الى الفولاذ وما هي تأثيرات

كل عنصر على خواص الفولاذ ؟

ج - لماذا تضاف عناصر السبك الى الفولاذ بصورة عامة ؟

س ٦ : ١ - اذكر تأثيرات كل من العناصر التالية على خواص الفولاذ اذا اضيف

منفردا :

١ - النيكل

٢ - الكروم

٣ - الفناديوم

٤ - النحاس

س ٧ : ١ - تكلم عن الفولاذ المقاوم للحرارة

ب - ما هي اهم خواصه ؟ اهم استعمالاته ؟

ج - ما هي عناصر السبك الاساسية فيه ؟

د - لماذا يضاف المولبدنوم والفناديوم الى هذا الفولاذ ؟

ه - اضرب مثلا على هذا الفولاذ على ذكر التركيب الكيماوي والخواص

س ٨ : ١ - ما هو فولاذ المنغنيز ؟

ب - ما هي خواصه واهم استعمالاته ؟

ج - اذكر تركيب فولاذ هادفيلد . لماذا يستعمل ؟

س ٩ : ١ - تكلم عن فولاذ القطع السريع

ب - ما هي اهم عناصر السبك في هذا الفولاذ ؟

ج - ما هي اهم خاصية في هذا الفولاذ ؟

س ١٠ : ١ - ما هو الفولاذ العديم الصدأ ؟

ب - ما هو العنصر الاساس في هذا الفولاذ ؟

- ج - ما هي اهم خاصية في هذا الفولاذ ؟  
د - ما هي اهم استعمالاته ؟  
ه - اورد بعض الامثلة عن انواع هذا الفولاذ مع ذكر التركيب الكيماوي والخواص ومجالات الاستعمال .  
س ١١ : أ - ما هي الكريبيدات الصلدة ؟  
ب - ما هي اهم خواصها ؟  
ج - لماذا تستعمل بشكل خاص ؟  
د - اذكر التركيب الكيماوي وصلادة فيكرز لكل من الكريبيدات المستعملة للاغراض التالية :

- ١ - لقطع الفولاذ والحديد الزهر تحت سرعة قطع عالية جدا .
- ٢ - لقطع المعادن والسبائك اللا حديدية .
- ٣ - لقطع الفولاذ تحت سرعة متوسطة .
- ٤ - لصناعة قوالب التشكيل على البارد .

س ١٢ : أ - عدد اهم المعادن الحديثة مع ذكر الرمز الكيماوي لها .  
ب - اذكر اهم خواص وعيوب كل من المعادن التالية :

- ١ - البريليوم .
- ٢ - الزركونيوم .
- ٣ - النيوبيوم .
- ٤ - الجرمانيوم .

ج - قارن بين الخواص الميكانيكية لكل من المعادن التالية .

- ١ - الفناديوم .
- ٢ - الهافنيوم .
- ٣ - التنتالوم .



د - لماذا يستعمل كل من المعادن التالية في المفاعلات النووية :

١ - الزركونيوم •

٢ - الهافنيوم •

هـ - ما هي اهم خاصية في معدن التنتالوم ؟

و - بماذا يمتاز معدن الجرمانيوم عن بقية المعادن الحديثة ؟

ز - قارن بين الخواص التالية للمعادن البريليوم ، الجرمانيوم ،  
التيوبيوم :

١ - المطيلية

٢ - مقاومة الشد •

٣ - الصلادة •

٤ - درجة حرارة الانصهار •

ح - هل الامكان تشكيل الجرمانيوم على البارد ؟ لماذا ؟

س ١٣ : ١ - كيف تصنف المعادن اللا حديدية ؟

ب - بين الى اي صنف يعود كل من المعادن التالية :

الالنيوم ، النحاس ، المغنسيوم ، التيتانيوم ، القصدير ، البلاتين ،  
الذهب •

ج - ما هي اهم الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعادن التالية :

الالنيوم ، القصدير ، الفضة ، الزنك •

د - عدد اهم استعمالات المعادن التالية :

المغنسيوم ، التيتانيوم ، النحاس ، البلاتين •

س ١٤ : ١ - اذكر عددا من سبائك الالنيوم ، خواصها واستعمالاتها •

ب - اذكر عددا من سبائك النحاس مع الزنك ، خواصها واستعمالاتها •

ج - اذكر عددا من سبائك النحاس مع القصدير ، خواصها واستعمالاتها •

س ١٥ : قارن بين التوصيل الكهربائي والحراري للنحاس مع المعادن التالية :

الذهب ، الحديد ، الألمنيوم .

س ١٦ : أ - اذكر اسباب اضافة المعادن التالية الى الألمنيوم :

السليكون ، النحاس ، المنغنيز .

ب - اذكر اهم اسباب اضافة المعادن التالية الى المغنسيوم :

السليكون ، الألمنيوم .

ج - اذكر اهم اسباب اضافة المعادن التالية الى التيتانيوم :

الفناديوم ، الألمنيوم .

س ١٧ : اذكر التركيب الكيميائي والخواص لسبائك كل من المعادن التالية :

١ - التيتانيوم .

٢ - سبائك القصدير .

٣ - سبائك النضة .

س ١٨ : أ - ما هي اهم خواص المعادن التالية :

١ - الرصاص

٢ - الزنك

٣ - القصدير .

ب - ما هي المعادن المستعملة في الغلونة والقصدير ؟

ج - لماذا تستعمل النضة في الاجهزة الكهربائية والطبية ؟

د - ما هي اهم استعمالات المعادن التالية :

١ - الذهب

٢ - البلاتين

٣ - النضة

هـ - ما هي اهم خواص الذهب والبلاتين والنضة ؟

## الفصل الحادي عشر

( اللدائن )

Plastics.

## الفصل الحادي عشر

### ( اللدائن )

#### Plastics.

هنالك مواد هندسية اخرى عدا المعادن ذات اهمية خاصة في الصناعة والتي بدأت تحل محل المواد المعدنية في الكثير من الصناعات كاللدائن والسيراميك والخزفيات ، وتعتبر اللدائن من اهم المواد الهندسية للا معدنية المستعملة بصورة واسعة صناعيا . وهي تنافس اليوم الكثير من المعادن والسبائك المعدنية في المجالات الصناعية المختلفة . سوف نتطرق في هذا الفصل الى اللدائن الواسعة الانتشار واساليب تصنيفها ومجالات استعمالها .

#### ١١-١ اللدائن ، خواصها ومزاياها : Properties of plastics

تشمل اللدائن مجموعة من المواد العضوية الطبيعية والاصطناعية التي تمتاز بمجموعة من الخواص تجعلها مؤهلة للاستعمال الواسع . ولعل من اهم هذه الخواص ما يلي :

١ - السهولة والسرعة في التشكيل اي منتجات تمتاز بدقة الابعاد والانجاز السطحي الجيد .

٢ - الوزن النوعي الخفيف ومقاومة الصدأ والتأكسد والرطوبة .

٣ - امتصاص الاهتزازات والذبذبات .

٤ - العزل الجيد للحرارة والكهربائية .

الا ان هذه اللدائن لها في نفس الوقت بعض الخواص او بالاحرى بعض العيوب في الخواص التي تحدد استعمالها في مجالات عديدة ومن اهم هذه الخواص :



- ١ - انخفاض مقاومة ومتانة اللدائن .
- ٢ - امكانية تغير الابعاد نتيجة الظروف الجوية المختلفة .
- ٣ - قابليتها للاحتراق .

#### ١١-٢- انواع اللدائن : Types of Plastics.

يمكن تصنيف اللدائن استنادا الى بعض التباين في الخواص الى مجموعتين كبيرتين :

أ- اللدائن التي تتصلد اثناء التسخين بتأثير الحرارة ونتيجة تفاعلات كيميائية، وهذه لايمكن اعادة تليينها وصهرها مرة ثانية . ومن اهم انواعها الالبوكسايد والسليكات .

ب - اللدائن التي لا تتصلد وتبقى لينة بتأثير الحرارة ، ولكنها تتصلد بعد التبريد الى درجة حرارة الغرفة . ومن اهم انواعها البولسترين والبوليثيلين والنايلون والمطاط الاصطناعي .

#### ١١-٣- طرق تصنيع اللدائن : Plastics Manufacturing processes.

يتم تصنيع معظم انواع اللدائن اما مباشرة من موادها الاولية التي تحضر عادة على شكل مسحوق ناعم او حبيبات خشنة نسيجا او انه يتم بكبس المادة الاولية الى منتج اولي على شكل اقراص ، حيث تشكل الى المنتج النهائي بعملية ثانية .

طرق تصنيع اللدائن اذناه هي مجموعة صغيرة من طرق عديدة تستعمل في هذا المجال : ولقد ارتوي في اختيارها تغطية اهم الطرق المستعملة بشكل واسع صناعيا .


### ١١-٣-١- التشكيل في القوالب بالكبس تحت الضغط على الساخن : Compression Moulding.

وهي من الطرق القديمة لتشكيل اللدائن وتتضمن عادة خطوتين لا كمال

عملية التشكيل :

- أ - كبس المادة الاولية الى منتوجات اولية على هيئة اقراص .
- ب - تشكيل الاقراص بالكبس على الساخن في قوالب خاصة الى الشكل النهائي المطلوب .


تستعمل هذه الطريقة لتشكيل اللدائن التي تتصلد بالحرارة .  
يوضع مسحوق المادة الاولية او اقراصها في قالب له هيئة المنتج المطلوب ،  
وذلك بعد تسخين القالب الى الحرارة المطلوبة (حوالي  $120^{\circ}\text{C}$  الى  $220^{\circ}\text{C}$ ) والتي  
تؤدي الى انصهار وانسياب المسحوق ويتم التشكيل بضغط المكبس الى فراغ  
القالب الحاوي على المنصهر ، فيتخذ الشكل المطلوب ، والشكل (١-١١) يبين  
اسلوب التشكيل بهذه الطريقة .

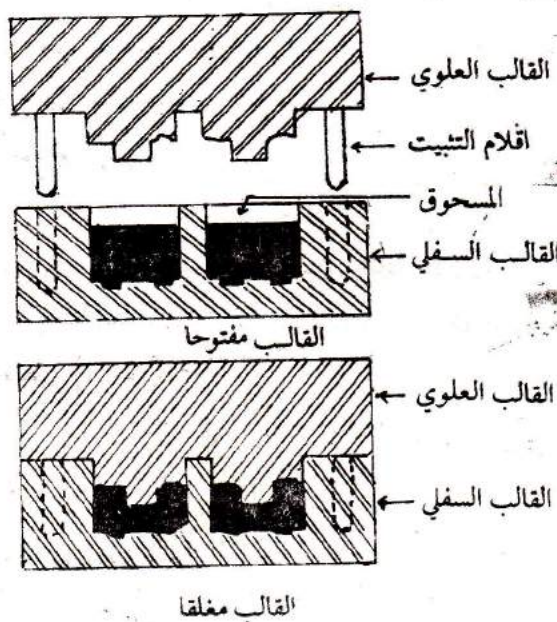

شكل (١-١١) التشكيل في القوالب بالكبس تحت الضغط على الساخن

## ٢-٣-١١ - التشكيل بالحقن : Injection Moulding.

يتم بهذه الطريقة تشكيل معظم انواع اللدائن التي تتصلد بالتبريد فقط ،  
والشكل (٢-١١) يبين اسلوب العمل بهذه الطريقة .

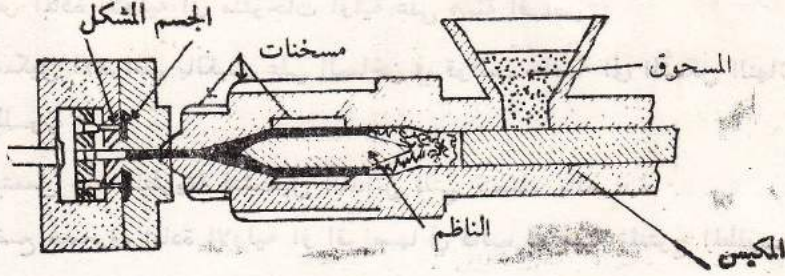


شكل (٢-١١) اسلوب التشكيل بالحقن

ويتم فيها صهر المادة الاولية ثم حقن المنصهر الى داخل قالب حيث يجمد  
متخذاً الشكل المطلوب . ويتصلد المنتج نتيجة التبريد في القالب ، الذي يبرد  
يدوره بواسطة قنوات حاملة لماء التبريد ويمتاز التشكيل بالحقن عن التشكيل  
بالضغط بالسرعة في الانجاز وانخفاض التكاليف وبامكانية انتاج منتوجات ذات  
اشكال معقدة نسبياً مثل المحامل اللدائنية .

## ٣-٣-١١ - التشكيل بالبثق : Extrusion Moulding.

في هذه الطريقة يتم تزويد جهاز البثق بالمادة الاولية على شكل مسحوق ،  
حيث يتم صهره في نهاية الجهاز بواسطة معدات تسخين خارجية تحيط بغرفة  
التسخين ، الشكل (٣-١١) .

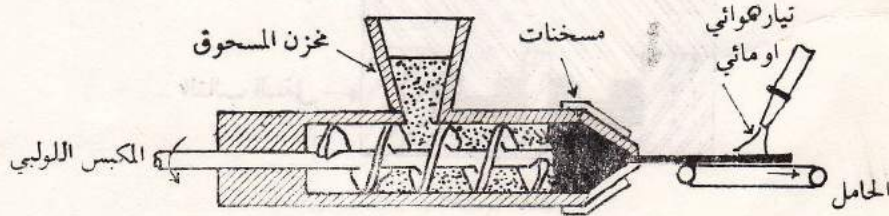

شكل (٣-١١) تشكيل اللدائن بالبثق



ثم يتم بثق المنصهر بواسطة لولب حلزوني يدفعه الى فتحة القالب الساخنة،  
فيخرج المنتج محمولا على حزام سيار حيث يتم تبريده بواسطة تيار هوائي  
او مائي . ويستعمل هذا الاسلوب بشكل واسع لانتاج الانابيب الطويلة ذات  
الاسماك المختلفة والقضبان اللدائنية وكذلك لأكساء الرقائق والاسلاك المعدنية  
بالمواد اللدائنية المازلة وكما تستعمل نفس الطريقة لانتاج الرقائق والصفائح  
اللدائنية .

#### ١١-٣-٤- تشكيل اللدائن على البارد : Cold Moulding

في هذه الطريقة يتم كبس مسحوق المادة الاولية الى الشكل المطلوب في داخل  
قالب خاص على البارد . ثم ينقل المنتج الى فرن للتسخين واكمال تصليد  
المنتج بالشكل المطلوب . وتمتاز هذه الطريقة بانخفاض التكاليف . الا ان  
الانجاز السطحي للمنتج يكون رديئا بالاضافة الى ان ابعاد المنتوجات تفتقر  
الى الدقة المطلوبة . الاجهزة المستعملة في هذه الطريقة تشبه الى حد بعيد  
الجهاز المبين في الشكل (١١-١) .



### - أسئلة -

- س ١ : ما هو الفرق الاساسي بين اللدائن من حيث تأثيرها بالحرارة ؟
- س ٢ : ماهي المزايا والخواص التي تجعل اللدائن من المواد الهندسية الهامة ؟
- س ٣ : عدد اربعة طرق لتصنيع اللدائن ؟
- س ٤ : اشرح طريقة تشكيل اللدائن بالحقن ؟
- س ٥ : عدد اهم مزايا تشكيل اللدائن بالحقن •
- س ٦ : اشرح طريقة لتشكيل اللدائن بالسباكة •
- س ٧ : اشرح طريقة تشكيل اللدائن بالكبس تحت الضغط على الساخن •

الفصل الثاني عشر

( المواد الخزفية والزجاج )

Ceramic Materials and Glasses

---

## الفصل الثاني عشر

### ( المواد الخزفية والزجاج )

#### Ceramic Materials and Glasses

##### المقدمة :

تستعمل المواد الخزفية كمادة هندسية في الكثير من المنتجات الصناعية ويمتد استعمالها من عدد القطع السريع الى الالياف الخزفية الضوئية الى المرشحات الى الاستعمال الواسع كمادة اساسية في المنشآت المعمارية والتحفية وما اليها . المواد الخزفية مواد معقدة ومركبة نظرا لتكوينها من المادان الفلزية واللا فلزية . لذلك فانا سوف نركز اهتمامنا على ابسط انواع المواد الخزفية وخواصها وتصنيعها .

#### ١-١٢- انواع المواد الخزفية : Types of Ceramics

المواد الخزفية ، كما اسلفنا هي مركبات تتكون من عناصر فلزية ولا فلزية ، على سبيل المثال ، اوكسيد المغنسيوم (MgO) وفلوريد الليثيوم (LiO)

والتي تحتوي على عدد متساو من الايونات السالبة والموجبة . تشمل المواد الخزفية ايضا الطين او الصلصال ( Clay ) الذي يعود استخدامه الى مستقبل التاريخ . في هذا الكتاب سوف نناقش المواد الخزفية البسيطة ذات العنصرين والثلاثة عناصر ، وهذه تغطي معظم المواد الخزفية المستعملة كمواد هندسية .

#### ١-١-١٢- المواد الخزفية ذات العنصرين : Two Component Ceramics


الشكل (١-١٢) يبين مثالا على المواد الخزفية ذات العنصرين ، وهي تتكون




من بنية ذات شبكة حيزية مكعبة يكون فيها كل ايون محاطا بشمانية ذرات لاتشبه هذا الايون ، ومن الامثلة عليها كلوريد السيزيوم ( $\text{Cs Cl}$ ) ، والمثال الاخر هو النوع الذي يظهر في الشكل (١٢-٢) ، وهو النوع الاكثر شيوعا ، ويتكون من شبكة حيزية مكعبة يكون فيها كل ايون محاطا بستة ذرات مختلفة ، كلوريد الصوديوم على سبيل المثال ( $\text{NaCl}$ ) .

ان هذه المواد تتكون بتكافؤ بنسبته واحد الى واحد ، الا ان ذلك ليس ضروريا . فنجد ان اوكسيد الالمنيوم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) يتكون بتكافؤ اثنين الى ثلاثة وكذلك الحال مع اوكسيد الزركونيوم ( $\text{Zr O}_2$ ) ، وهكذا فهناك مواد خزفيه تتكون بسلسله متصاعده من التكافؤ مثل اوكسيد الكروم ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ) وفلوريد الكالسيوم ( $\text{CaF}_2$ ) .



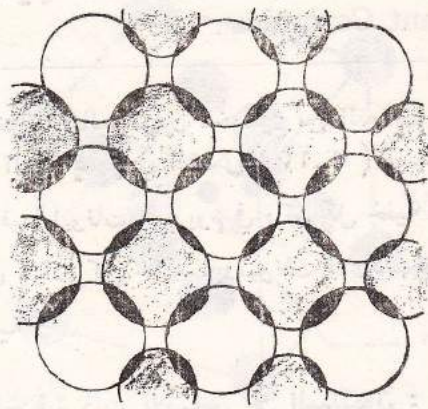

شكل (١٢-١) المواد الخزفية ذات العنصرين

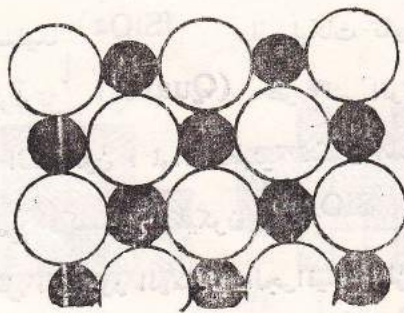

شكل (١٢-٢) المواد الخزفية ذات العنصرين

## ١٢-١-٢- المواد الخزفية ذات الثلاث عناصر : Three Component Ceramics


تحتوي المواد الخزفية غالبا نوعين مختلفين من الذرات المعدنية ، مثل المركب  $(Ba TiO_3)$  ، الذي يظهر في الشكل ( ١٢-٣ ) ، بنية هذا المركب تتكون من بنية مكعبة تتمركز فيها ايونات الباريوم في ركن كل خلية احادية ، بينما تتمركز ايونات التيتانيوم في مركز كل خلية ، وايونات الاوكسجين تتمركز في كل وجه من اوجه هذه الخلية .

## ١٢-١-٣- المواد الخزفية ذات الاساس من السليكون : Si-Base Ceramics


عناصر السليكون والاوكسجين هي اكثر العناصر تكوينا لقشرة الكرة الارضية ، حيث انها تكون حوالي ثلاث ارباع هذه القشرة ، مركبات السليكون والاوكسجين مثل السليكا  $(SiO_2)$  والسليكات تكون اساس الكثير من المواد الطبيعية . الكوارتز  $(Quartz)$  هو اكثر انواع الرمال انتشارا ويتكون من اوكسيد السليكون ، لمواد الطينية تتكون اساسا من سليكات الألمنيوم . كما ان رابع اوكسيد السليكون  $(SiO_4)$  يكون اساس العديد من المواد الطبيعية مثل الصخور الرملية والجرافيت والزجاج . من الامثلة على هذه الانواع من المواد الخزفية سليكات المغنسيوم  $(Mg SiO_3)$  التي يمكن تحويلها الى الزجاج .

## ١٢-٢- خواص المواد الخزفية : Properties of Ceramics

تكون معظم المواد الخزفية بلورية كما هي الحال مع المعادن ، الا انها تفتقر الى الالكترونات الحرة ، لذا فهي مواد مستقرة وثابتة ، عديمة الترسيل الحراري والكهربائي تقريبا ، وهي مواد عازلة .

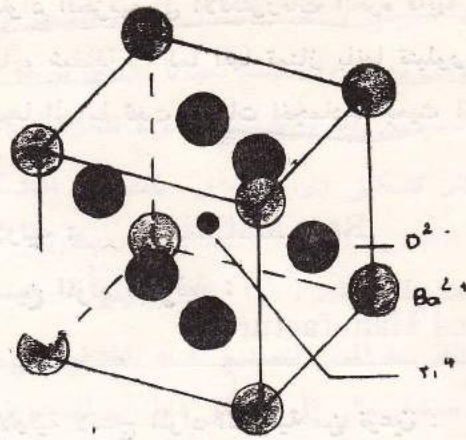

شكل (١٢-٣) مثال على بنية المواد الخزفية ذات ثلاثة عناصر  
( Ba TiO<sub>3</sub> ).

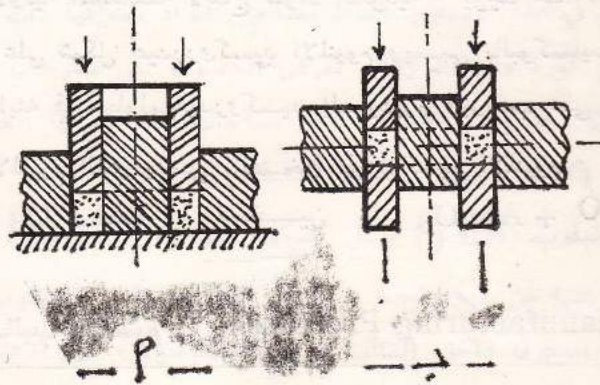

شكل (١٢-٤) تشكيل مسباحيق المواد الخزفية بالضغط . .

أ - الضغط من جهة واحدة ، من الاعلى

ب - الضغط من جهتين ، من الاعلى ومن الاسفل



المواد الخزفية تمتاز بأن درجات حرارة انصهارها تكون اعلى من المعادن ،  
وتمتاز عادة بصلادة اعلى ومقاومة اشد ضد التآكل بتأثير المواد الكيماوية .

نظرا لافتقار المواد الخزفية الى الالكترونات الحرة فانها تكون ، وخاصة  
المقاطع الرقيقة منها ، شفافة . كما انها تمتاز بانها تتبلور ببطء شديد ، لذا  
فانه بالامكان تبريدها الى ما تحت درجات انجمادها بحيث انه يمكن تحويلها  
الى الزجاج .

 
Raw Materials : المواد الاولية : ١٢-٣-١

١٢-٣-٢ انتاج وتصنيع المواد الخزفية :  
Production and Manufacturing

تتكون المواد الاولية لانتاج المواد الخزفية من نوعين :

١ - المواد الاولية الطبيعية ، وهي للمواد مثل الطين والصلصال والصوان  
وسليكات الالمنيوم وانواع اخرى من السليكات المركبة مثل الكاؤولين  
(Kaolinite)

٢ - المواد الاولية المصنعة ، مثل اوكسيد الالمنيوم (  $Al_2 O_3$  ) وهو اكثر  
المواد الاولية المستعملة لانتاج المواد الخزفية ، يوجد هذا الاوكسيد في  
الطبيعة على شكل هيدروكسيد الالمنيوم ويسمى بالبوكسايت والذي  
يتم نقيته بأذابته في محلول هيدروكسيد الصوديوم ويرسب على شكل  
هيدروكسيد الالمنيوم الذي يتحلل بالتسخين الى اوكسيد الالمنيوم :



Manufacturing Processes : اساليب التصنيع : ١٢-٣-٢

لقد استعمل الطين كمادة اولية اساسية لانتاج المواد الخزفية حتى قبل ان  
يتم اكتشاف النار . يكون الطين ليئا في الحالة الرطبة ويكتسب المتانة بعد  
التجفيف ، لذلك فلقد تم تصنيع الطين في الحالة العجينية الى اشكال مختلفة ،  
ثم استعمالها بعد فقدانها للماء والرطوبة . لقد اكتشف فيما بعد بان هذه



المنتجات تكتسب مقاومة اضافية لدى تسخينها او حرقها بعد التجفيف .  
تمتاز المواد الخزفية ، كما اسلفنا ، بأنها تنصهر في درجات حرارة عالية نسبيا ، فوق الالف درجة وقد تبلغ احيانا الالفين درجة مئوية . لذا فان الصهر او السباكة لا تستعمل كطرق تصنيع للمواد الخزفية باستثناء الزجاج . كما انه ليس بالامكان تشكيل المواد الخزفية بأساليب التشكيل الميكانيكي المختلفة مثل السحب ، الكبس ، الدرفلة والحدادة ، وذلك نظرا لافتقارها الى اللدونة الضرورية لمثل هذه العمليات ، عدا المواد الطينية .

لذلك فان الطريقة المثلى لتصنيع المواد الخزفية هي في تحويلها الى مساحيق ثم كبسها تحت ضغط عالي الى الشكل المطلوب للمنتج ، ومن ثم تجميع هذا المنتج لاكسابه الخواص النهائية . فيما يلي بعض اهم اساليب تصنيع المواد الخزفية .

#### ١٢-٣-١- التشكيل بالضغط : Pressure Forming

يتم في هذا الاسلوب اعداد مساحيق المواد الخزفية ذات جسيمات مختلفة الاحجام كبيرة وصغيرة وذلك لغرض الحصول على منتجات ذات كثافة عالية ، حيث ان الجسيمات الدقيقة تملأ المساحات التي تتركها الجسيمات الخشنة .  
الشكل (١٢-٤) يبين اسلوبين للتشكيل بهذه الطريقة .

الاسلوب الاول (أ) يمثل تشكيل المسحوق داخل قالب بواسطة مكبس يضغط عليه من جهة واحدة ، اي من الاعلى فقط ، الاسلوب الثاني (ب) يتم بكبس المسحوق داخل القالب بواسطة مكبسين ، من الاعلى ومن الاسفل .  
يفضل الاسلوب الثاني على الاول كونه يعطي منتجات اكثر كثافة وبذلك اعلى متانة .

#### ١٠-٣-٢- التشكيل تحت ضغط متساوي من جميع الجهات : Isostatic Forming


الشكل (١٢-٥) يبين هذا الاسلوب ، حيث يتم كبس المسحوق داخل قالب من المطاط يعطي الشكل المطلوب للمنتوج . ويتم الكبس بضغط ماء او سائل على جدران القالب بشكل متساوي من جميع الجهات . ان منتوجات هذه الطريقة تمتاز بتجانس كثافتها وخواصها .

#### ١٢-٣-٢- السباكة الانزلاقية : Slip Casting


يتم في هذا الاسلوب تشكيل مسحوق المادة الخزفية وهو معلق مع سائل او ماء ، حيث يتم اولا تحضير معلق من السائل يحوي جسيمات المسحوق . يصب هذا المعلق داخل قالب من مادة مسامية مثل الجص . المادة المسامية تمتص السائل تاركة قشرة رقيقة من المادة الخزفية على سطح القالب . بعد ذلك يسكب السائل الفائض ويجفف القالب للحصول على المنتج النهائي حيث يستخرج من القالب بعد تصكيكه . الشكل (١٢-٦) يبين خطوات التشكيل بهذه الطريقة .

#### ١٢-٤- الزجاج : The Glass

استخدم الزجاج كمادة هندسية منذ مقتبل التاريخ وهو من حيث القدم يقارب البرونز (Bronze) . ولقد اكتسب الزجاج اهمية خاصة بعد اكتشاف انبوب النفخ ، الذي استعمل لتشكيل الزجاج الى منتوجات مجوفة مختلفة الاشكال بواسطة النفخ بقوة ضغط الرئة البشرية . في الوقت الحاضر

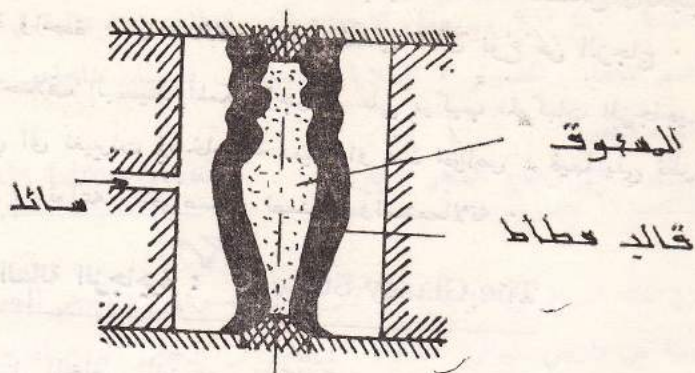

شكل (١٢-٥) التشكيل تحت ضغط متساو من جميع الجهات

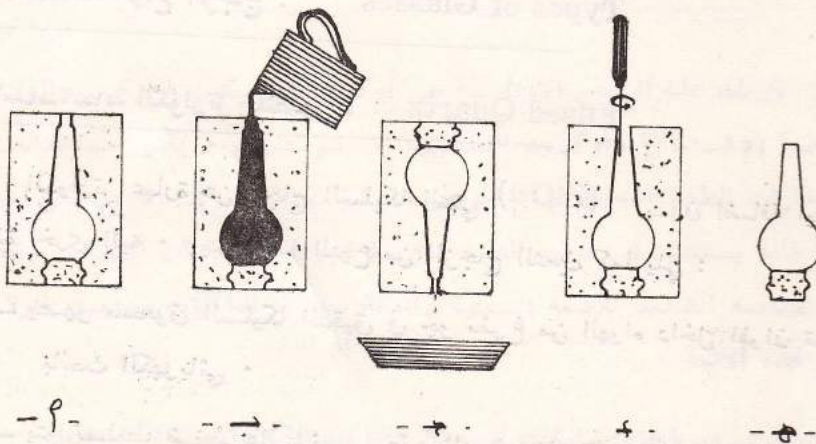

شكل (١٢-٦) خطوات التشكيل بالسبابة الانزلاقية



تتوفر اجهزة تنتج ما يقارب الالف قطعة زجاجية المختلفة الشكل والحجم وذلك خلال دقيقة واحدة . ان هنالك حوالي العشرة الاف نوع من الزجاج . ويتأتى ذلك من الاختلاف البسيط الممكن اجراؤه على تركيب المركبات الزجاجية والتي تؤدي الى تغيرات في خاصية معينة او عدة خواص . فيما يلي نظرة عامة عن الزجاج ، انواعه ، خواصه ، تصنيعه واستعمالاته .

## ١٢-٤-١- الحالة الزجاجية : The Glassy State

في الفصل الخاص بالخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعادن تكلمنا عن كيفية تحول المعادن من الحالة السائلة الى الحالة الجامدة بتكوين الشبكة الحيزية والبنية البلورية . يختلف الزجاج عن المعادن بانه لدى الانجماد لا يكون شبكة حيزية او بنية بلورية ، بمعنى انه يجمد بدون تبلور ، اي انه عبارة عن سائل جامد ، تسمى هذه الظاهرة بالحالة الامورفيه (Amorphism)

## ١٢-٤-٢- انواع الزجاج : Types of Glasses

### ١٢-٤-٢-١- الكوارتز المنصهر : Fused Quartz

- الكوارتز عبارة عن زجاج السليكا النقي ( $\text{SiO}_2$ ) بدون اضافة اية مادة اخرى اليه . وينتج هذا النوع من الزجاج الثمين كما يلي :
- ١ - يصهر مسحوق السليكا الدقيق في جو مفرغ من الهواء داخل افران تعمل بالحث الكهربائي .
  - ٢ - يتم تسليط ضغط عالي نسبيا على الزجاج المنصهر وذلك للتخلص من الفقاعات الغازية او الهوائية المحصورة داخله .
  - ٣ - يتم كبس الزجاج المصهور بهذه الطريقة على شكل كتل يتم تشكيلها فيما بعد حسب الشكل المطلوب وذلك بالمقابلة تحت التسخين الذي يجعله اقل لزوجة واسهل تشكيلا .



يمتاز هذا الزجاج باستقراره الحراري بمعنى ان تمدده الحراري يكون متجانسا ، لذا فانه يستعمل للاجهزة التي تتطلب دقة عالية في القياس مثل مواشير التحليل الضوئي ، الخلايا الشمسية ، عدسات المجاهر ، الساعات واجهزة الليزر .

#### ١٢-٤-٢- زجاج العجر الجيري : Soda Lime Glass

يتكون هذا النوع من الزجاج من كاربونات الصوديوم والعجر الجيري (CaO) وكمية من الرمل العالي النقاوة ، ويعتبر من ارخص انواع الزجاج ويستعمل للاغراض العامة مثل زجاج الشبائيك والقناني الزجاجية وادوات المطبخ الاعتيادية . هذا الزجاج له معامل تمدد حراري عالي جدا ، لذا فانه لا يقاوم الصدمات الحرارية ويكون سهل الكسر لدى تعرضه الى التسخين والتبريد في آن واحد ( صدمة حرارية ) .

#### ٢١-٤-٣- زجاج الرصاص : Lead Glass

مكونات هذا الزجاج الاساسية هي اوكسيد السليكون ، اوكسيد الرصاص بنسبة (١٥-٥٠٪) واوكسيد الصوديوم او البوتاسيوم . يكثر استخدامه للنظارات الطبية ، حيث ان له خواص ضوئية ممتازة . كما انه ذو تالقي جمالي لذا فانه يستعمل في معدات الزينة مثل المزهريات والتحفيزات الفنية . ونظرا لامتصاصه الشديد للاشعة السينية واشعة جاما ، لذا فانه يستعمل للوقاية من هذه الاشعة .

#### ١٢-٤-٢- زجاج سليكات البورون : Boron silicate Glass

يتكون هذا الزجاج من اوكسيد السليكون ، اوكسيد البورون (Ba<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) بنسبة (١٠-٤٠٪) واوكسيد الألمنيوم بنسبة (٢٠-٢٥٪) ، وهو الزجاج المعروف تجاريا بالبايركس (Pyrex Glass) . يمتاز بانخفاض معامل تمدده

الحراري ، لذا فانه يستعمل لاوني الطبخ والمعدات المختبرية التي تتعرض الى الحرارة .

#### ١٢-٤-٢-٥ : زجاج الباريوم : Barium Glass

مكوناته الاساسية اوكسيد السليكون واوكسيد الباريوم (BaO) مع كميات من اوكسيد الصوديوم او البوتاسيوم . يستخدم هذا الزجاج لصناعة شاشات اجهزة التلفزيون .

#### ١٢-٤-٢-٦ : الزجاج الملون : Coloured Glass

للزجاج قابلية عالية على امتصاص او اذابة الايونات الفلزية ، وتستغل هذه القابلية لتلوين الزجاج وذلك باضافة معادن معينة اليه . الجدول (١-١٢) يبين المعادن التي تضاف الى بعض انواع الزجاج والالوان الناتجة من هذه الخامات ، والجدول رقم (٢-١٢) يعطي تركيب وخواص بعض انواع الزجاج .

#### ١٢-٤-٣ : خواص الزجاج : Properties of Glasses

#### ١٢-٤-٣-١ : الخواص الفيزيائية : Physical Properties

##### ١ - التوصيل الكهربائي والحراري : (Electrical and Thermal conductivity)

تعتمد قابلية المواد على التوصيل الكهربائي والحراري على توفر عدد من الالكترونات الحرة فيها . يعتبر الزجاج موصلا رديئا جدا للكهربائية والحرارة ، حيث ان الالكترونات الموجودة فيه تكون مربوطة بأواصر قوية جدا لا تسمح بحركة الالكترونات ، مما يجعل الزجاج مادة عازلة ممتازة وخاصة في الحالة الجافة .

جدول ( I- I2 ) معاون تلوين الزجاج

اللون الناتج	المعدن المضاف
أزرق قرمزي	النيتكل ( Ni )
أزرق	النحاس ( Cu )
أخضر	الكروم ( Cr )
أصفر مخضر	الليثيوم ( Li )
أزرق مخضر	الحديد ( Fe )
أحمر قرمزي	المغنيز ( Mn )

الجدول رقم ( I2 : 2 ) تركيب وخواص بعض انواع الزجاج

الترتيب الكيمى ( . % )

الخواص	Pbo	Mgo	B2O3	Na2O	CaO	Al2O3	SiO2	نوع الزجاج
١ - الكوارتز المنصهر	-	-	-	-	-	-	99	
٢ - زجاج البيركس	-	-	I2	4	-	2	82	
٣ - زجاج الشبايك	-	4	-	I5	5	I	74	
٤ - زجاج المصباح	-	4	-	I6	5	I	74	
٥ - زجاج المحازير	-	-	I0	I0	-	6	73	
٦ - زجاج الرصاص	I7	-	-	6	-	-	67	
تحدد حرارى واطن جدا ولزوجة عالية تحدد حرارى واطن	-	-	-	-	-	-	-	
سهل التشكيل	-	4	-	I5	5	I	74	
= =	-	4	-	I6	5	I	74	
استقرارية الابعاد	-	-	I0	I0	-	6	73	
ايضاف اليه ( I0 % ) اوكسيد البوتاسيوم	I7	-	-	6	-	-	67	
يمتاز بتألق شديد	-	-	-	-	-	-	-	



## ٢ - الشفافية : (Transparency)

شفافية المواد تعود الى قابلية الضوء على اختراقها بدون عائق . المعادن تعيق الضوء من المرور خلالها بسبب وجود الشبكة الحيزية والبنية البلورية والحدود البلورية . شفافية الزجاج تعود الى كونه مادة غير متبلورة ، بمعنى انه لا توجد اية عوارض يمكن ان تعيق مرور الضوء .

وفي الواقع فانه بالامكان اعتبار الزجاج عبارة عن بلورة كبيرة واحدة متجانسة تسمح بمرور الضوء ، في حين ان البنية البلورية للمعادن قد تتكون من ملايين البلورات التي تكون عائقا امام الضوء ، بحيث ان الموجات الضوئية سوف تنعكس من على سطح هذه البلورات مرتدة دون اختراقها ، لذلك تكون هذه المواد معتممة وغير شفافة .

## ١٢-٤-٣-٢ الخواص الميكانيكية : Mechanical Properties

من اهم خواص الزجاج الكيميائية هي الاستقرار كيميائيا ، بمعنى عدم التفاعل او التأثير بالمواد الاخرى . لذا نجد ان الزجاج يقاوم التآكل من قبل معظم الحوامض باستثناء حامض الهيدروفلورين الذي يستخدم لحفر الزجاج ، الا انه يتفاعل مع القواعد القوية مثل هيدروكسيد الصوديوم . ويمتاز زجاج السليكا عن غيره من انواع الزجاج بهذه الخاصية اي الخمولية الكيميائية .

## ١٢-٤-٣-٢ الخواص الكيميائية : Chemical Properties

يعتبر الزجاج من اصلد المواد وهو اصلد من معظم انواع الفولاذ ، كما انه مرن جدا ويستعمل عادة في هذه الحالة الاخيرة ، ونظرا لانعدام البيئة البلورية فيه فانه يكون ذو مقاومة شد وانضغاط عاليتين . تعتبر صلادة الزجاج العالية من الخواص الرديئة حيث انها تجعل من



الزجاج مادة قصفه . ومن ناحية أخرى فان هذه الصلادة تستغل صناعيا وخاصة في الالياف الزجاجية التي تستعمل لتقوية مواد أخرى لا تمتلك هذه الصلادة مثل اللدائن (Plastics) .

#### ١٢-٤-٤- طرق تصنيع الزجاج : Manufacturing Processes


##### ١٢-٤-٤-١ التشكيل بالنفخ : Forming by Blowing

تشكيل الزجاج بالنفخ هو أكثر اساليب التصنيع شيوعا واقدامها . ويمكن ان تجري العملية يدويا باستخدام انبوب النفخ المجوف الذي يوضع داخل الفرن الحاوي على الزجاج المصهور ، حيث يسخن الى درجة حرارة هذا الزجاج . تلتصق كمية من الزجاج بنهاية الانبوب ، حيث يقوم عامل التشكيل بوضع نهاية الانبوب الحامل لكتلة الزجاج داخل قالب ذو شكل معين وينفخ الكتلة الزجاجية الى الشكل المطلوب .

هذه العملية تجري اليوم آليا . الشكل (١٢-٧) يبين تشكيل قنينة زجاجية ذات رقبة بواسطة النفخ الآلي ، حيث يتم أولا تشكيل المنتج الأولي ، الخطوات من (١-٥) ، ثم ينقل هذا المنتج (٦) الى قالب النفخ لانتاج المنتج النهائي ، الخطوات (٧ ، ٨ ، ٩) . تستعمل هذه الطريقة لصناعة القناني والاواني الزجاجية ذات الاشكال المعقدة نسبيا .

##### ١٢-٤-٤-٢ التشكيل بالبتق : Extrusion

هذه العملية مشابهة لعملية بثق المعادن ( انظر الفصل الخاص بالتشكيل الميكانيكي للمعادن ) . حيث يتم تشكيل كتلة عجينية من الزجاج بوضعها في اسطوانة البثق ، كما في الشكل (١٢-٨) ، ثم يكبس عليه بمكبس مجوف في مركزه ، فيخرج المبتوق من الجهة المغايرة لحركة المكبس . من الواضح ان هذه

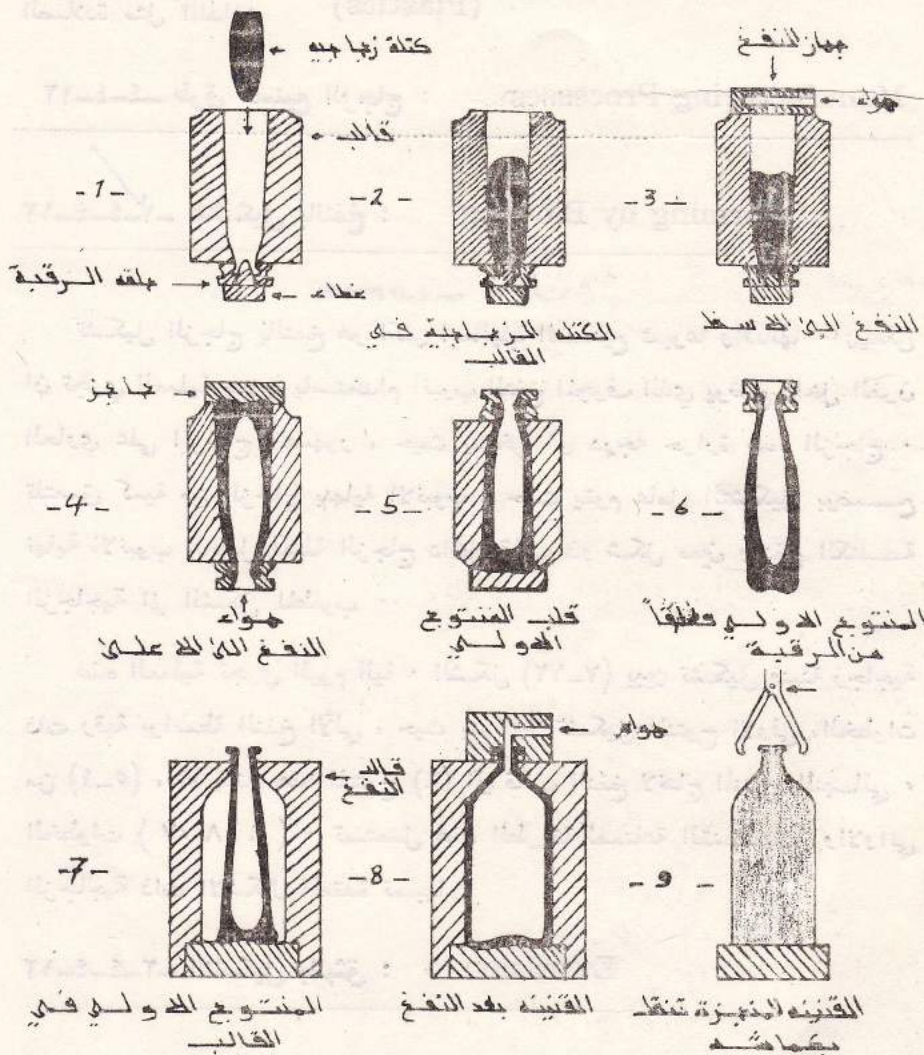

شكل (٧-١٢) خطوات التشكيل بالنفخ الآلي

العملية يمكن استعمالها لانتاج المقاطع المختلفة المربعة او الدائرية وما شابه وذلك بتغيير شكل التجويف في المكبس والذي يقوم مقام قالب التشكيل . تستعمل عملية البثق هذه ايضا لتغليف منتجات اخرى بطبقة ذات سمك معين من الزجاج ، كما يظهر في الشكل (١٢-٩) .

#### ١٢-٤-٤-٣- التشكيل بالدرفلة : Rolling


ايضا هذه العملية تشبه العملية المستعملة لدرفلة المعادن ، وتستعمل لانتاج الالواح الزجاجية ، حيث يتم تشكيل كتلة زجاجية عجينية بين اسطوانتي درفيل تشكليا اوليا ، ثم يستمر التشكيل بواسطة عدد من ازواج الدرافيل التي تعطي اللوح الزجاجي سمكا معيناً في كل مرحلة الى ان يتم الحصول على السمك النهائي المطلوب للوح الزجاجي ، اي ان هذه العملية هي مستمرة ، كما هي الحال في انتاج الالواح او الصفائح المعدنية .

#### ١٢-٤-٤-٤- تصنيع الالياف الزجاجية : Fiber Glass Production


تستند عملية انتاج الالياف الزجاجية على تليين الزجاج ثم سحبه بسرعة عالية . هنالك طريقتان لانتاج الالياف الزجاجية ، الاولى تظهر في الشكل (١٢-١٠) ، وتسمى بطريقة انتاج الالياف المتقطعة ، والثانية تظهر في الشكل (١٢-١١) وتسمى بطريقة انتاج الالياف المستمرة .

في الطريقة الاولى يتم صب الزجاج المنصهر في حاوية دائرية الشكل ذات ثقب على مدار محيطها والتي تنفذ منها الياف زجاجية رفيعة تتعرض فور نفاذها الى تيار هوائي شديد فتبرد وتتكسر ساقطة على حزام ناقل ينقلها الى حيث يتم تخزينها او استعمالها ، الحاوية تدور باستمرار خلال العملية ، الالياف الناتجة تسمى بالصوف الزجاجي الذي يتكون من الياف ذات قطر يساوي حوالي (١٠/١٠٠٠ ملم) وكثافة لا تتجاوز (١٠ غم/سم<sup>٣</sup>) .



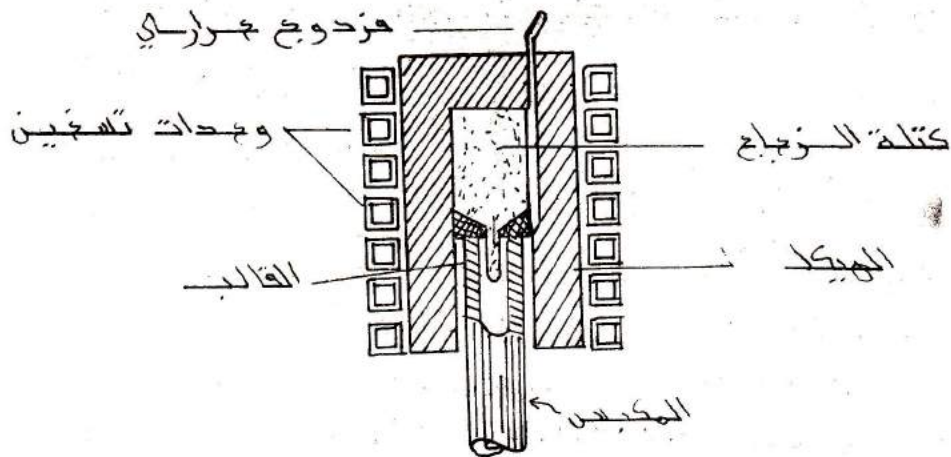


شكل (٨-١٢) عملية تشكيل الزجاج بالثقب

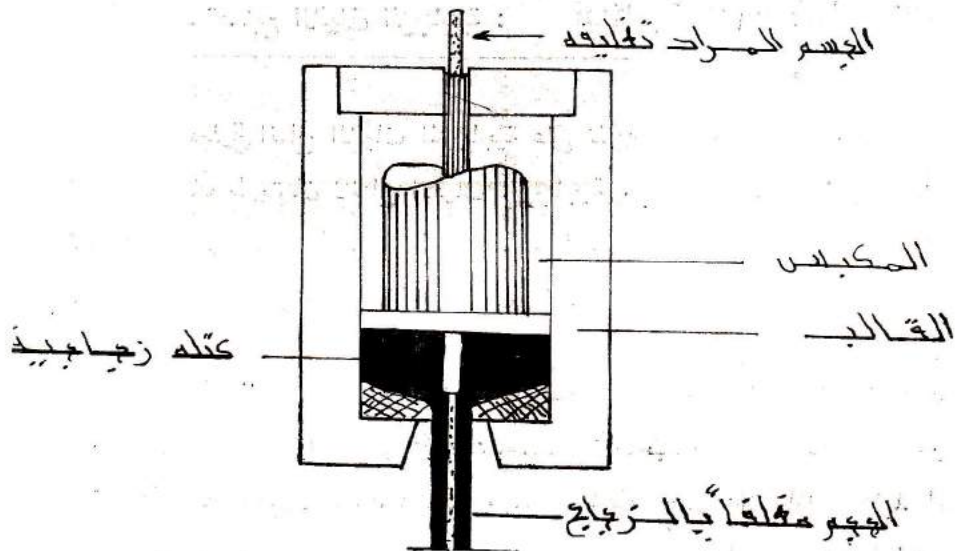


شكل (٩-١٢) التغليف بالزجاج في عملية البثق



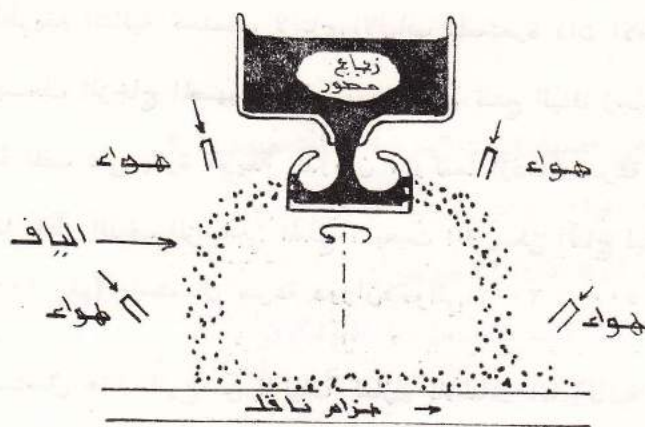

شكل (١٠-١٢) انتاج الالياف المتقطعة

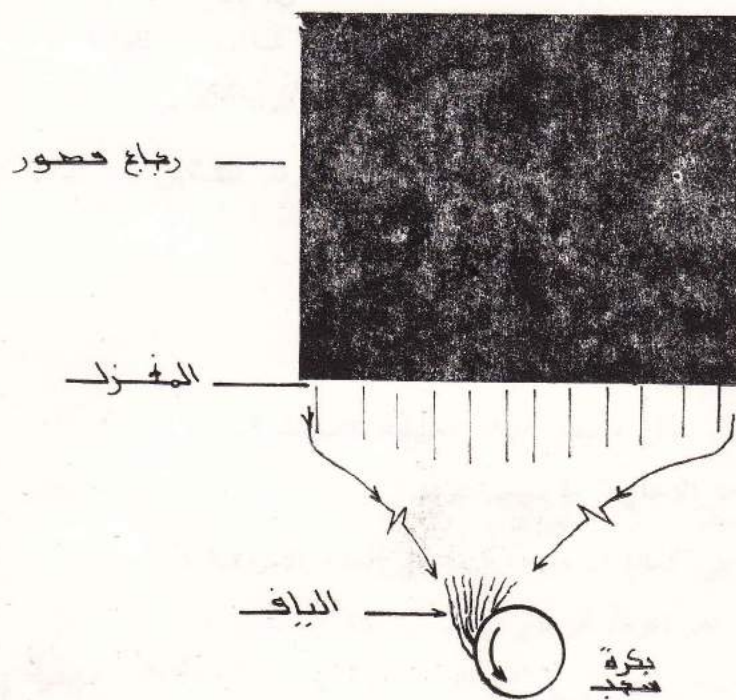

شكل (١١-١٢) انتاج الالياف المستمرة

الطريقة الثانية تستعمل لانتاج الالياف المستمرة ذات الاطوال المختلفة .  
وتتم بسحب الزجاج المصهور خلال ثقب مغزل تنتج اليافا زجاجية رفيعة  
وطويلة تلف على بكرة سريعة الدوران ، وكلما ازدادت سرعة دوران البكرة  
كلما قل قطر الليف الزجاجي المنتج ، بحيث انه يمكن انتاج ليف بقطر حوالي  
( ١٠٠٠ / ٢ ملم ) باستعمال سرعة دوران حوالي ( ٣٠٠ - ٥٠٠ م / ثانيه ) .  
يستعمل هذا النوع من الالياف كعازل للاسلاك الكهربائية ، في صناعة  
بعض انواع الملابس الزجاجية وفي اللدائن التي تمتاز بمقاومة شد عالية بعد  
تقويتها بالليف الزجاجي .



### - اسئلة -

س ١ : أ - ما هي اهمية المواد الخزفية كمادة هندسية ؟

ب - عدد انواع المواد الخزفية و اشرح :

١ - المواد ذات العنصرين .

٢ - المواد ذات الاساس من السليكون .

ج - ما هو الكوارتز وما هو نوعه ؟

س ٢ : أ - ما هي اهم خواص المواد الخزفية ؟

ب - ما هو سبب كون المواد الخزفية عازلة حراريا وكهربائيا ؟

ج - هل يمكن تحويل المواد الخزفية الى زجاج شفاف . . لماذا ؟

س ٣ : أ - اذكر اهم المواد الاولية الضرورية لانتاج المواد الخزفية .

ب - لماذا لا تستعمل السباكة ، الحدادة ، والدرقلة لتشكيل هذه المواد ؟

س ٤ : اشرح اساليب تصنيع المواد الخزفية التالية :

١ - التشكيل بالضغط .

٢ - السباكة الانزلاقية .

٣ - ما هي انواع تشكيل المواد الخزفية بالضغط ؟

س ٥ : أ - ما هو الزجاج ؟ ما سبب تنوعه ؟

ب - ما هي الحالة الزجاجية ؟ ما هي الحالة الامورفية ؟

س ٦ : أ - عدد اهم انواع الزجاج وتكلم عن الانواع التالية :

١ - الكوارتز المنصهر .

٢ - زجاج العجر الجيري

٣ - زجاج الرصاص



٤ - زجاج الباريوم •

ب - كيف يتم تلوين الزجاج ؟ عدد عددا من المعادن المستعملة لهذا

الغرض والالوان الناتجة منها •

س٧ : ١ - تكلم عن الخواص التالية للزجاج :

١ - الفيزيائية ٢ - الكيميائية ٣ - الميكانيكية •

ب - كيف تملل الخواص التالية في الزجاج :

الشفافية ، العزل الحراري والكهربائي

ج - هل الزجاج مادة مرنة ؟ لماذا ؟

س٨ : ما هي خواص انواع الزجاج التالية :

١ - الكوارتز المصهور

٢ - زجاج البايروكس

٣ - زجاج المصابيح

٤ - زجاج الرصاص

س٩ : عدد اهم اساليب تشكيل الزجاج واذرح :

١ - التشكيل بالنفخ

٢ - التشكيل بالبتق

٣ - التشكيل بالدرفلة

س١٠ : ١ - كيف تصنع الالياف الزجاجية المتقطعة ولماذا تستعمل ؟

ب - كيف تصنع الالياف الزجاجية المستمرة ولماذا تستعمل ؟



## الفصل الثالث عشر

### ( وصل المعادن )

#### Joining of Metals.

ان المنتج النهائي لا يتم الحصول عليه بعملية تصنيعية واحدة من العمليات التي تم ذكرها في الفصول السابقة بل تنجز عليه عادة عدة عمليات تصنيعية ان المنتج النهائي في الاكثر الاحيان يتكون من عدة اجزاء وهذه الاجزاء تجمع او توصل مع بعضهما باحدى الطرق المتداولة لوصل المعادن . ولاعطاء فكرة للقارىء عن اهم هذه الطرق فانه قد تم مقارنتها بطرق وصل الاخشاب المعروفة والمتداولة الاستعمال لبيان اوجه التشابه بينها كما يوضح شكل (١٣-١) ذلك .






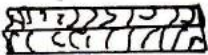


#### اهم طرق وصل المعادن :

#### ١٣-١- وصل المعادن بواسطة اللوالب : Screw Fastening.

تستعمل هذه الطريقة لوصل الاجزاء المعرضة للتصليح والاستبدال المتكرر اثناء الاستعمال الطويل للمنتج لذا فان وصل هذه الاجزاء يكون بشكل غير دائمى وتختلف انواع البراغي المستعملة في هذه الطريقة وجميعها يستعمل لغاية واحدة وهي وصل المعادن بصورة مؤقتة .


#### ١٣-٢- وصل المعادن بالبرشمة : Riveting.

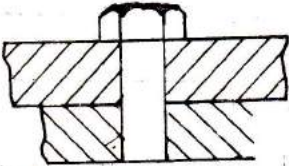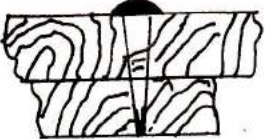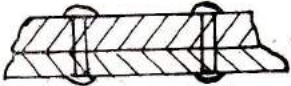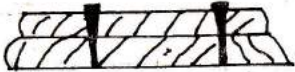تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تستعمل لوصل المعادن بصورة دائمية وتستعمل لوصل الصفائح المعدنية الرقيقة وخاصة في بناء هياكل وسائل النقل المختلفة ، والبرشمة تشابه عملية وصل الاخشاب بالمسامير ، حيث يتم

وصل المعادن	وصل الاخشاب
 <p>البراغي</p>	 <p>البراغي</p>
 <p>مسامير البرشام</p>	 <p>المسامير</p>
 <p>لحام السمكرة او لحام المونة</p>	 <p>الغراء</p>
 <p>اللحام</p>	 <p>التعشيق</p>

شكل (١٣-١) اوجه التشابه بين وصل المعادن ووصل الاخشاب

مسك المسامير بواسطة قوى الاحتكاك المسلط عليها من قبل الخشب ولكن هذا بالطبع غير ممكن عند وصل المعادن بمسامير البرشام . لذا فانه من الضروري تشكيل رؤوس هذه المسامير ، شكل (١٣-٢) ، لتتم عملية الوصل بصورة محكمة ودائمية .

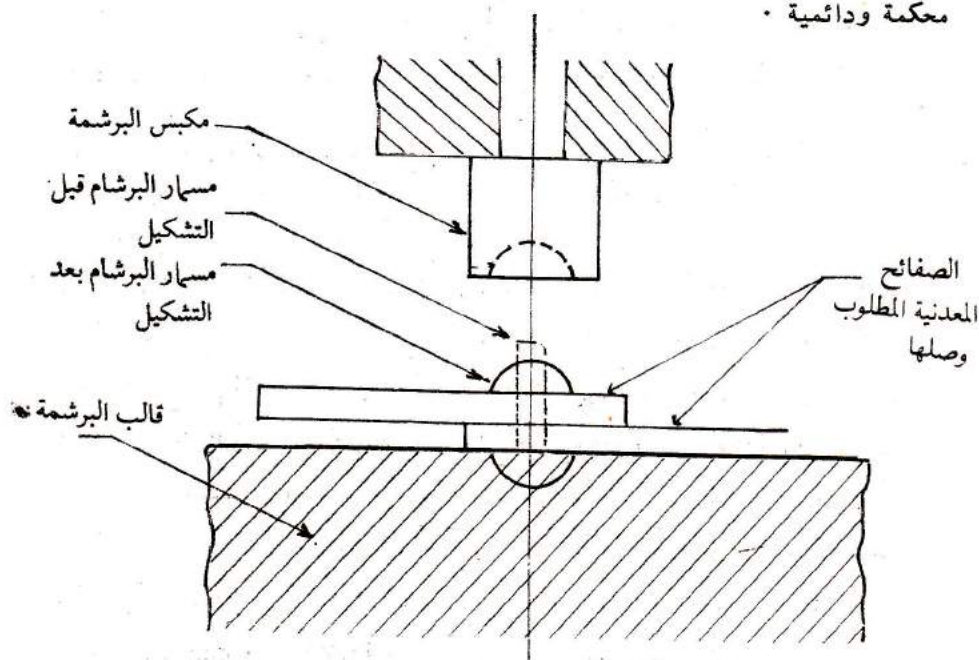

شكل (١٣-٢) البرشمة

### ١٣-٣- وصل المعادن بالسلكة وبالمونة :


الوصل بالسلكة او بالمونة تشبه طريقة وصل الاخشاب بواسطة الغراء وفي هذه العمليات توضع طبقة رقيقة من معفن او سبيكة مصهورة بين السطحين المراد وصلهما وعند تجمد هذه المادة المعدنية تتم عملية الوصل ويشترط ان تكون درجة انصهار المادة المعدنية المضافة اقل من درجة انصهار الاجزاء المعدنية المطلوب وصلها باحدى هذه الطرق .

ولا يوجد حد فاصل بين الوصل بالسلكة او الوصل بالمونة ولكنه جرى العرف والاتفاق على اعتبار الوصل بالسلكة مختصا بوصل المعادن بواسطة سبائك درجة انصهارها منخفضة نسبيا وتكون عادة اقل من (٣٠٠°) مئوية

وإذا زادت درجة انصهار السبائك المضافة عن هذه الدرجة اعتبر الوصل بالمونة وعموما تعتبر وصلات المونة افضل من وصلات السمكرة من حيث خواصها الميكانيكية وذلك لحصول تسابك جزئي بين مادة الوصل والاجزاء التي تم وصلها بينما لا يحصل اي تشابك في عملية الوصل بالسمكرة .

Soldering : الوصل بالسبكارة : ١٣-٣-١

اهم السبائك المستعملة في الوصل بالسمكرة هي التي اساسها الرصاص والقصدير . وفي هذه العملية تستعمل معدات مختلفة لصهر هذه السبيكة . فالكاوية تعتبر اشهر واقدم هذه المعدات وتتكون من مقبض معزول حراريا وطرف مصنوع من النحاس يسخن عند الاستعمال بواسطة لهب غازي او بالشفلة المتولدة من احتراق فحم الكوك وحيانا يسخن بواسطة مقاومة كهربائية داخلية . وعند اجراء عملية الوصل بهذه الطريقة من الضروري تنظيف سطحي القطعتين في منطقة الوصل من الزيوت والشحوم والقشور الاكسيدية وتستعمل كذلك مساعدات صهر لازالة الشوائب او الاكاسيد التي قد تبقى بعد عملية التنظيف المذكورة وافضل مساعدات الصهر المستعملة ، الوصل بالسمكرة

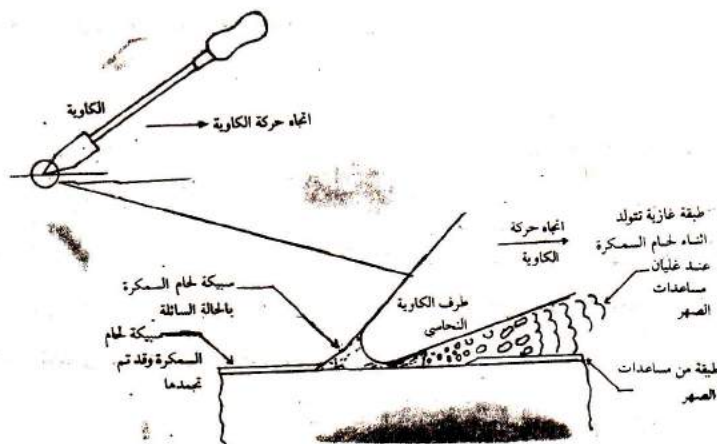

تشكل (١٣-٣) وصل السمكرة



هي كلوريد الزنك وكلوريد الألومنيوم كما تكون هذه المركبات أثناء عملية  
الوصل طبقة غازية تمنع أكسجين الهواء مع سطحي القطعتين المراد وصلهما .  
والشكل (١٣-٢) يوضح هذه الطريقة .

ان الوصل بالسمكرة يستعمل في عمل التوصيلات الكهربائية وفي وصل  
الاعوية المعدنية وكذلك لوصل المواسير المصنوعة من الرصاص والالمنيوم  
النحاسية وغيرها من الاعمال المشابهة .

### ١٣-٢-٢- الوصل بالمونة : Brazing

اهم السبائك المستعملة في الوصل بالمونة هي السبائك التي اساسها  
النحاس او الفضة وتستعمل في عملية الوصل بالمونة مساعدات صهر تماثل في  
وظيفتها مساعدات الصهر في الوصل بالسمكرة وتتركب من بعض المواد  
الكيميائية مثل البوراكس المكلس او مزيج من حامض البوريك والبوراكس .  
وهناك عدة طرق تستعمل لصهر سبيكة الوصل بالمونة ويتوقف انتقاء اي  
منها على نوع الشغلة وحجمها وعددها وعلى المعدات اللازمة المتوفرة واهم طرق  
التسخين المستعملة لصهر سبيكة الوصل بالمونة هي مشاعل اللهب الغازي ،  
العث الكهربائي والمقاومة الكهربائية ، كما انه من الممكن استعمال افران

التسخين الاخرى شكل (١٣-٤) .

وتستعمل هذه الطريقة لوصل بعض انواع الصلب والنحاس والنحاس  
الاصفر وكذلك النيكل ومعادن وسبائك اخرى .

### ١٣-٤- اللحام : Welding

اللحام هو من اهم الطرق الشائعة لوصل المعادن ومن الممكن تقسيم  
العمليات المستعملة في اللحام الى :


المادة ١٣

أ - تسخين المعدن المراد وصله الى درجة اقل من درجة الانصهار ومن ثم تسليط ضغط ليتم اللحام كالحام العادية .

ب - صهر المعدن في المنطقة المراد وصلها كالحام الغازي ولحام القوس الكهربائي .

ج - صهر المعدن في المنطقة المراد وصلها ومن ثم تسليط ضغط كالحام المقاومة الكهربائية واللحام الومضي .

د - تسليط ضغط على المعدن المراد وصله وفي درجة حرارة الغرفة كالحام البارد .

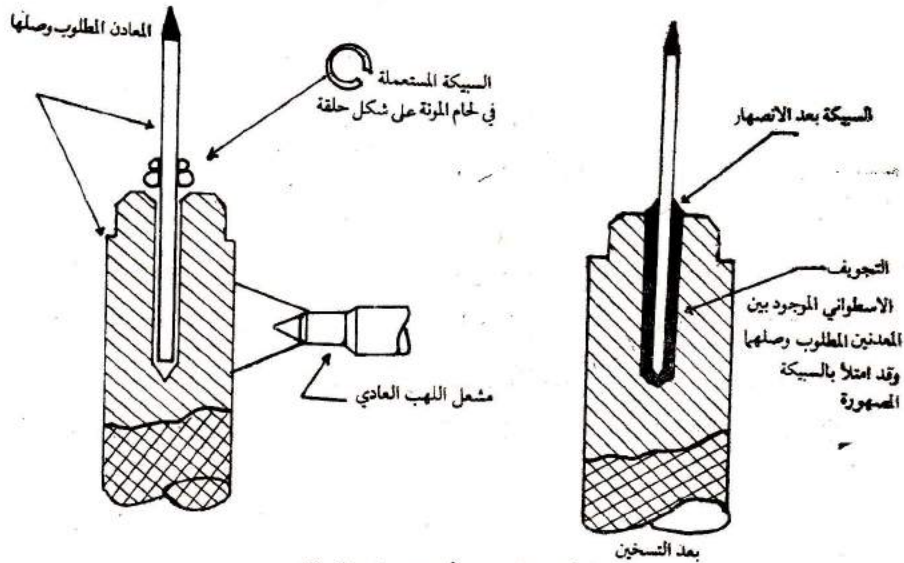


شكل (١٣-٤) وصل المونة

ومن الجدير بالذكر وقبل التطرق الى عمليات اللحام بان المعادن او السبائك عند اللحام تتعرض الى تغير كبير في خواصها نتيجة الحرارة العالية والضغط وخاصة في منطقة اللحام . لذا يتم عادة اجراء عمليات وفحوصات مختلفة على الاجزاء التي تم لحامها للتأكد من صلاحيتها وذلك قبل الاستعمال ومن ثم معالجتها في حالة حدوث اي اختلاف في خواصها عما هو مطلوب للاستعمال .

### ١٣-٤-١- لحام الحداة : Forge Welding


في بداية هذه العملية يتم تشكيل وتنظيف نهايتي القطعتين المطلوب لحامها ثم يستخنان بصورة منتظمة الى درجة حرارة معينة في فرن مناسب . وتضاف مواد مساعدة ( رمل السيلكا او البوركس ) وذلك لازالة الاكاسيد . وبعد التسخين تسحب القطعتان من الفرن ثم توضع الاجزاء المراد لحامها بسرعة الواحدة فوق الاخرى شكل (١٣-٥) وتطرقان يدويا او آليا حتى يتم لحامها ومعظم السلاسل المستعملة في الاغراض المختلفة يتم وصلها بهذه الطريقة .

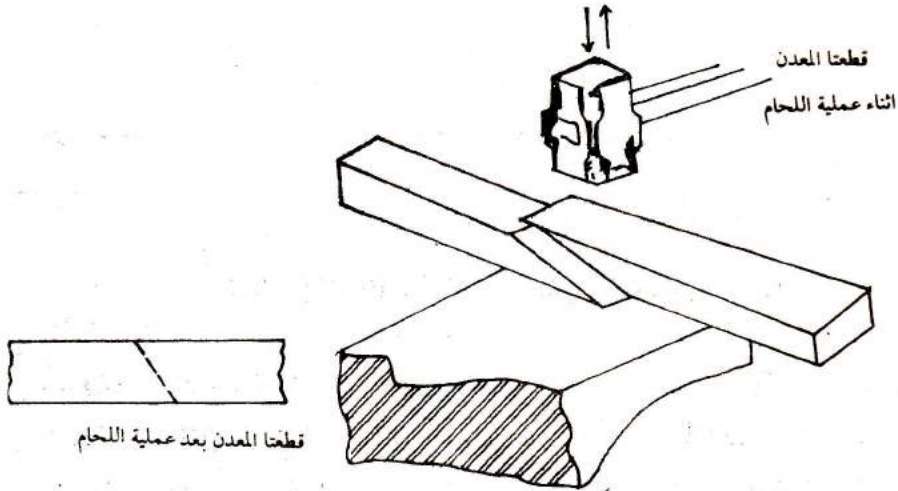

### ١٣-٤-٢- اللحام الغازي ( لحام الاوكسجين - استيلين ) : Gas Welding.

اهم انواع الغازات المستعملة والتي تحرق بواسطة الاوكسجين في مشعل خاص لتوليد درجة حرارة عالية هو الاستيلين كما انه من الممكن استعمال غازات اخرى كالهيدروجين ولكن درجة حراره الشعلة الاوكسي - هيدروجينية قل من درجة حرارة الشعلة الاوكسي - استيلينية والتي تصل الى حوالي (٣٠٠٠°م) ولهذا تفضل هذه الشعلة على الشعلة الاوكسي - هيدروجينية

شكل (٦-١٣) وعند تولد مثل هذه الحرارة العالية تنصهر القطعتين في المنطقة الجاري لحاملها فتكون بذلك فاصلة صغيرة بين القطعتين في المنطقة المحصورة ولتغطية أو ملئ هذه الفاصلة يستعمل معدن مناسب يسمى بمعدن الاضافة ينصهر عند تعرضه لحرارة اللهب الاوكسي - استيليني وتضاف المواد المساعدة ايضا لصهر الاكاسيد ولتكوين طبقة تعمل على حماية المنطقة المصهورة من الهواء .

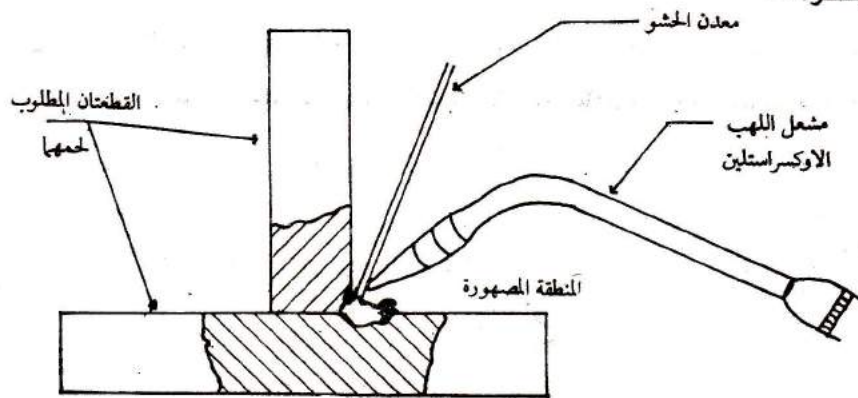

شكل (٦-١٣) اللحام الاوكسي استيليني

وهذه المواد المساعدة من الممكن اضافتها بصورة منفردة او يكسى معدن الاضافة بها والذي يكون على شكل قضيب اسطواني وعندما يبدأ معدن الاضافة بالانصهار التدريجي تنفصل هذه المادة المساعدة والتي تكسى معدن الاضافة وتؤدي عملها كما مبين سابقا .


### ١٣-٤-٣- لحام القوس الكهربائي : Electric Arc Welding.

مبادئ عملية لحام القوس الكهربائي مبينة بالشكل (٧-١٣) والملاحظ من الشكل بان المحول يعمل على تحويل التيار ذا الفولتية العالية والامبيرية الواطئة الى تيار منخفض الفولتية وعالي الامبيرية وذلك للتقليل من خطورة تعرض اللحام الى الصدمات الكهربائية وعند اجراء عملية اللحام يقدح القوس بلامسة



القطب الكهربائي للمعدن المطلوب وصله ومن ثم يسحب هذا القطب مسافة لا تتجاوز قطر القطب الكهربائي . ان درجة حرارة القوس عند اللحام تبلغ (٣٠٠٠°م) وهذه الحرارة العالية تصهر القطعتين في المنطقة الجاري لحامها . ومثلما تم شرحه في اللحام الغازي يضاف معدن الاضافة على شكل قضيب اسطواني وفي هذه الحالة يكون القطب بالقطب الكهربائي مصنوع من مادة كالكاربون او التنكستين ويدعى هذا القطب بالقطب الكهربائي العديم الاستهلاك حيث لا يستهلك اثناء اللحام .

اما بالنسبة للقطب الكهربائي القابل للاستهلاك فيصنع من معدن الاضافة ففي هذه الحالة وكما جاء في الشكل (١٣-٧) فان هذا القطب الكهربائي يزود المنطقة المراد لحامها بالحرارة اللازمة للصهر بالاضافة الى المعدن للمء الفاصلة المتكونة بين القطعتين المراد لحامها نتيجة لعملية الصهر ( معدن الاضافة ) لذا فان هذا القطب الكهربائي يستهلك خلال عملية اللحام ويستبدل بقطب آخر عند استهلاكه .

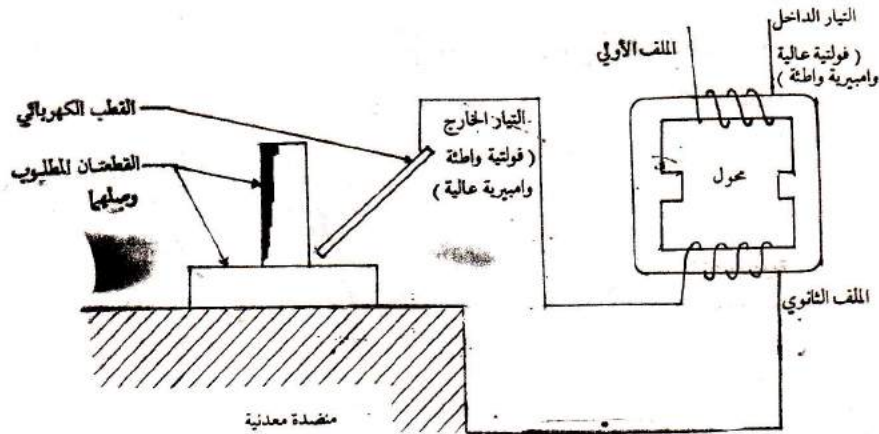

شكل (١٣-٧) لحام القوس الكهربائي

وعندما يكون معدن الاضافة مغطى بطبقة من المواد المساعدة تسمى العملية لحام القوس الكهربائي المغلف ومن الممكن ايضا استعمال معدن الاضافة المغلف كقطب كهربائي ( قابل للاستهلاك ) شكل (١٣-٨) او استعمال قطب كهربائي


من مادة اخرى ( عديم الاستهلاك ) كما تم توضيحه سابقا لتزويد المنطقة المطلوب وصلها بالحرارة اللازمة للمصهر فقط .

وتعمل المواد المساعدة التي تكسى أو تغلف معدن الاضافة على :

- تنظيف المنطقة الجاري لحامها من الاكاسيد والشوائب .
- توليد كمية كبيرة من الغازات تحيط بالقوس الكهربائي والمنطقة المصهورة وتعجبها تماما عن المحيط الخارجي .
- انتاج الخبث الذي يطفو فوق المنطقة المصهورة . وبذلك لا يتصل الهواء بهذه المنطقة ويقلل من احتمال تأكسد المنطقة الجاري لحامها وعند تجمد هذه المنطقة بعد عملية اللحام من الممكن ازالة الخبث بسهولة .

### ١٣-٤-٤- لحام المقاومة الكهربائية : Resistance Welding

توضع القطعتان المراد لحامها بين قطبين كهربائيين متقابلين ويحرك احدهما القطبين باتجاه الآخر ليتم تسليط ضغط معين على القطعتين المطلوب لحامهما ومن ثم يسري تيار كهربائي منخفض الفولتية وعالي الشدة خلال هذين القطبين فيتولد بذلك ارتفاع سريع في درجة الحرارة في منطقة تماس القطعتين مما يؤدي

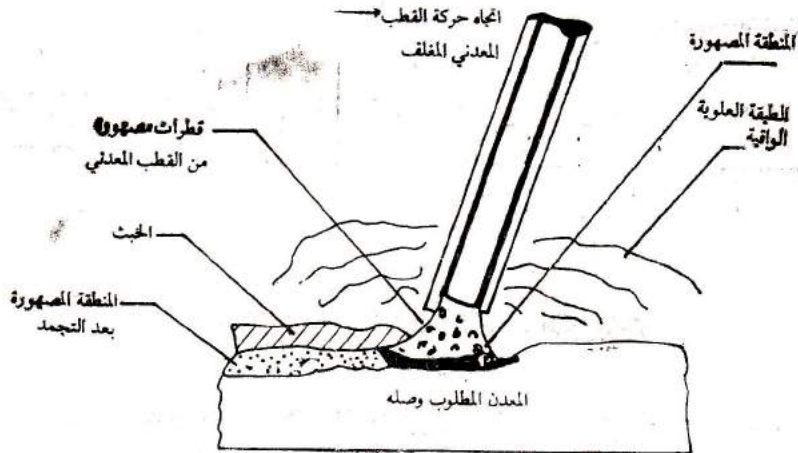


شكل (١٣-٨) لحام القوس الكهربائي المغلف

الى انصهارها جزئيا . وعند هذه المرحلة يوقف مرور التيار الكهربائي . مع بقاء الضغط مسلطا على القطعتين الى ان تتجمد المنطقة المصهورة وبذلك يتم اللحام .

ان عملية الصهر تتم في منطقة تماس القطعتين والمعرضة لمرور التيار الكهربائي بين القطبين المتقابلين فقط وذلك لان مقاومة سريان التيار الكهربائي تكون على اشدها في هذه المنطقة . كما انه من الواجب التحكم في الفترة الزمنية لسريان التيار الكهربائي لان زيادتها عن الحد المقرر تؤدي الى اتلاف القطعتين وبالتالي الى اتلاف منطقة الوصل ، اما نقصان هذه الفترة الزمنية فيؤدي الى التقليل من احتمال تلاحم القطعتين .


وضمن هذا العنوان من الممكن درج الكثير من طرق اللحام منها لحام النقطة

شكل (٩-١٣) ولحام الدرز شكل (١٠-١٣)

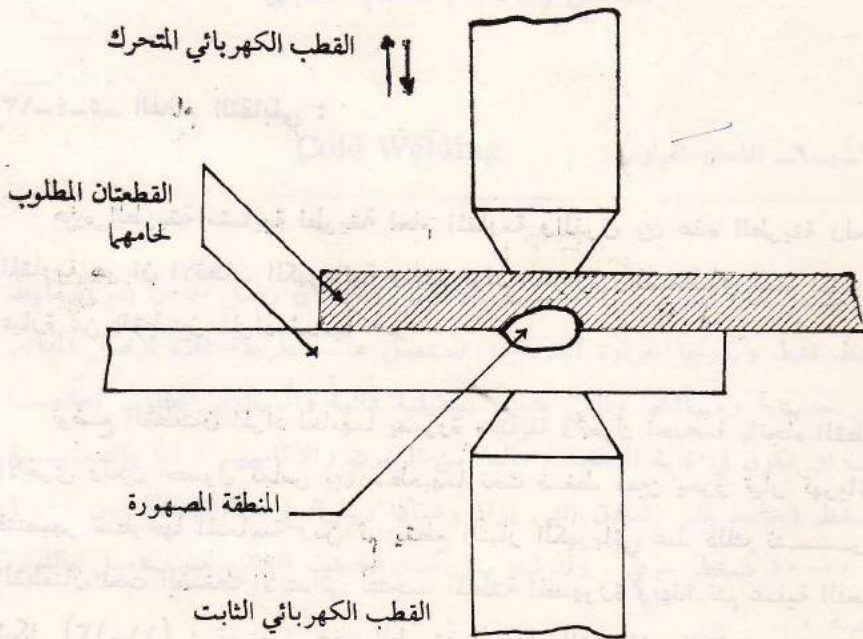

شكل (٩-١٣) لحام النقطة



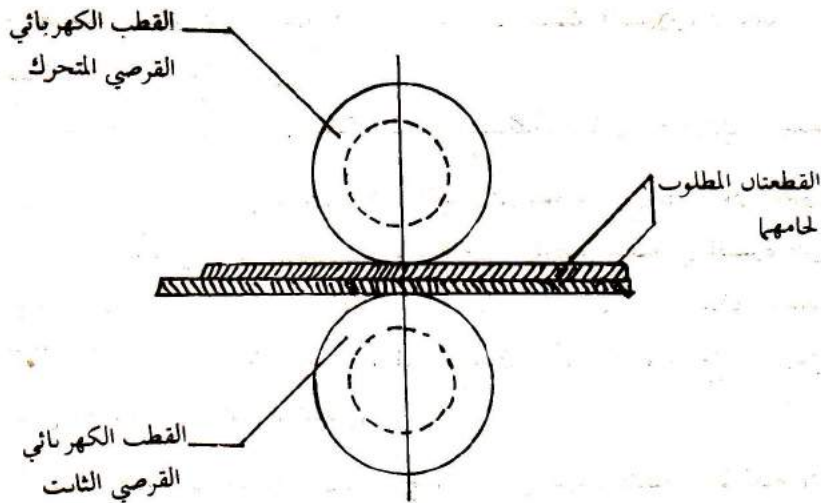


شكل (١٣ - ١٥) لحام الدرر

### ١٣-٤-٥- اللحام التقابلي :

هذه الطريقة مشابهة لطريقة لحام المقاومة والفرق بين هذه الطريقة ولحام المقاومة هو ان الاقطاب الكهربائية والتي تولد الحرارة والضغط في لحام المقاومة عبارة عن القطعتين المراد لحامها .

توضع القطعتان المراد لحامهما بصورة متقابلة وتحرك احدهما باتجاه القطعة الاخرى ولحين حصول تماس بين سطحيهما تحت ضغط معين يمرر تيار كهربائي فتتصهر سطوحها المنماسة ومن ثم يقطع التيار الكهربائي عند ذلك تتحرك القطعتان تحت الضغط الابتدائي لتتجند المنطقة المصهورة وبهذا تتم عملية اللحام شكل (١٣-١١) . تستعمل هذه الطريقة في لحام القضبان والانابيب والاسلاك وغيرها .



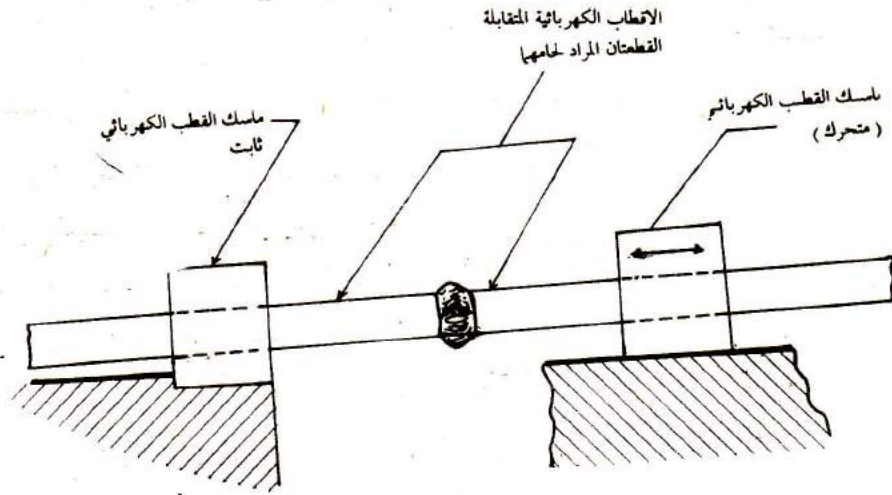

شكل (١٣-١١) اللحام التقابلي

### ١٣-٤-٦ اللحام البارد : Cold Welding.

يسمى هذا النوع من اللحام بهذا الاسم وذلك لان وصل المعدن يتم بتسليط ضغط فقط وبدرجة حرارة الغرفة . تستعمل هذه الطريقة عادة لوصل المعادن الغير حديدية وسبائكها والتي تتمتع بمطيلية عالية والسطوح المطلوب لحامها يجب ان تكون في غاية النظافة وخالية من الزيوت والاكاسيد . أما بالنسبة للضغط فيعتمد على المعادن التي يراد وصلها ويتراوح هذا الضغط بين ١٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ ضغط جوي ، ولتوليد مثل هذا الضغط العالي تستعمل مكابس خاصة .

## - اسئلة -

- س ١ : بين مستعينا بالرسم اوجه التشابه بين وصل المعادن ووصل الاخشاب .
- س ٢ : عدد طرق وصل المعادن .
- س ٣ : قارن بين وصل المعادن بواسطة البراغي او بالبرشمة مستعينا بالرسم .
- س ٤ : عدد اهم استعمالات الطرق التالية :
- أ - وصل المعادن بواسطة البراغي ( اللوالب )
- ب - وصل المعادن بواسطة البرشام
- ج - وصل المعادن بالمونة
- د - وصل المعادن بالسكرة
- س ٥ : ما الفرق بين وصل المعادن بالسكرة وبالمونة ؟
- س ٦ : اشرح مستعينا بالرسم :
- أ - وصل المعادن بالسكرة
- ب - وصل المعادن بالمونة
- س ٧ : ما هي اهم المعادن او السبائك المستعملة لوصل المعادن في طريقة :
- أ - الوصل بالسكرة
- ب - الوصل بالمونة
- س ٨ : عدد اهم عمليات اللحام و اشرح واحدة منها مستعينا بالرسم .
- س ٩ : ما المقصود بالقطب الكهربائي القابل للاستهلاك في عملية لحام القوس الكهربائي :
- س ١٠ : عدد اهم انواع المواد المساعدة في عملية اللحام وما هي واجباتها ؟
- س ١١ : اشرح مستعينا بالرسم :
- أ - لحام النقطة
- ب - اللحام الومضي
- س ١٢ : أ - ما المقصود باللحام البارد وما هي خواص المعادن التي يتم لحامها بهذه الطريقة ؟
- ب - لماذا تعتبر هذه الطريقة من طرق اللحام ؟

الفصل الرابع عشر

( السلامة الصناعية )

Industrial Safty.

---

## الفصل الرابع عشر

### ( السلامة الصناعية )

#### Industrial Safty.

ان عمليات التصنيع المختلفة والتي تم عرضها باختصار في الفصول السابقة للكتاب تنجز في مكان يسمى بالمعمل او المصنع وداخل هذا المعمل او المصنع يكثر وقوع الحوادث بمسببات كثيرة والحوادث لها تأثير مباشر على المعمل والمصنع نتيجة لمردوداتها السلبية على معظم العاملين . فبالاضافة لما يدفع من مصاريف لعلاج ، وتمويض المصاب او عائلته فان تدريب شخص اخر يحل محله يحتاج الى فترة زمنية ان تطول او تقصر فهي تؤثر بالتالي على مسيرة المعمل والمصنع الانتاجية ومهما يكن المعمل صغيرا فان خطر وقوع الحوادث يجب ان لا يستبعد ويجب ان تتخذ الخطوات اللازمة للتقليل من احتمال وقوع الحادثة الصناعية . ان اتخاذ الاجراءات بعد حدوث حادثة ما لا يعتبر اسلوبا علميا للمعالجة ، وقديما قيل ( الوقاية خير من العلاج ) .

فعليه ان من واجبات السلامة الصناعية هو التقليل من وقوع الحوادث والاصابات والوقاية منها ان لم نقل منعها من الحدوث في داخل المعمل او المصنع . ولقد اهتمت الحكومات والمؤسسات والتنظيمات النقابية المختلفة بموضوع السلامة الصناعية لحماية الانسان والاله والمصنع وبالتالي الاقتصاد الوطني .

ومما تقدم يتضح ان السلامة الصناعية هو الحقل الذي يعني بتقـــديم التعليمات والارشادات والتوجيهات عن انسب الطرق والوسائل من اجل التقليل من احتمال وقوع الحوادث . فهو علم حماية الانسان والمادة في المعمل او المصنع من خطر وقوع شيء غير مخطط له مسبقا يسمى بالحادثة . والحادثة مهما كان نوعها فانها تؤدي الى عرقلة في العمل وهذه العرقلة تنعكس بالتالي على المسيرة الانتاجية ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها للتقليل من خطر الحوادث هي :



ان تدريب العمال الجدد وارشادهم وتوجيههم عن كيفية استخدام المكائن والمعدات والعدد بشكل آمن سليم يضمن التقليل من خطر الحوادث الصناعية . ومن الضروري تزويد هذه المكائن والمعدات بموقف يؤشر بلون مميز وذلك ليتسنى للعامل او اي شخص اخر قريب من الماكينة او العدة ايقافها في حالة الطوارئ كما انه من الضروري تجهيز العامل بالملابس الملائمة والتأكد من خلوها من الاطراف السائبة وكذلك بالنظارات الواقية والقفازات والاحذية وغيرها وحسبما تمليه طبيعة عمله كما ان تثقيف العمال في المجالات المتعلقة بالامان عن طريق محاضرات يعدها اخصائيون واصدار ارشادات الامان المبنية في الاساس على تعليمات التشغيل التي تصدرها عادة الجهات المنتجة للمكائن والمعدات .

ونظرا لضيق المجال فسنطرق لمثال واحد لكل العدد والادوات ومكائن التشغيل ومعدات اللحام والتي سبق ان تم الاشارة اليها في فصول الكتاب المختلفة .

#### ١ - ارشادات الامان بالنسبة للاجنات :

يعتقد الكثيرون بانه من السهل استخدام الاجنات وليس هناك حاجة لمعرفة ارشادات الامان بالنسبة لها ولكن نحب ان نذكر ان الكثير من الحوادث الصناعية وقعت بسبب سوء استخدام هذه العدد ، لذا يجب تجليخ قمة الاجنات بين فترة واخرى لمنع تطاير اجزاء منها اثناء العمل وذلك لمنع اصابة العين او اليد بها نتيجة لتطايرها وكذلك ملاحظة عدم اصابة الرايش المتطاير من الشفلة الاشخاص المتواجدين بالقرب من العمل .

## ب - اوشادات الامان بالنسبة للمثقب :

اهم المخاطر في استخدام المثقب هو تعرض المشغل الى الاصابات الجسمانية وهذه الاصابات قد تكون بسبب اتصال المشغل باجزاء متحركة من الماكنة او دخول الرايش المتطاير في العين او سقوط المواد على اصابع اليد او القدم .  
ومن الممكن التقليل من خطر وقوع الحوادث عند ملاحظة ما يلي :

١ - يجب تزويد منصدة المثقب بملزمة او مثبتات لغرض مسك الشغلة بشكل ثابت عند المثقب .

٢ - يجب ارتداء النظارات الواقية عند العمل لمنع دخول الرايش او الاجزاء الاخرى المتطايرة للعين .

٣ - يجب عدم تزييت الماكنة او القيام بأي تغيير في اجزائها اثناء العمل .

٤ - يجب ان تكون الارضية والتي حول المثقب بحالة جيدة بحيث تمنع انزلاق المشغل .

٥ - يجب ان يستعمل المثقب بشكل طبيعي حيث ان زيادة سرعة القطع او التغذية لانجاز العمل بوقت قصير لا يتلائم مع طبيعة صناعة المثقب ولا يؤدي الا الى عرقلة في العمل كالكسر الذي قد يحدث في عدة المثقب او تلف هذه العدة او تحرك الشغلة والتفافها مما قد يؤدي الى وقوع حادثة ما .

٦ - يجب ازالة الرايش من الشغلة او منصدة المثقب بواسطة فرشاة خاصة او باستعمال قطعة من القماش ويجب عدم استخدام اليد المجردة لانجاز ذلك .

٧ - يجب على المشغل ان لا يرتدي قفازات او محابس في الاصابع او رباط عنق كما يجب على النساء ذوات الشعر الطويل ارتداء غطاء الرأس عند العمل .

### ج - ارشادات الامان بالنسبة للدرا فيل :

- ١ - المنطقة الخطرة في الدرا فيل تقع بين كل درفلين فعليه يجب احاطة هذه المنطقة بسياج واق يسمح بالشغلة فقط بالنفاذ وتتوقف حركة الدرا فيل آليا عند حدوث اي شيء مخالف لذلك .
- ٢ - عند تنظيف الدرا فيل يجب ان تكون ادوات التنظيف مزودة بمقابض ملساء بحيث تنزلق بسهولة من الايدي عند اشتباكها في المنطقة الخطرة للدرا فيل .
- ٣ - اذا كان هناك ضرورة للبس القفازات فيجب ان تكون واسعة بحيث تسحب من الايدي بسهولة عندما تنحشر القفازات في المنطقة الخطرة .

### د - ارشادات الامان بالنسبة للعام الغازي :

- ١ - يجب ان لا تجرى عمليات اللحام والقطع باللهب في الاماكن التي تخزن فيها مواد قابلة للاشتعال .
  - ٢ - يجب ان توضع الاسطوانات الغازية على بعد ملائم من الموقع الذي تجرى فيه عملية اللحام وتثبت بشكل رأسي بواسطة سلاسل او احزمة على حامل خاص متنقل .
  - ٣ - يجب سحب الغازات والابخرة التي تتولد اثناء عملية اللحام من موقع العمل بواسطة مفرغات خاصة .
  - ٤ - يجب ان يزود مكان العمل بعاملات للمشاعل وعدم ترك المشاعل على الارض اثناء العمل لاحتمال حدوث حرائق بسببها .
- مما سبق يتضح لنا بأن كل عملية من عمليات التصنيع لها خصوصيتها بالنسبة لارشادات الامان او السلامة الصناعية ومن الواجب توجيه المشغل وتشقيقه وملاحظة ومراقبة التزامه بهذه الارشادات عند العمل .

ان عملية نقل المواد تتم اما بواسطة عربات يدوية او آلية تسير على سكك او طرق في داخل المصنع او خارجه وفي الكثير من الاحيان بواسطة سيور متحركة او سلاسل او بواسطة رافعات خاصة .

ان النقل اليدوي لايزال يستخدم في كثير من المعامل والمصانع اذ ان بعض عمليات النقل تكون اكثر اقتصادية عند استخدام العنصر البشري في انجازها وعندها يجب مراعاة جنس الشخص حيث ان المقدرة الجسمانية للرجل هي غير ما عليه للمرأة كما ان هذه المقدرة الجسمانية تتناقص بتزايد السن واقصى مقدرة جسمانية يمكن ان تبذل هي بين (٢٠-٣٥) سنة بالنسبة للرجل و (٢٠-٣٠) سنة بالنسبة للنساء . وان معظم الحوادث التي تقع في النقل اليدوي سببها الكلام فعليه يجب التزام الادارة بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن والصادرة من المؤسسات والمنظمات العمالية . وبصورة عامة يجب عند نقل المواد ملاحظة ما يلي :

- ١ - يجب ان يكون تحميل البضائع على عربة النقل رأسيا .
- ٢ - يجب عدم تحميل اي وسيلة للنقل اكثر من طاقتها او تشغيلها بسرعة اكثر من سرعتها المقررة من قبل المنتج .
- ٣ - يجب ازالة اي عائق وتنظيف وصيانة مسارات النقل المختلفة .
- ٤ - الاصلاح الفوري لكل عيب يلاحظ في وسائل النقل .
- ٥ - لا يسمح بوقوف اي شخص او مروره تحت احمال مرفوعة .
- ٦ - يجب عدم المسير خلف عربات النقل عند نقلها البضائع لقمة منعقدة .
- ٧ - يجب ان تكون هناك مسافة ملائمة بين عربة نقل البضائع بالسكك وبين المكائن او البضائع المخزونة او المباني المجاورة .



٨ - يجب ان يكون لقنطرة التحميل والواقعة بين عربة النقل بالسكك وبين رصيف التحميل سطح كبير وكاف في كلا الجانبين للاستناد عليه . كما يجب تثبيت قنطرة التحميل ومنع تمايلها حتى لا تتزحزح من موقعها وينبغي ان يكون سطح القنطرة مانعا للتزحلق .

#### ١٤-٣- مكان العمل : Working Place.

يقصد بمكان العمل هو الموقع المخصص في المعمل لانجاز عمل ما ، ومن مجموع اماكن العمل يتكون المعمل وهنالك شروط معينة يجب الالتزام بها عند تصميم المعمل وتقسيمه الى اماكن عمل اهمها :

١ - يجب ان تكون المساحة المحيطة بكل ماكينة او عدة كافية لتحرك المشغل لاداء عمله بدون عائق وكذلك من اجل صيانة هذه الماكينة او العدة .

٢ - يجب توفير ممرات كافية لانتقال العمال والمواد داخل المصنع .

٣ - يجب ان يكون سقف المصنع مرتفع بعض الشيء لتوفير المستلزمات الصحية كالتهووية والاضاءة .

٤ - يجب ان تكون الارضية في المصنع مستوية وخشنة لمنع التعثر او الانزلاق اثناء العمل او التنقل كما يجب ان تكون رديئة التوصيل للكهرباء والصوت .

٥ - يجب استعمال المواد الغير قابلة للاحتراق في بناء المصنع كالطابوق والخرسانة والهيكل الحديدية والالمنيوم وغيرها .

٦ - يجب طلاء جدران المصنع والمكائن والمعدات باصباغ دهنية صقيلة لتسهيل عملية التنظيف وكذلك ذات اللون هادئة غير مهيجة للاعصاب .

٧ - توفير الخطوط الهاتفية الداخلية والخارجية لتسهيل الاتصالات في داخل وخارج المصنع وكذلك صناديق الاسعافات الاولية ومن الضروري توفير قناني الحرائق وصفارات واجراس الانذار والتنبيه بالاضافة الى ابواب

وسلام الخروج لاضطراري ويجب بناء ملجأ مزود بكافة المستلزمات  
الضرورية من اجل ايواء العاملين عند الغارات الحربية .

#### ١٤-٤- التهوية والاضاءة والضوضاء :

#### Ventilation, Light and Noise.

ان التهوية والاضاءة والضوضاء لها تأثير على نسبة الحوادث في داخل  
المعمل او المصنع فان التهوية غير السليمة تسبب الكلال والاضاءة الرديئة تسبب  
عدم وضوح الرؤيا ان كانت ضعيفة او اتماب وارهاق العاملين ان كانت قوية  
متوهجة والضوضاء تسبب عدم وضوح السمع واذا استمرت فانها تسبب  
الصمم .

والتهوية والاضاءة قد تكون طبيعية او اصطناعية ومن اجل التخفيف من  
وقوع الحوادث نتيجة هذه العوامل يجب قراءة النقاط التالية بالنسبة لكل  
عامل :

#### ١ - التهوية :

١ - يجب ان لا تقل نسبة الاوكسجين في هواء المصنع عن ٢١٪ ولا تزيد نسبة  
ثاني اوكسيد الكربون عن ٣٪ بأي حال من الاحوال وان يغير هواء  
المصنع ستة مرات في الساعة على الاقل وفي العمليات الصناعية التي  
يتكاثر خروج الغازات والايخرة والدخان منها فمن الواجب تغيير هواء  
اماكن العمل من ١٦-١٢ مرة في الساعة . اما في المعامل الكيميائية فتغير  
الهواء ١٠-١٢ مرة في الساعة .

٢ - يجب ان تكون النسبة بين درجة حرارة الهواء ورطوبته وسرعته وبين العمل  
المطلوب اداؤه مناسبة وهنالك جداول خاصة بهذه النسب والتي تغير حسب  
طبيعة العمل فمثلا عندما تكون الرطوبة النسبية ٥٠٪ وسرعة الهواء



٢٠م/ثا تكون درجة الحرارة الملائمة ٢٠م بالنسبة للامعال الشاقسة  
وكقاعدة عامة يجب تجنب التغيرات المفاجئة والملاحظة في درجة حرارة  
الهواء وسرعته .

#### ب - الاضاءة :

١ - يجب ان تكون الاضاءة في مكان العمل ملائمة وغير متوهجة . وقوة الاضاءة  
الملائمة تختلف باختلاف طبيعة العمل الذي يزاول فاستخدام عدد القياس  
يحتاج الى اضاءة اقوى مثلا من الاضاءة في قطع المعادن باستخدام المنشار  
الالي او اليدوي .

٢ - يجب عدم الاعتماد على الاضاءة الطبيعية في مختلف اجزاء المصنع اعتمادا  
كلها لانها تخضع لعدة عوامل طبيعية كتغير قوتها بحكم تغير الطقس او  
الفضول فعليه يجب الاستعانة بالاضائة الصناعية واستخدام مصابيح  
( انايبب ) الفلورسنت هي كاحسن وسيلة لهذا الغرض .

٣ - يجب تنظيف النوافذ والسقوف والجدران والمصابيح بصورة منتظمة مع  
استبدال مصابيح جديدة بدل التي مضى على استعمالها فترات طويلة  
ليتسنى الحصول بشكل مستمر على الاضاءة الملائمة ضمن حدود المخطط  
لها .

#### ج - الضوضاء :

١ - يجب استخدام مواد في ارضية المصنع وفي الجدران عازلة للصوت .  
٢ - يجب استخدام بقدر الامكان المكائن والمعدات القليلة الضوضاء والكثير من  
هذه المكائن او المعدات متوفر في الاسواق كالمحركات الكهربائية ومحركات  
الاحتراق الداخلي وضغطات الهواء وغيرها .  
٣ - يجب استخدام واقيات الاذن اذا لم تكن التدابير الفنية المتخذة كافية  
للتخلص من الضوضاء .

#### ١٤-٥- العوامل الاجتماعية والصحية والنفسية :

هنالك الكثير من الحوادث التي تقع نتيجة للوضع الاجتماعي او الصحي او النفسي الذي يعيشه العامل فان شروود الذهن اثناء العمل قد يسبب في حادثة وارهاق العامل بالعمل دون منحه فترات للراحة اسبوعية او شهرية او سنوية تسبب الكلل الذي قد يؤدي ايضا لحادثة . ولتجنب هذه الحوادث على ادارة المعمل او المصنع ملاحظة ما يلي :

١ - توفير الظروف الاجتماعية الملائمة في داخل المصنع من قاعات ومطاعم وغرف للاجتماعات وغرف للاستراحة ومغاسل وحمامات والمرافق الضرورية الاخرى . كما يجب توفير مساكن ومدارس ووسائل خدمة اخرى لموائل العاملين وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن .

٢ - توفير علاقات جيدة بين كافة العاملين في المعمل والمصنع وتثقيف وتطوير العمال ومساعدة كل شخص لكي يشعر فعلا باهمية العمل الذي ينجزه بهما كان صغيرا وتوضيح ارتباط هذا الجزء من العمل بالعملية الانتاجية ككل بالاضافة الى تنمية شعوره بالانتماء الى المعمل او المصنع .

٣ - معالجة مشاكل العمال والعمل بأسلوب علمي ومتابعة كافة القضايا التي تعرض من قبل العاملين من اجل الوصول الى حلول سليمة . وهذه المعالجة لا تنعكس فقط على العاملين بل تنعكس بالتالي على مستوى وحجم الانتاج .

٤ - منح العمال الراحة الاسبوعية والاجازات الدورية لتجنب ارهاقهم بالعمل .

٥ - الاهتمام بالحالة الصحية للعمال وتوفير كافة مستلزمات العلاج لهم .



لقد تم التطرق في هذا الفصل الى النقاط العامة والتي يجب اتباعها  
من اجل التقليل من وقوع الحوادث في المعمل والمصنع . ولقد توخينا طرح  
العموميات وابتعدنا قدر الامكان عن الخصوصيات والتي قد تكون ضرورية  
بالنسبة لعملية صناعة او لمعمل او مصنع ما .

ان اتباع النقاط المشار اليها في هذا الفصل يضمن التقليل من الحوادث  
وهذا هو واجب علم السلامة الصناعية وهو واجب انساني قبل كل شيء .

- اسئلة -

س١ : ما علاقة التعبير القديم ( الوقاية خير من العلاج ) والسلامة الصناعية ؟

س٢ : ما المقصود بالسلامة الصناعية وما علاقتها بالاقتصاد الوطني ؟

س٣ : ما هي ارشادات الامان بالنسبة لاستخدام :

أ - الاجنات •

ب - المناقب •

ج - الدرافيل •

د - اللحام الغازي •

س٤ : ما هي اهم الوسائل المستخدمة لنقل المواد في داخل المصنع ؟

وما هي النقاط التي يجب مراعاتها عند نقل المواد من اجل التقليل من

الحوادث الصناعية ؟

س٥ : ما هي الشروط التي من الواجب الالتزام بها عند تصميم المصنع وتقسيمه

الى اماكن عمل لتأمين السلامة الصناعية في المصنع ؟

س٦ : ما هو تأثير التهوية والاضاءة والضوضاء على الحوادث ؟ اذكر بعض

الامثلة •

س٧ : من اجل التخفيف من الحوادث بسبب العوامل التالية :

( التهوية ، ، الاضاءة ، الضوضاء ) يجب مراعاة نقاط معينة ، عدد

هذه النقاط •

س٨ : ما هو المقصود بالعوامل الاجتماعية والصحية والنفسية ؟

وما هو تأثيرها على الحوادث ؟ وما هي الاجراءات التي تتخذها الادارة من

اجل التقليل من تأثير هذه العوامل على مستوى وحجم الانتاج ؟